

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **She44400**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer **32277107**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 13.02.2024

Landesgesellschaft
Österreich

Volkswagen CADDY MAXI
Fahrzeugart: Transporter

Kennzeichen: PT 44400
FIN: WV1ZZZ2KZEX031432



Fahrzeugdaten

Laufleistung	75.191 km	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Erstzulassung	08.11.2013	HU	11/2023
Hubraum (ccm)	1.985	Motorleistung (kw)	62
Lackierung	Gelb	Polster/Farbe	Stoff / Grau
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	5.700 km
Anzahl Besitzer	unbekannt	Anzahl Schlüssel	1

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl	Sonstige	4 / 4 mm
2. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl	Sonstige	6 / 6 mm

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Wartungsnachweise	digitaler Nachweis / vollständig
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Fahrzeug dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren. Preise geschätzt.

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **She44400**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer **32277107**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 13.02.2024

Landesgesellschaft
Österreich

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Außenspiegel links	Abdeckkappe - gebrochen / gerissen - erneuern
2 Schiebetür rechts	Führungsschiene (Blende) - fehlt - erneuern
3 Heckleuchte	Heckleuchte links - undicht - erneuern
4 Heckklappe/-tür	Scharnier unten (270 Grad) - Spiel - erneuern
5 Abgasanlage	Partikelfilter - leuchtet - instandsetzen
6 Sitz vorn	Sitzbezug links - verschlissen - erneuern
7 Tür vorn rechts	Tür - beschädigt - instandsetzen und lackieren
8 Schweller rechts	Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren
9 Schiebetür rechts	Schiebetür - beschädigt - instandsetzen und lackieren
10 Seitenwand links	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Kratzer - kein Abzug
2 Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle(n) - kein Abzug
3 Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - kein Abzug
4 Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer - kein Abzug
5 Tür vorn links	Tür - Korrosion - kein Abzug

Fehlteile

Beschreibung

2.Radsatz - Radblendensatz komplett
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel m. Fernb.

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

She44400
32277107

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 13.02.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

She44400
32277107

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 13.02.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Sonstiges

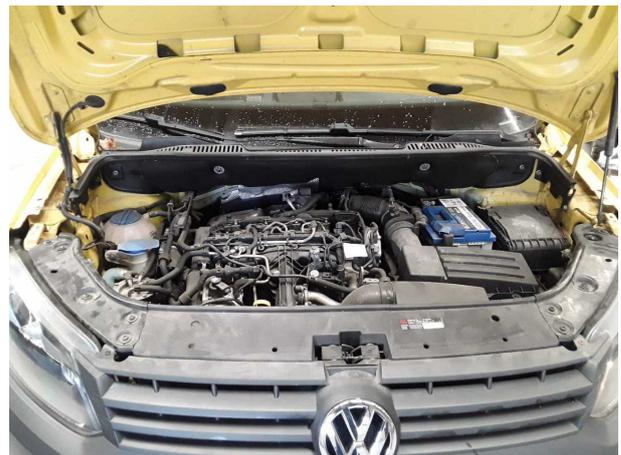


Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

She44400
32277107

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 13.02.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

She44400
32277107

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 13.02.2024

Landesgesellschaft
Österreich

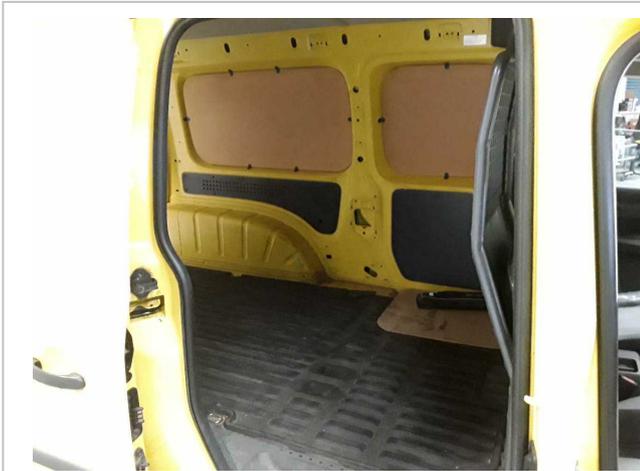


Abbildung 19: Sonstiges



Beschädigung 1: Außenspiegel links: Abdeckkappe - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung 2: Schiebetür rechts: Führungsschiene (Blende) - fehlt - erneuern



Beschädigung 2: Schiebetür rechts: Führungsschiene (Blende) - fehlt - erneuern



Beschädigung 3: Heckleuchte: Heckleuchte links - undicht - erneuern

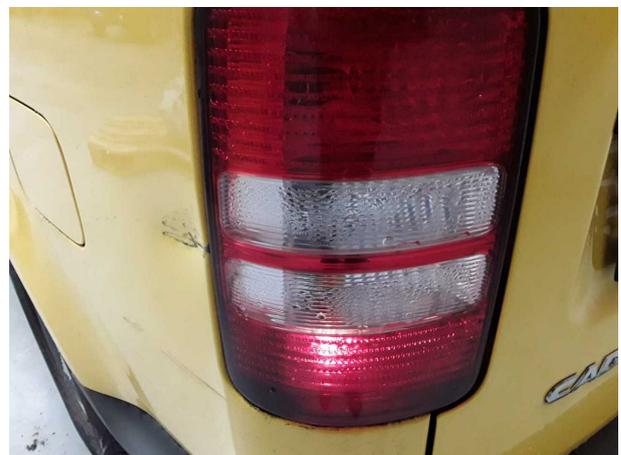

Beschädigung 3: Heckleuchte: Heckleuchte links - undicht - erneuern

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

She44400
32277107

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 13.02.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 4: Heckklappe/-tür: Scharnier unten (270 Grad)
- Spiel - erneuern



Beschädigung 4: Heckklappe/-tür: Scharnier unten (270 Grad)
- Spiel - erneuern



Beschädigung 6: Sitz vorn: Sitzbezug links - verschlissen -
erneuern



Beschädigung 6: Sitz vorn: Sitzbezug links - verschlissen -
erneuern



Beschädigung 7: Tür vorn rechts: Tür - beschädigt -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Tür vorn rechts: Tür - beschädigt -
instandsetzen und lackieren

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Landesgesellschaft
Österreich

Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

She44400
32277107

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 13.02.2024



Beschädigung 8: Schweller rechts: Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 8: Schweller rechts: Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 9: Schiebetür rechts: Schiebetür - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 9: Schiebetür rechts: Schiebetür - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 10: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 10: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

She44400
32277107

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 13.02.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 10: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt
- instandsetzen und lackieren



Beschädigung 10: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt
- instandsetzen und lackieren



Gebrauchsspur 1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn -
Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn -
Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(n) -
kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(n) -
kein Abzug

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Landesgesellschaft
Österreich

Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

She44400
32277107


TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 13.02.2024




Gebrauchsspur 3: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - kein Abzug

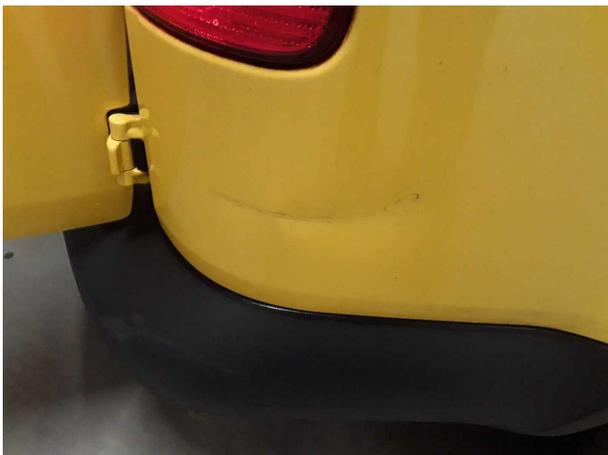


Gebrauchsspur 3: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - kein Abzug

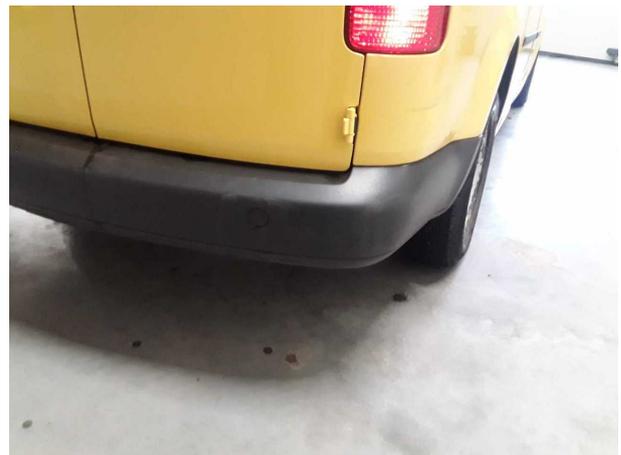

Gebrauchsspur 4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - kein Abzug

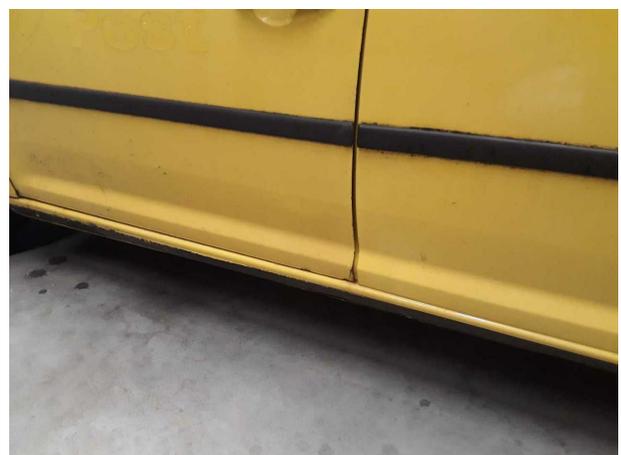

Gebrauchsspur 5: Tür vorn links: Tür - Korrosion - kein Abzug

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **She44400**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer **32277107**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 13.02.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Gebrauchsspur 5: Tür vorn links: Tür - Korrosion - kein Abzug