

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi44239**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer **32225194**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 08.02.2024

Landesgesellschaft
Österreich

Volkswagen CADDY MAXI
Fahrzeugart: Transporter

Kennzeichen: PT 44239
FIN: WV1ZZZ2KZDX133250



Fahrzeugdaten

Laufleistung	154.463 km	Besichtigungszustand	Ausreichend
Erstzulassung	30.08.2013	HU	08/2024
Hubraum (ccm)	1.968	Motorleistung (kw)	62
Lackierung	Gelb	Polster/Farbe	Stoff / Grau
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	nicht durchgeführt	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	09/2023, 149.124 km	Restlauf bis Service	5.000 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	1

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 195/65 R15	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	6 / 6 mm
2. 195/65 R15	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	5 / 5 mm

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.
Sonstiges	Fahrzeug dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchspuren Preise geschätzt.

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi44239**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer **32225194**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 08.02.2024

Landesgesellschaft
Österreich

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Verkleidungen/ Abdeckungen	Laderaumverkleidung links - beschädigt - erneuern
2 Instrumententafel	Luftdüse Mitte - beschädigt - erneuern
3 Verkleidungen/ Abdeckungen	Verkleidungen/Abdeckungen - beschädigt - erneuern
4 Heckleuchte	Heckleuchte links - undicht - erneuern
5 Sitz vorn	Sitzpolster links - verschlissen - erneuern
6 Sitz vorn	Lehnpolster links - verschlissen - erneuern
7 Motor	Motor (Keine Leistung) - Befund festlegen - Diagnose durchführen
8 Sitz vorn	Lehnenbezug links - verschlissen - erneuern
9 Sitz vorn	Sitzbezug rechts - beschädigt - erneuern
10 Sitz vorn	Sitzbezug links - verschlissen - erneuern
11 Kotflügel links	Kotflügel links - beschädigt - instandsetzen und lackieren
12 Tür vorn links	Tür - beschädigt - instandsetzen und lackieren
13 Schweller links	Einstieg - Korrosion - instandsetzen und lackieren
14 Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern
15 Schweller rechts	Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren
16 Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - beschädigt - erneuern
17 Seitenwand links	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren
18 Seitenwand rechts	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi44239
32225194

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 08.02.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Schräg hinten

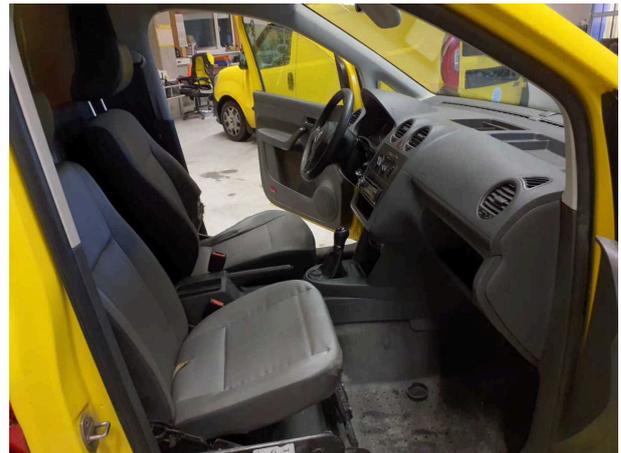


Abbildung 4: Innenraum

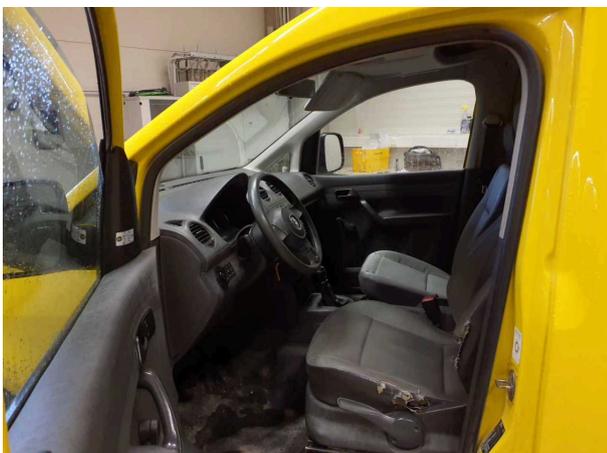


Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi44239
32225194

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 08.02.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMI44239
32225194

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 08.02.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Beschädigung 1: Verkleidungen/Abdeckungen:
Laderaumverkleidung links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 2: Instrumententafel: Luftdüse Mitte -
beschädigt - erneuern



Beschädigung 3: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/
Abdeckungen - beschädigt - erneuern

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi44239
32225194

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 08.02.2024


Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 4: Heckleuchte: Heckleuchte links - undicht - erneuern




Beschädigung 5: Sitz vorn: Sitzpolster links - verschlissen - erneuern

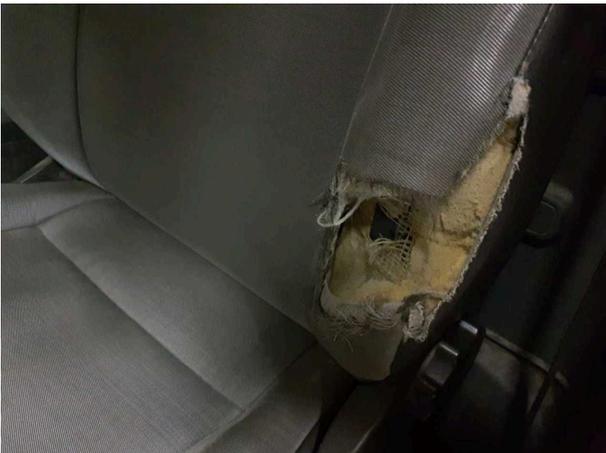

Beschädigung 6: Sitz vorn: Lehnpolster links - verschlissen - erneuern



Beschädigung 8: Sitz vorn: Lehnenbezug links - verschlissen - erneuern

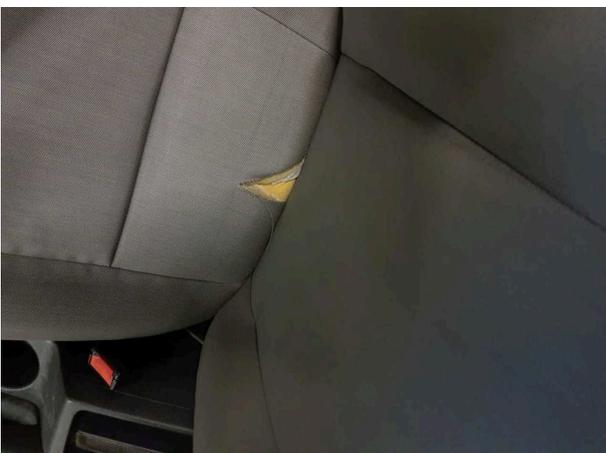

Beschädigung 9: Sitz vorn: Sitzbezug rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 10: Sitz vorn: Sitzbezug links - verschlissen - erneuern

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMI44239
32225194

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 08.02.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 11: Kotflügel links: Kotflügel links - beschädigt - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 12: Tür vorn links: Tür - beschädigt - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 13: Schweller links: Einstieg - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern

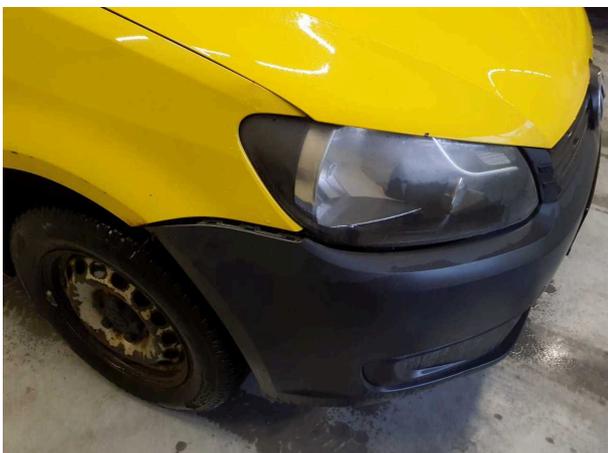

Beschädigung 14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern

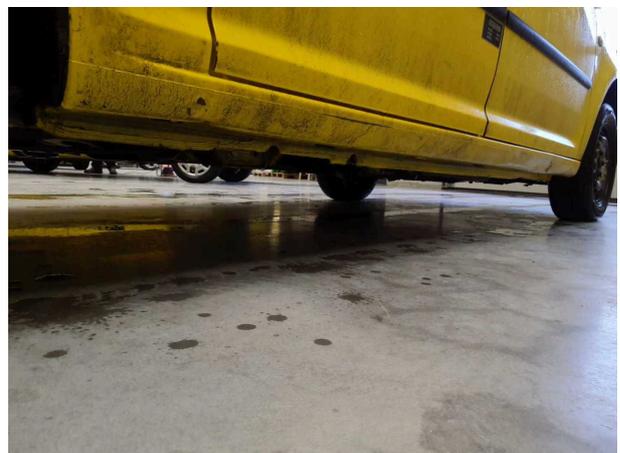

Beschädigung 15: Schweller rechts: Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi44239
32225194

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 08.02.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 16: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 17: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 17: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 17: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 18: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 18: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Landesgesellschaft
Österreich

Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi44239
32225194

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 08.02.2024



Beschädigung 18: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Gebrauchsspur 1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug