

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Landesgesellschaft
Österreich

Vertragsnummer **BMi46607**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer **32648181**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 05.03.2024

Fiat DOBLO MAXI
Fahrzeugart: Transporter

Kennzeichen: PT 46607
FIN: ZFA26300006C46149



Fahrzeugdaten

Laufleistung	143.612 km	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Erstzulassung	19.04.2016	HU	04/2024
Hubraum (ccm)	1.248	Motorleistung (kw)	66
Lackierung	Gelb	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	0 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	3

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	8 / 8 mm
2. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	9 / 9 mm

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Wartungsnachweise	vorhanden / unvollständig
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Fahrzeug dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchspuren Preise geschätzt. Motorkontrolle, Hagelschaden

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMI46607
32648181

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 05.03.2024

Landesgesellschaft
Österreich

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Scheibenreinigung	Deckel Waschbehälter - fehlt - erneuern
2	Motorhaube	Motorhaube (Halter) - fehlt - erneuern
3	Heckklappe/-tür	Emblem - beschädigt - erneuern
4	Außenspiegel links	Spiegelgehäuse - beschädigt - erneuern
5	Heckleuchte	Heckleuchte links - beschädigt - erneuern
6	Tür vorn links	Türdichtung - verschlissen - erneuern
7	Heckklappe/-tür	Griff außen - beschädigt - erneuern
8	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - beschädigt - erneuern
9	Motor	Motor (Motorkontrolle) - Befund festlegen - Diagnose durchführen
10	Kotflügel links	Kotflügel links - beschädigt - instandsetzen und lackieren
11	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - beschädigt - instandsetzen und lackieren
12	Heckklappe/-tür	Hecktür rechts - beschädigt - instandsetzen und lackieren
13	Tür vorn links	Tür - beschädigt - instandsetzen und lackieren
14	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - beschädigt - erneuern
15	Antriebsstrang	Antriebswelle - Geräusch - erneuern
16	Verkleidungen/ Abdeckungen	Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern
17	Lenkanlage	Lenkrad - verschlissen - erneuern
18	Schiebetür rechts	Schiebetür - beschädigt - instandsetzen und lackieren
19	Schweller links	Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren
20	Seitenwand links	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren
21	Seitenwand rechts	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren
22	Tür vorn rechts	Tür - beschädigt - erneuern
23	Karosserie	Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi46607
32648181

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 05.03.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Schräg hinten

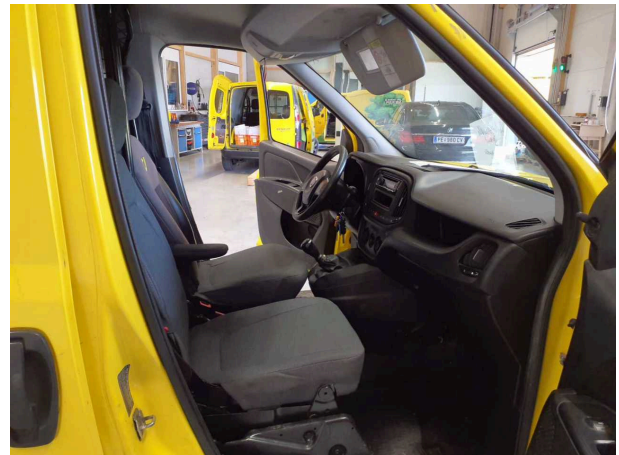


Abbildung 4: Innenraum

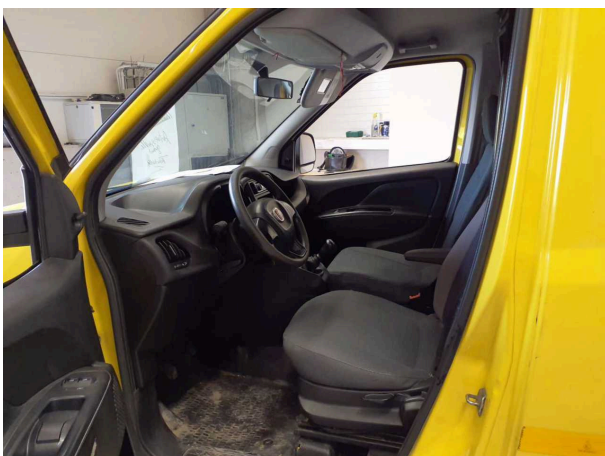


Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(AktENZEICHEN AUFTRAGGEBER)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi46607
32648181

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 05.03.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Sonstiges

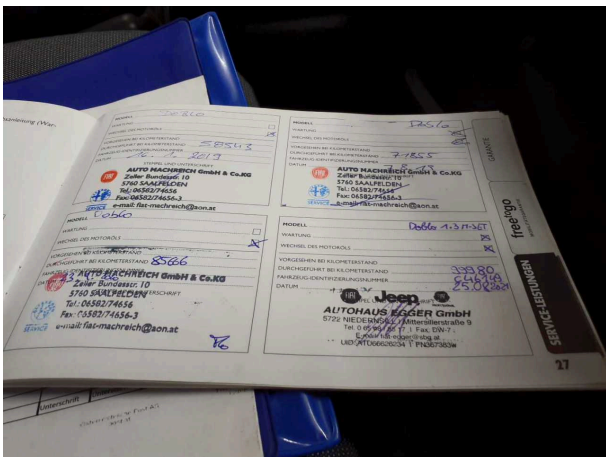


Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges

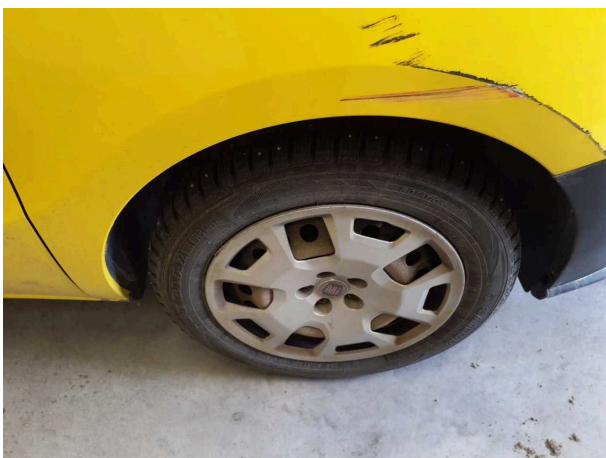


Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi46607
32648181

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 05.03.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 13: Sonstiges

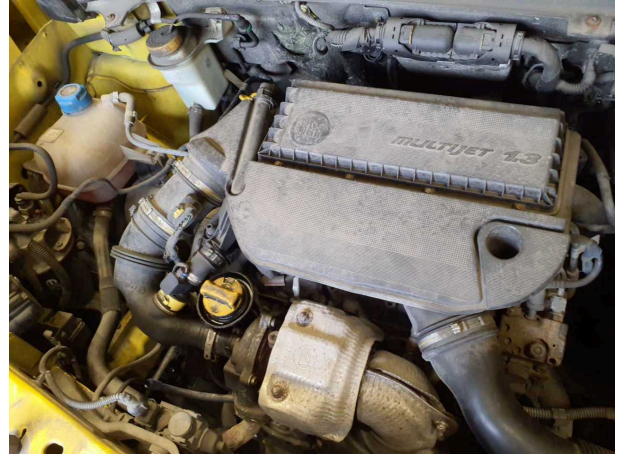


Abbildung 14: Sonstiges


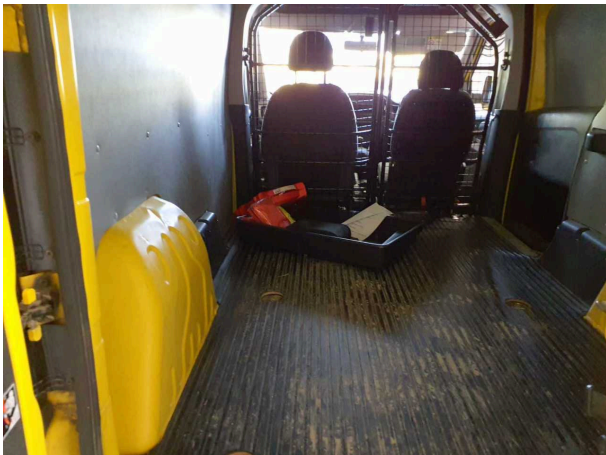



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges

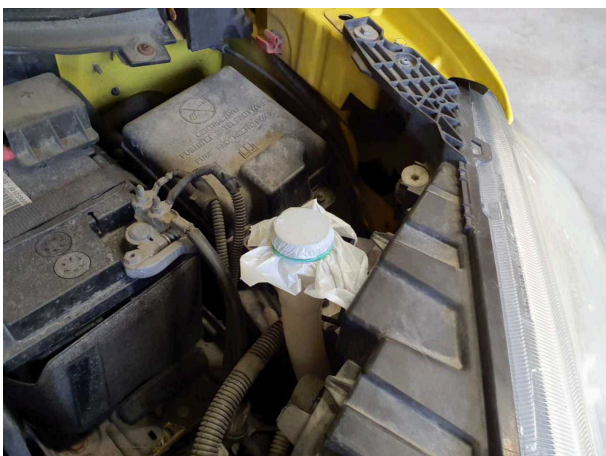

Beschädigung 1: Scheibenreinigung: Deckel Waschbehälter - fehlt - erneuern

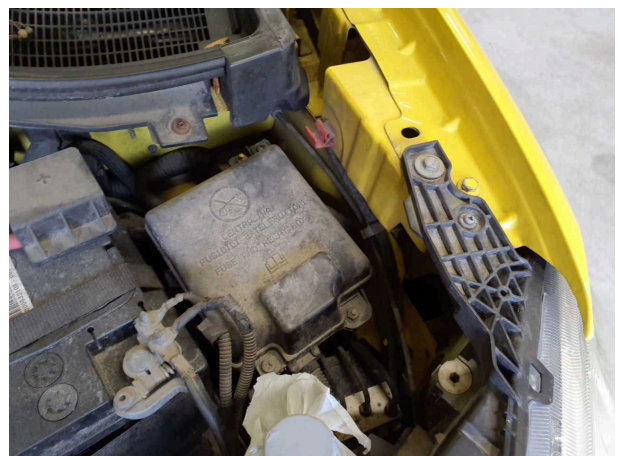

Beschädigung 2: Motorhaube: Motorhaube (Halter) - fehlt - erneuern

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMI46607
32648181

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 05.03.2024


Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 3: Heckklappe/-tür: Emblem - beschädigt - erneuern



Beschädigung 4: Außenspiegel links: Spiegelgehäuse - beschädigt - erneuern

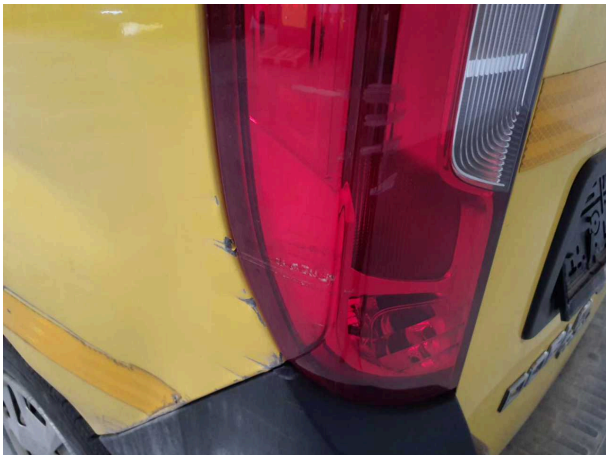

Beschädigung 5: Heckleuchte: Heckleuchte links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 6: Tür vorn links: Türdichtung - verschlissen - erneuern



Beschädigung 7: Heckklappe/-tür: Griff außen - beschädigt - erneuern



Beschädigung 8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi46607
32648181

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 05.03.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 9: Motor: Motor (Motorkontrolle) - Befund festlegen - Diagnose durchführen



Beschädigung 10: Kotflügel links: Kotflügel links - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 10: Kotflügel links: Kotflügel links - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 11: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 13: Tür vorn links: Tür - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi46607
32648181

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 05.03.2024

Landesgesellschaft
Österreich




Beschädigung 14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern




Beschädigung 16: Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern




Beschädigung 17: Lenkanlage: Lenkrad - verschlissen - erneuern

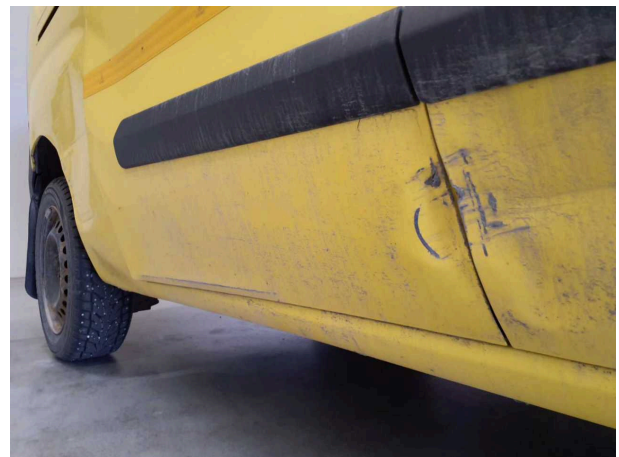

Beschädigung 18: Schiebetür rechts: Schiebetür - beschädigt - instandsetzen und lackieren

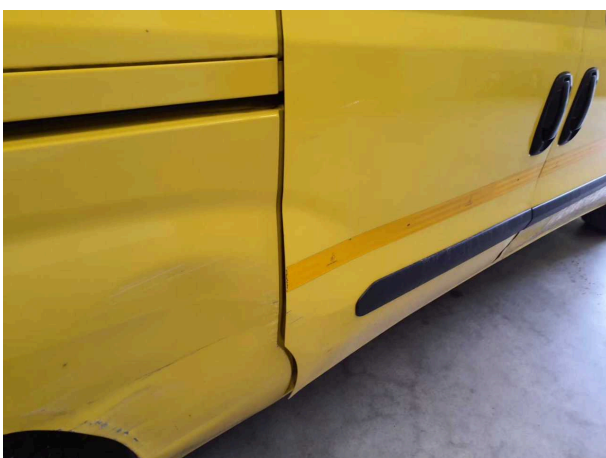

Beschädigung 18: Schiebetür rechts: Schiebetür - beschädigt - instandsetzen und lackieren

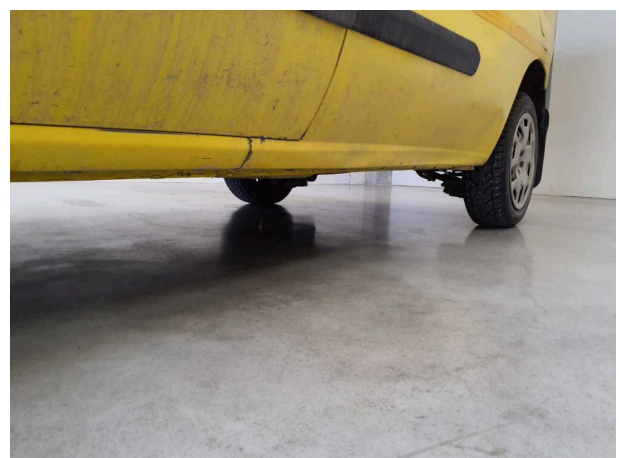

Beschädigung 19: Schweller links: Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi46607
32648181

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 05.03.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 20: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt
- instandsetzen und lackieren




Beschädigung 20: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt
- instandsetzen und lackieren



Beschädigung 20: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt
- instandsetzen und lackieren



Beschädigung 21: Seitenwand rechts: Seitenwand -
beschädigt - instandsetzen und lackieren

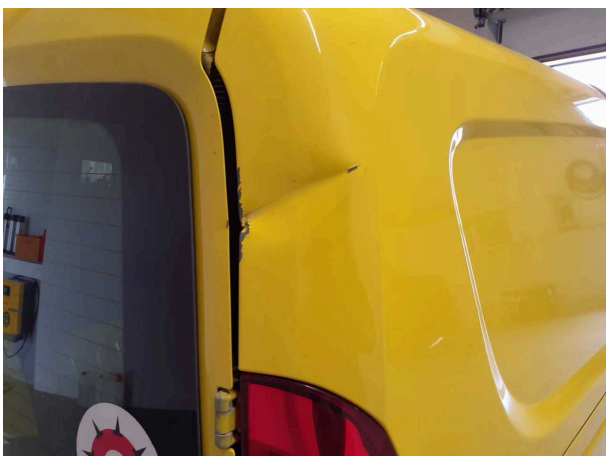

Beschädigung 21: Seitenwand rechts: Seitenwand -
beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 21: Seitenwand rechts: Seitenwand -
beschädigt - instandsetzen und lackieren

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi46607
32648181

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 05.03.2024

Landesgesellschaft
Österreich




Beschädigung 22: Tür vorn rechts: Tür - beschädigt - erneuern



Beschädigung 22: Tür vorn rechts: Tür - beschädigt - erneuern



Beschädigung 22: Tür vorn rechts: Tür - beschädigt - erneuern

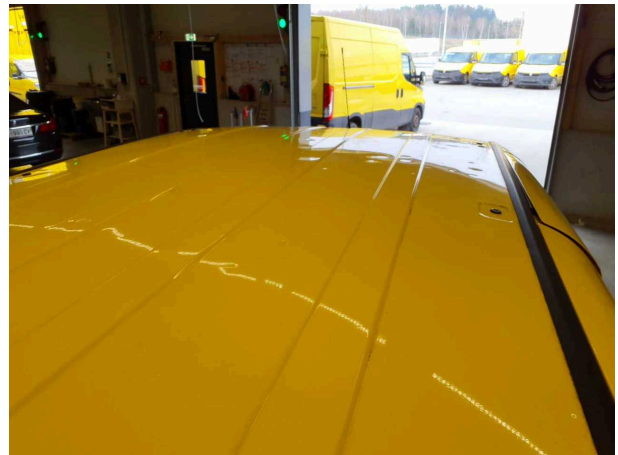

Beschädigung 23: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen