

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi44382**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer **32647484**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 05.03.2024

Landesgesellschaft
Österreich

Volkswagen CADDY MAXI
Fahrzeugart: Transporter

Kennzeichen: PT 44382
FIN: WV1ZZZ2KZEX029373



Fahrzeugdaten

Laufleistung	234.737 km	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Erstzulassung	08.11.2013	HU	11/2024
Hubraum (ccm)	1.968	Motorleistung (kw)	62
Lackierung	Gelb	Polster/Farbe	Stoff / Grau
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	05/2023, 230.418 km	Restlauf bis Service	3 Monat(e)
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 195/65 R15	Winterreifen auf Stahl	Sonstige	6 / 6 mm
2. 195/65 R15	Winterreifen auf Stahl	Sonstige	7 / 7 mm

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Wartungsnachweise	vorhanden / unvollständig
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Fahrzeug dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchspuren Preise geschätzt.

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)

BMi44382

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207

Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

32647484

1030 Wien
Erstellungsdatum: 05.03.2024

Landesgesellschaft
Österreich

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Heckleuchte	Heckleuchte links - beschädigt - erneuern
2 Sitz vorn	Sitzgestell rechts - lose - instandsetzen
3 Heckklappe/-tür	Griff außen - beschädigt - erneuern
4 Sitz vorn	Lehnenbezug links - verschlissen - erneuern
5 Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern
6 Sitz vorn	Sitzbezug rechts - beschädigt - erneuern
7 Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Korrosion - instandsetzen und lackieren
8 Tür vorn links	Tür - Korrosion - instandsetzen und lackieren
9 Lenkanlage	Lenkrad - verschlissen - erneuern
10 Schiebetür rechts	Schiebetür - beschädigt - instandsetzen und lackieren
11 Sonstiges	Inspektion/Wartung - fehlt - erneuern
12 Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern
13 Verglasung	Frontscheibe - beschädigt - erneuern
14 Seitenwand rechts	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren
15 Seitenwand links	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Außenspiegel links	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi44382
32647484

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 05.03.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi44382
32647484

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 05.03.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 7: Sonstiges

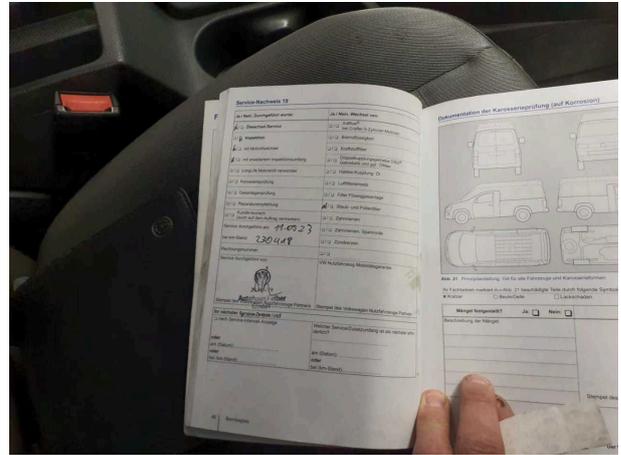


Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges

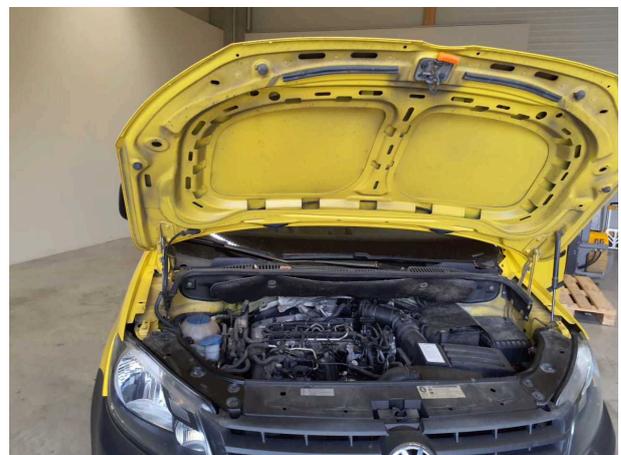


Abbildung 12: Sonstiges

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi44382
32647484

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 05.03.2024

Landesgesellschaft
Österreich




Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges

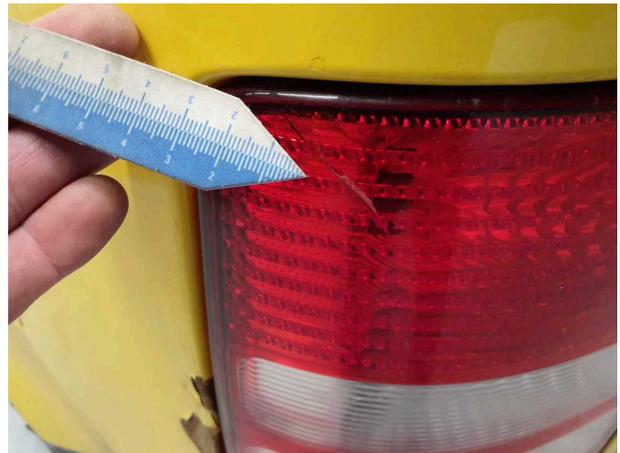

Beschädigung 1: Heckleuchte: Heckleuchte links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 2: Sitz vorn: Sitzgestell rechts - lose - instandsetzen



Beschädigung 3: Heckklappe/-tür: Griff außen - beschädigt - erneuern

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi44382
32647484

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 05.03.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 4: Sitz vorn: Lehnenbezug links - verschlissen - erneuern



Beschädigung 5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



Beschädigung 6: Sitz vorn: Sitzbezug rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 7: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 8: Tür vorn links: Tür - Korrosion - instandsetzen und lackieren

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Landesgesellschaft
Österreich

Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi44382
32647484

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 05.03.2024



Beschädigung 9: Lenkanlage: Lenkrad - verschlissen - erneuern



Beschädigung 10: Schiebetür rechts: Schiebetür - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 10: Schiebetür rechts: Schiebetür - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 10: Schiebetür rechts: Schiebetür - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung 13: Verglasung: Frontscheibe - beschädigt - erneuern

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi44382
32647484

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 05.03.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 13: Verglasung: Frontscheibe - beschädigt - erneuern



Beschädigung 14: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 15: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 15: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Gebrauchsspur 1: Außenspiegel links: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - kein Abzug