

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi45655**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer **32546547**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 28.02.2024

Landesgesellschaft
Österreich

Fiat DOBLO MAXI
Fahrzeugart: Transporter

Kennzeichen: PT 45655
FIN: ZFA26300006A77380



Fahrzeugdaten

Laufleistung	99.691 km	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Erstzulassung	27.07.2015	HU	07/2024
Hubraum (ccm)	1.248	Motorleistung (kw)	66
Lackierung	Gelb	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	0 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	6 / 6 mm
2. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	7 / 7 mm

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Fahrzeug dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchspuren Preise geschätzt. Turboschaden

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi45655
32546547

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 28.02.2024

Landesgesellschaft
Österreich

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Rad/Reifen	Radblende vorn rechts - beschädigt - erneuern
2 Tür vorn links	Fangband / Feststeller - beschädigt - erneuern
3 Kotflügel links	Innenkotflügel - beschädigt - erneuern
4 Tür vorn links	Türdichtung - verschlissen - erneuern
5 Sitz vorn	Lehnenbezug links - verschlissen - erneuern
6 Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern
7 Kotflügel links	Kotflügel links - beschädigt - instandsetzen und lackieren
8 Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - beschädigt - instandsetzen und lackieren
9 Schweller links	Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren
10 Schweller rechts	Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren
11 Heckklappe/-tür	Hecktür links - beschädigt - instandsetzen und lackieren
12 Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern
13 Verkleidungen/ Abdeckungen	Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern
14 Lenkanlage	Lenkrad - verschlissen - erneuern
15 Sonstiges	Inspektion/Wartung - fehlt - erneuern
16 Seitenwand rechts	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren
17 Motor	Turbolader (Folgeschäden möglich) - Geräusch - erneuern

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und lauleistungentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi45655
32546547

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 28.02.2024

Landesgesellschaft
Österreich

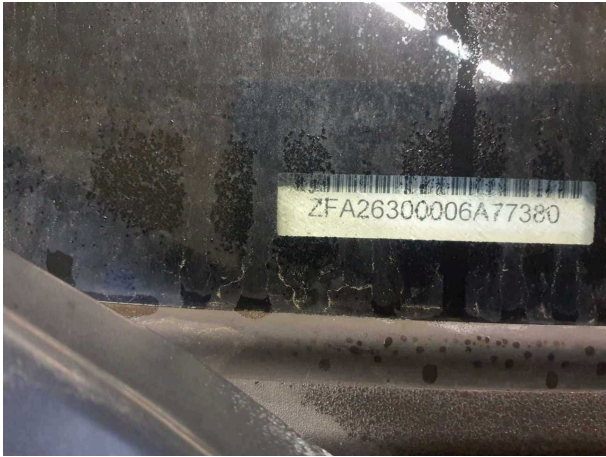


Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Schräg hinten

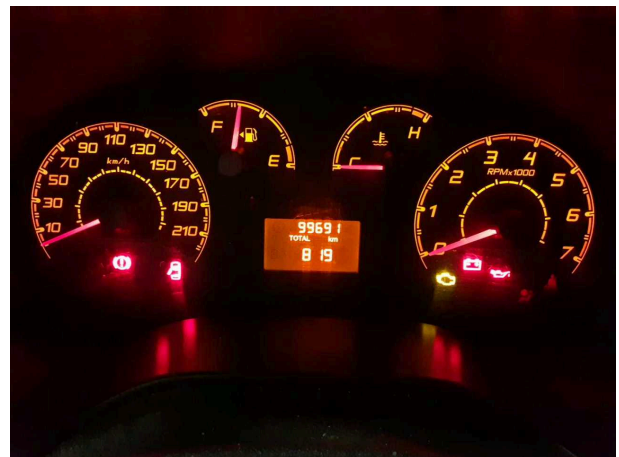


Abbildung 4: Innenraum

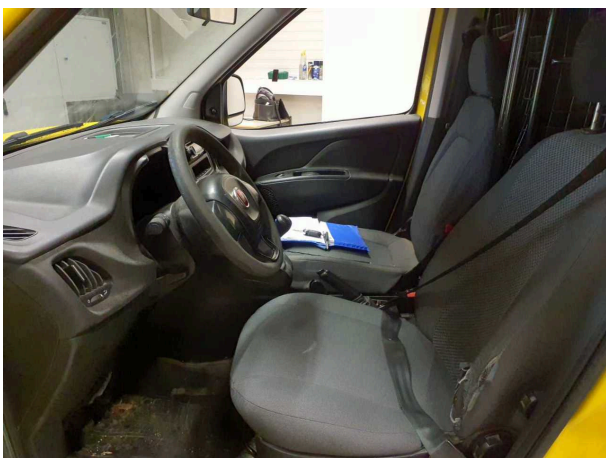


Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi45655
32546547

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 28.02.2024

Landesgesellschaft
Österreich

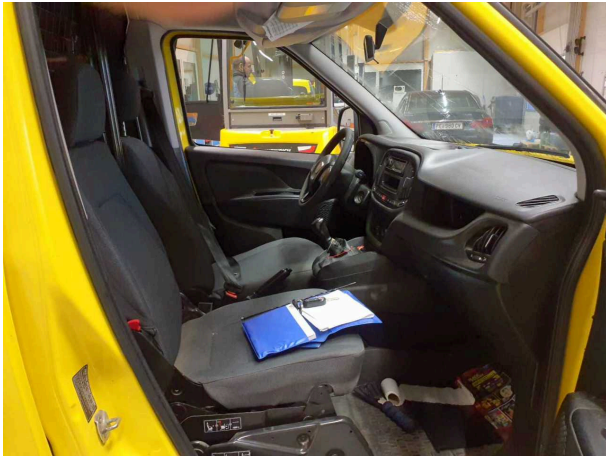


Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Sonstiges

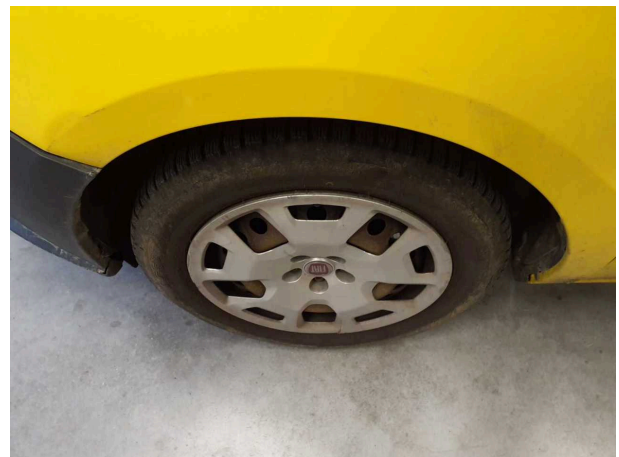


Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges

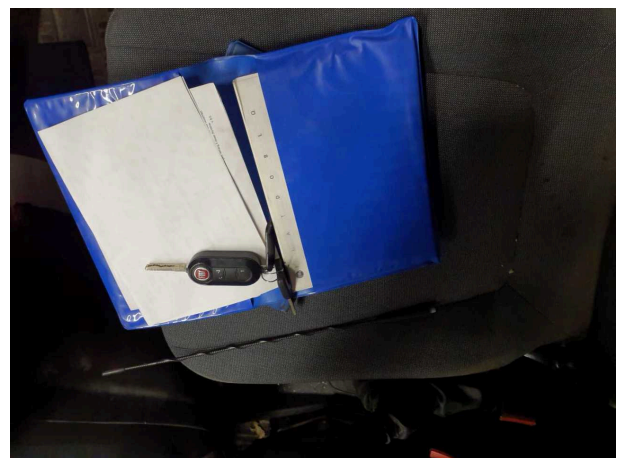


Abbildung 12: Sonstiges

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi45655
32546547

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 28.02.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 13: Sonstiges

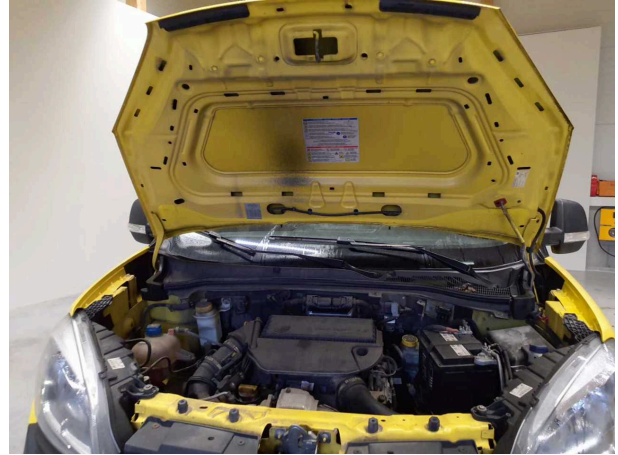


Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges


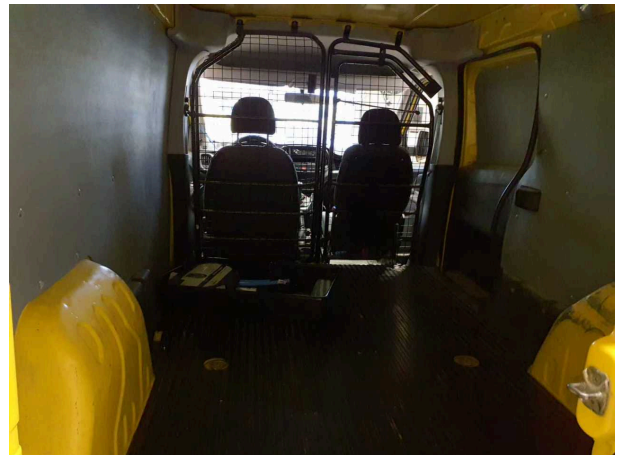


Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges

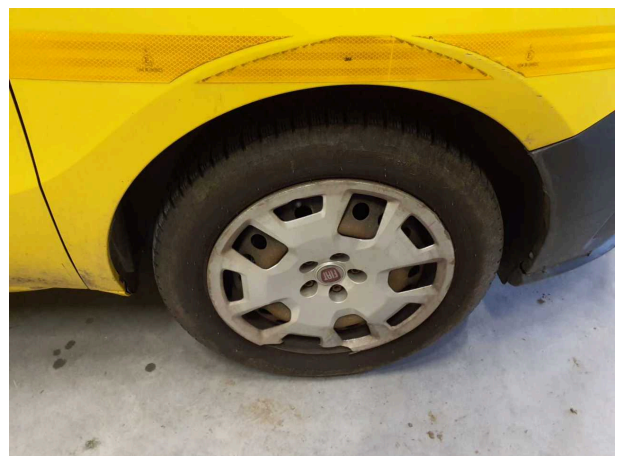

Beschädigung 1: Rad/Reifen: Radblende vorn rechts - beschädigt - erneuern

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Landesgesellschaft
Österreich

Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi45655
32546547


TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 28.02.2024




Beschädigung 2: Tür vorn links: Fangband / Feststeller - beschädigt - erneuern




Beschädigung 3: Kotflügel links: Innenkotflügel - beschädigt - erneuern

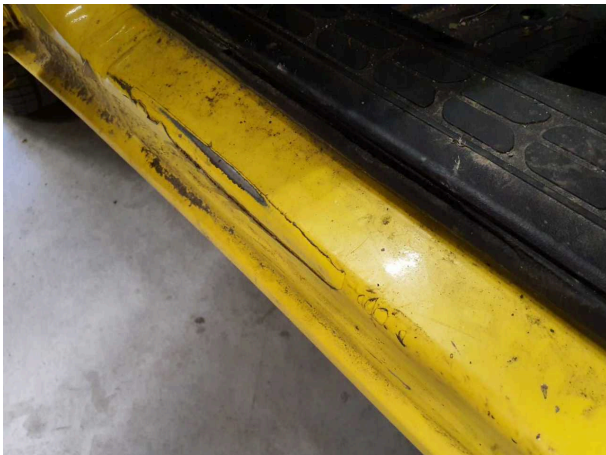

Beschädigung 4: Tür vorn links: Türdichtung - verschlissen - erneuern

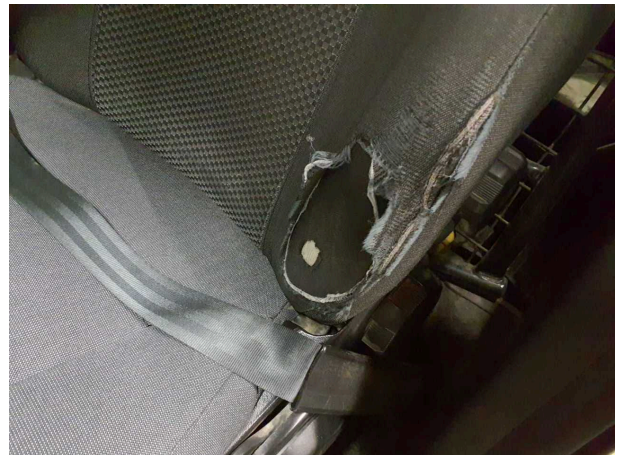

Beschädigung 5: Sitz vorn: Lehnenbezug links - verschlissen - erneuern

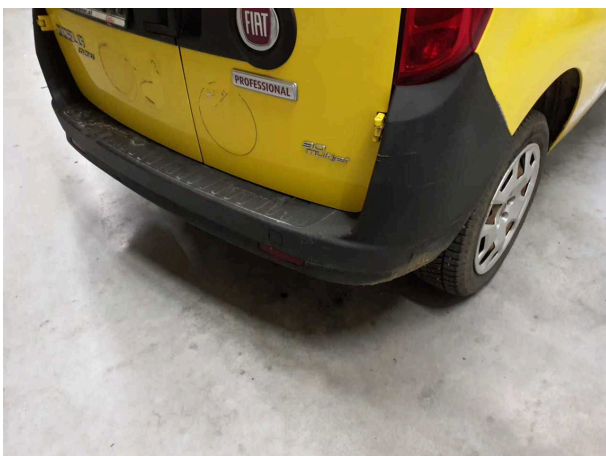

Beschädigung 6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



Beschädigung 6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi45655
32546547

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 28.02.2024


Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 7: Kotflügel links: Kotflügel links - beschädigt - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 7: Kotflügel links: Kotflügel links - beschädigt - instandsetzen und lackieren

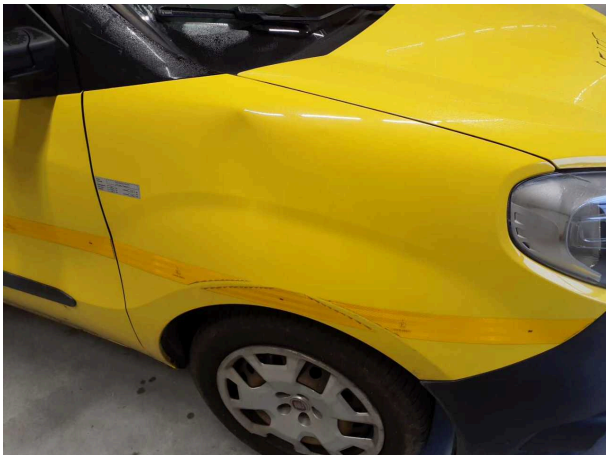


Beschädigung 8: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 9: Schweller links: Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren

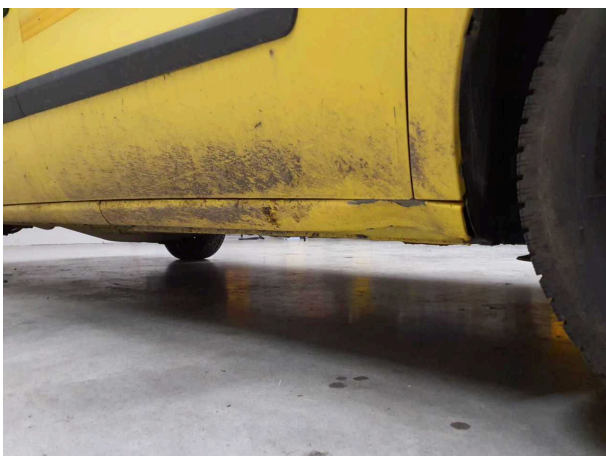

Beschädigung 10: Schweller rechts: Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren

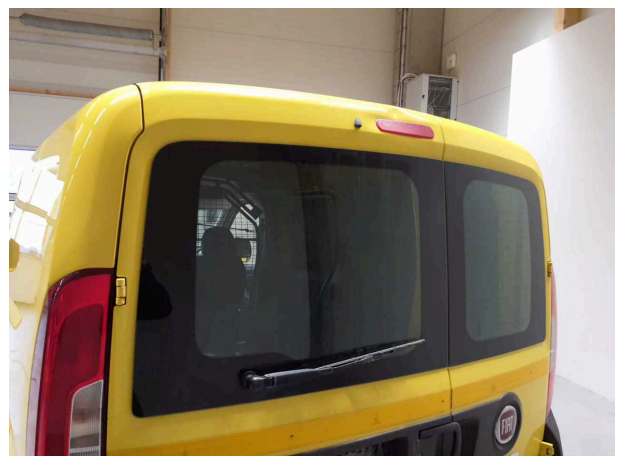

Beschädigung 11: Heckklappe/-tür: Hecktür links - beschädigt - instandsetzen und lackieren

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Landesgesellschaft
Österreich

Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi45655
32546547

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 28.02.2024



Beschädigung 11: Heckklappe/-tür: Hecktür links - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung 12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung 13: Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern



Beschädigung 14: Lenkanlage: Lenkrad - verschlissen - erneuern



Beschädigung 16: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi45655
32546547

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 28.02.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 16: Seitenwand rechts: Seitenwand -
beschädigt - instandsetzen und lackieren