

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi46079**  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer **32700852**  
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 07.03.2024

Landesgesellschaft  
Österreich

**Fiat DOBLO MAXI**  
**Fahrzeugart: Transporter**

**Kennzeichen: PT 46079**  
**FIN: ZFA26300006A65316**



## Fahrzeugdaten

Laufleistung	113.335 km	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Erstzulassung	08.07.2015	HU	07/2024
Hubraum (ccm)	1.248	Motorleistung (kw)	66
Lackierung	Gelb	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	08/2023, 103.831 km	Restlauf bis Service	5 Monat(e)
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	1

## Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	3 / 3 mm
2. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	6 / 6 mm

## Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Wartungsnachweise	vorhanden / vollständig
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Fahrzeug dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchspuren Preise geschätzt. Motorschaden, Motorkontrolle. Hagelschaden !

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi46079**  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer **32700852**  
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 07.03.2024

Landesgesellschaft  
Österreich

## Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Rad/Reifen	Radblende hinten rechts - beschädigt - erneuern
2 Sitz vorn	Sitzgestell links (57a Relevant) - lose - instandsetzen
3 Außenspiegel links	Spiegelgehäuse - beschädigt - erneuern
4 Tür vorn links	Türdichtung - verschlissen - erneuern
5 Sitz vorn	Sitzpolster links - verschlissen - erneuern
6 Sitz vorn	Sitzbezug links - beschädigt - erneuern
7 Motor	Motor (Motorkontrolle, Folgeschäden möglich) - Befund festlegen - Diagnose durchführen
8 Heckklappe/-tür	Hecktür links - beschädigt - instandsetzen und lackieren
9 Verkleidungen/ Abdeckungen	Teppichboden vorn links - beschädigt - erneuern
10 Lenkanlage	Lenkrad - verschlissen - erneuern
11 Tür vorn rechts	Tür - beschädigt - instandsetzen und lackieren
12 Schiebetür rechts	Schiebetür - beschädigt - instandsetzen und lackieren
13 Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - beschädigt - erneuern
14 Seitenwand links	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren
15 Seitenwand rechts	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren
16 Karosserie	Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen
17 Motor	Motor (Laut Post KV Öl erg.) - beschädigt - erneuern

## Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2 Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug

## Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi46079**  
**32700852**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 07.03.2024

Landesgesellschaft  
Österreich

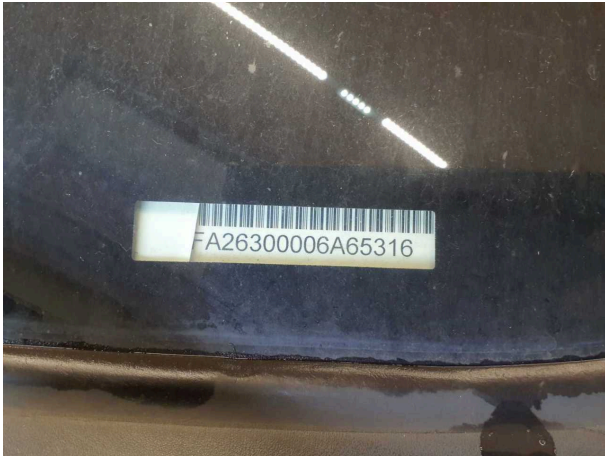


Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Schräg hinten

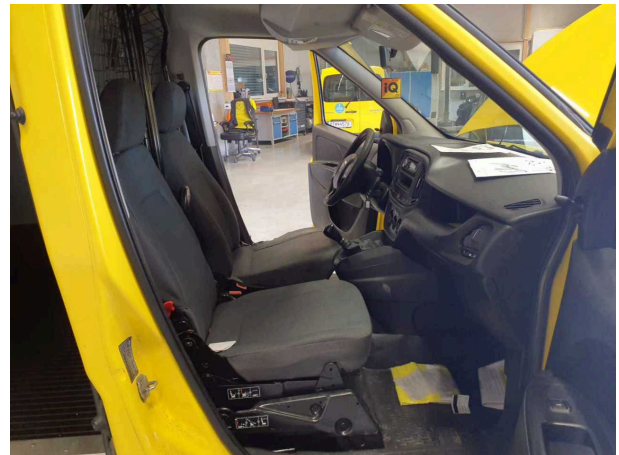


Abbildung 4: Innenraum

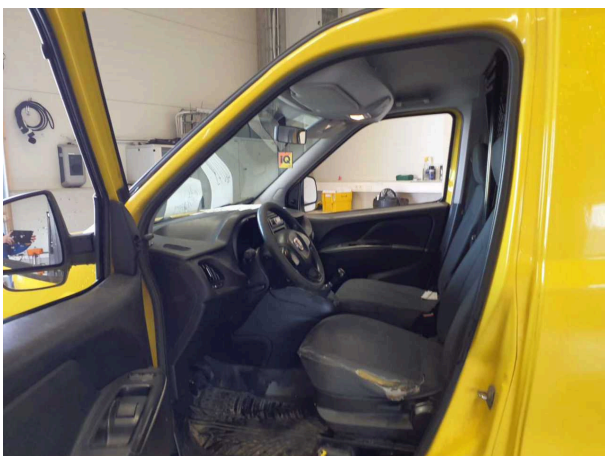


Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi46079**  
**32700852**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 07.03.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Sonstiges

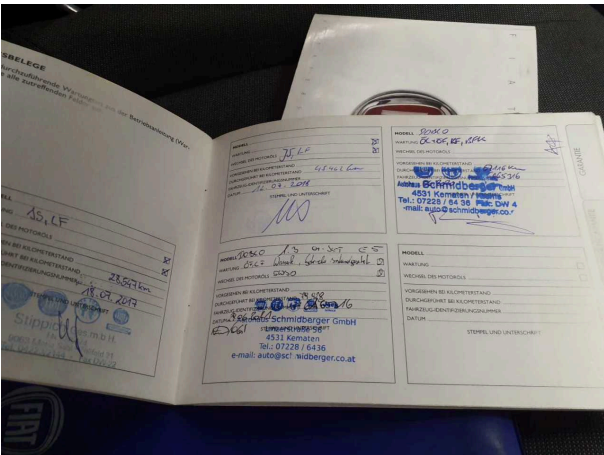


Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi46079**  
**32700852**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 07.03.2024

Landesgesellschaft  
Österreich

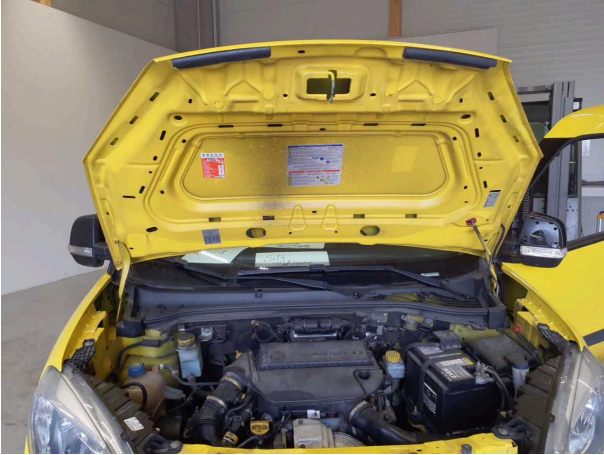


Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges

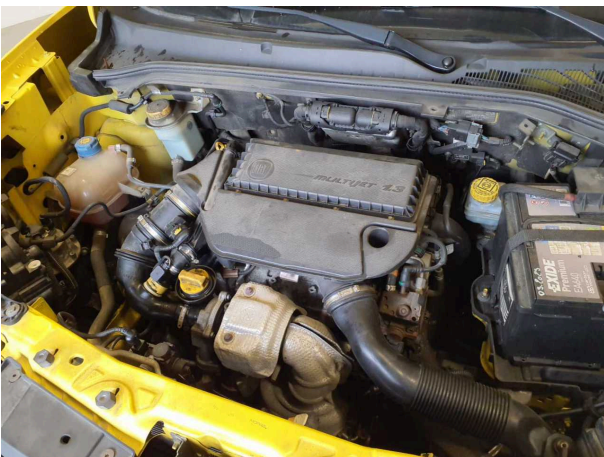


Abbildung 15: Sonstiges


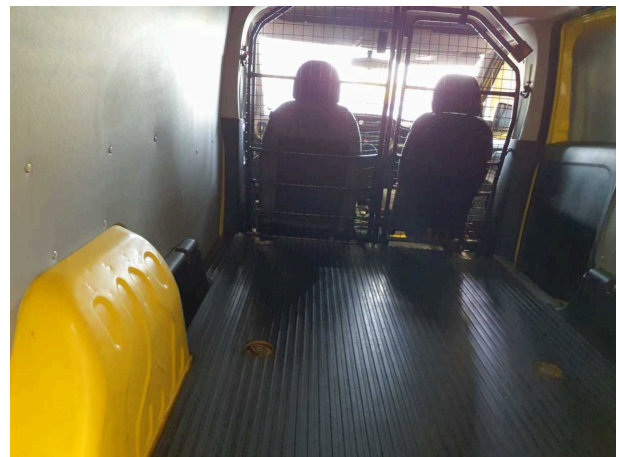


Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges

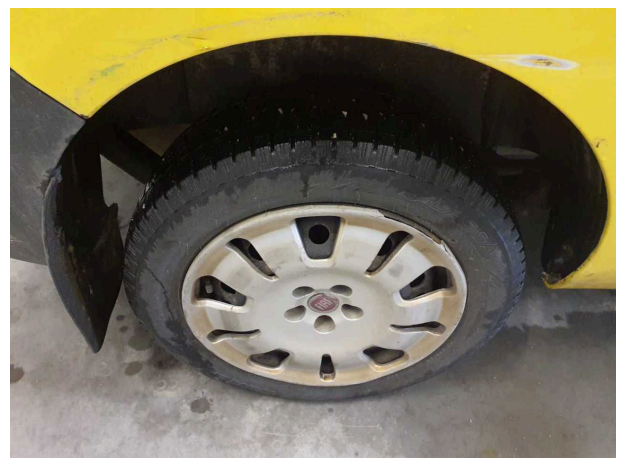

**Beschädigung 1: Rad/Reifen: Radblende hinten rechts - beschädigt - erneuern**



# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Landesgesellschaft  
Österreich

Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMI46079**  
**32700852**


TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 07.03.2024




**Beschädigung 3:** Außenspiegel links: Spiegelgehäuse - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 4:** Tür vorn links: Türdichtung - verschlissen - erneuern

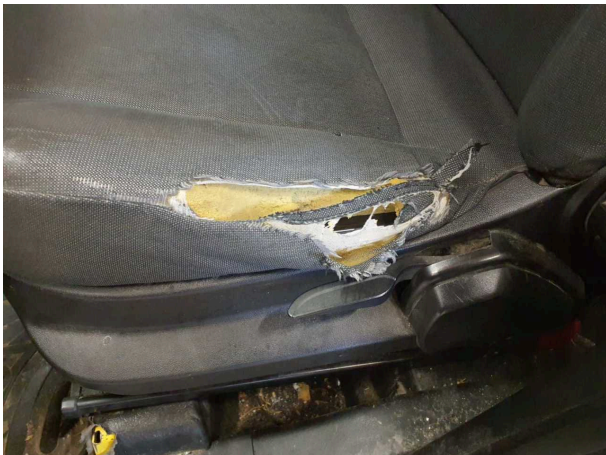


**Beschädigung 5:** Sitz vorn: Sitzpolster links - verschlissen - erneuern

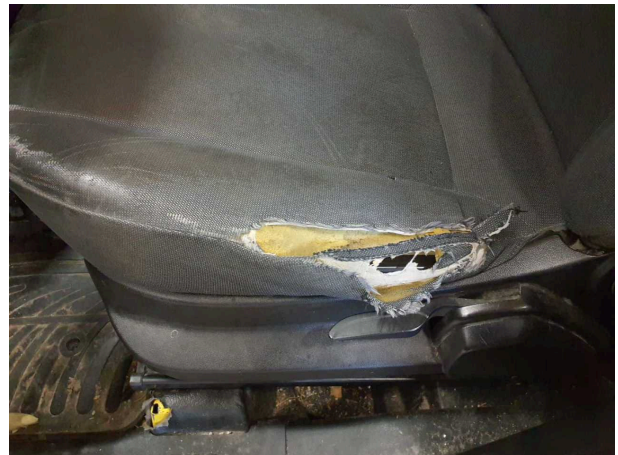

**Beschädigung 6:** Sitz vorn: Sitzbezug links - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 7:** Motor: Motor (Motorkontrolle, Folgeschäden möglich) - Befund festlegen - Diagnose durchführen

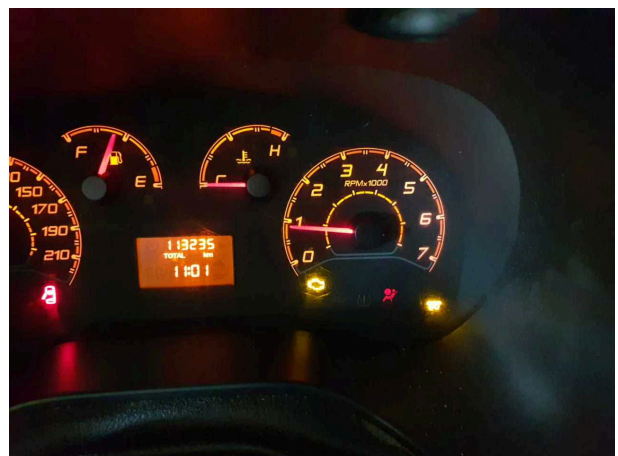

**Beschädigung 7:** Motor: Motor (Motorkontrolle, Folgeschäden möglich) - Befund festlegen - Diagnose durchführen



# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi46079**  
**32700852**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 07.03.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



**Beschädigung 8:** Heckklappe/-tür: Hecktür links - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 8:** Heckklappe/-tür: Hecktür links - beschädigt - instandsetzen und lackieren




**Beschädigung 9:** Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 10:** Lenkanlage: Lenkrad - verschlissen - erneuern



**Beschädigung 11:** Tür vorn rechts: Tür - beschädigt - instandsetzen und lackieren

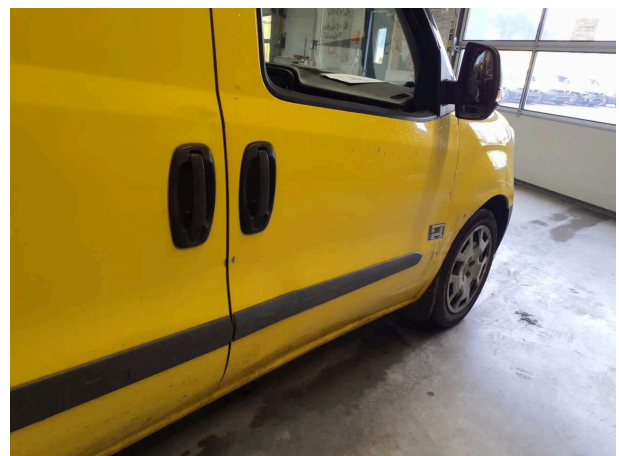

**Beschädigung 11:** Tür vorn rechts: Tür - beschädigt - instandsetzen und lackieren

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi46079**  
**32700852**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 07.03.2024

Landesgesellschaft  
Österreich




**Beschädigung 12:** Schiebetür rechts: Schiebetür - beschädigt - instandsetzen und lackieren




**Beschädigung 13:** Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - beschädigt - erneuern




**Beschädigung 13:** Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - beschädigt - erneuern

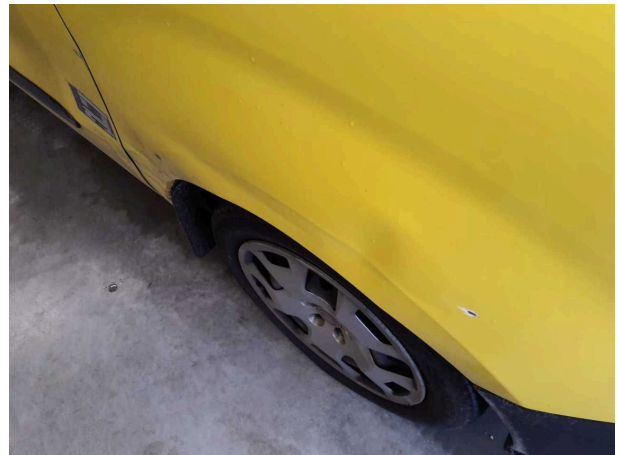

**Beschädigung 13:** Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - beschädigt - erneuern

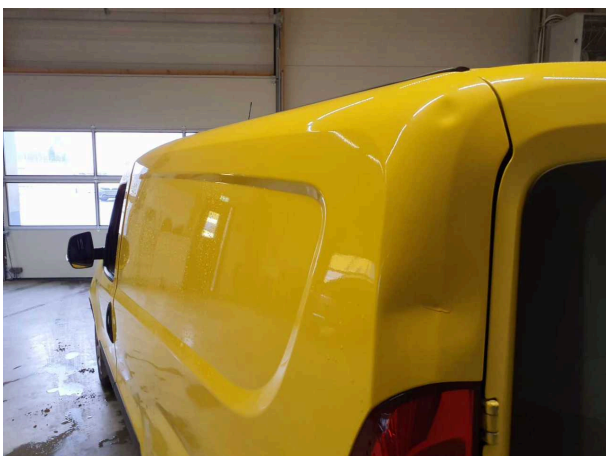

**Beschädigung 14:** Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren

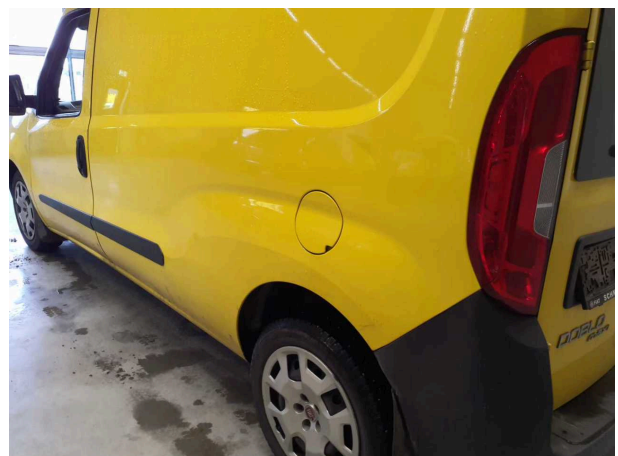

**Beschädigung 14:** Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi46079**  
**32700852**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 07.03.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



**Beschädigung 15:** Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren




**Beschädigung 15:** Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 15:** Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 16:** Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen

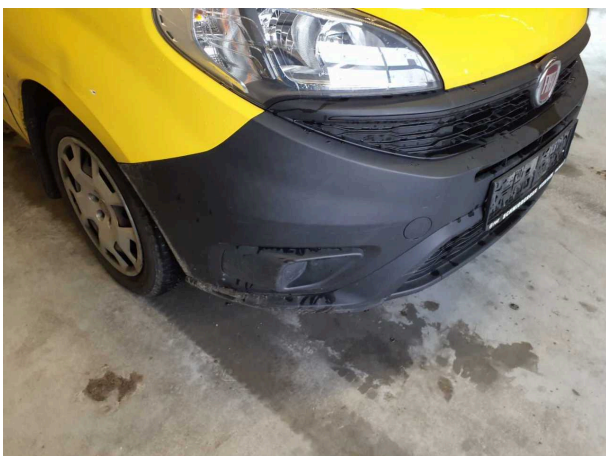

**Gebrauchsspur 1:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - kein Abzug



**Gebrauchsspur 2:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug