

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi45720**  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer **33084185**  
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 28.03.2024

Landesgesellschaft  
Österreich

**Fiat DOBLO MAX**  
**Fahrzeugart: Transporter**

**Kennzeichen: PT 45720**  
**FIN: ZFA26300006A70013**



## Fahrzeugdaten

Laufleistung	100.134 km	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Erstzulassung	28.10.2015	HU	10/2024
Hubraum (ccm)	1.248	Motorleistung (kw)	66
Lackierung	Gelb	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	06/2023, 93.681 km	Restlauf bis Service	4 Monat(e)
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	1

## Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	7 / 7 mm
2. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	8 / 8 mm

## Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Wartungsnachweise	vorhanden / vollständig
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Fahrzeug dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchspuren. Preise geschätzt. Getriebeschaden Returgang

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi45720**  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer **33084185**  
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 28.03.2024

Landesgesellschaft  
Österreich

## Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Blinkleuchte	Spiegel rechts - beschädigt - erneuern
2 Rad/Reifen	Radblende vorn rechts - beschädigt - erneuern
3 Heckklappe/-tür	Emblem - fehlt - erneuern
4 Tür vorn links	Fangband / Feststeller - beschädigt - erneuern
5 Kotflügel links	Innenkotflügel - beschädigt - erneuern
6 Tür vorn links	Türdichtung - verschlissen - erneuern
7 Kotflügel links	Kotflügel links - beschädigt - instandsetzen und lackieren
8 Schweller rechts	Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren
9 Verkleidungen/ Abdeckungen	Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern
10 Lenkanlage	Lenkrad - verschlissen - erneuern
11 Verglasung	Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern
12 Seitenwand rechts	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren
13 Getriebe	Getriebe (Returgang) - beschädigt - instandsetzen

## Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2 Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug

## Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi45720**  
**33084185**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 28.03.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Innenraum

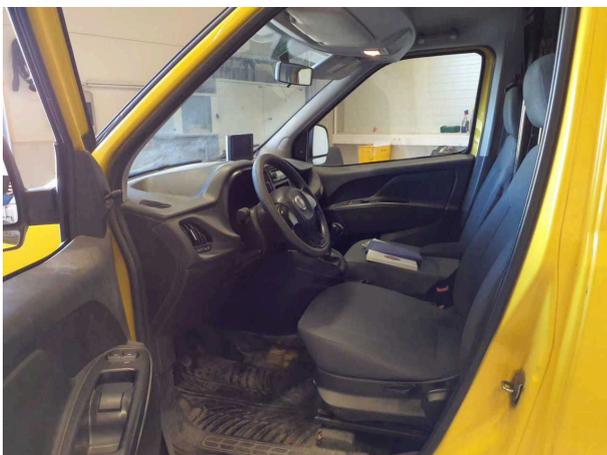


Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMI45720**  
**33084185**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 28.03.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Sonstiges

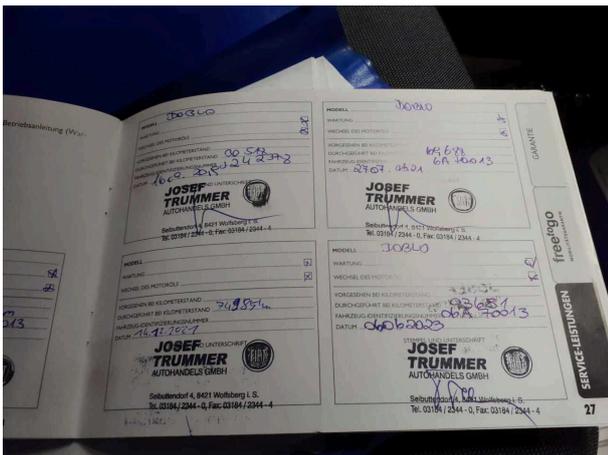


Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges

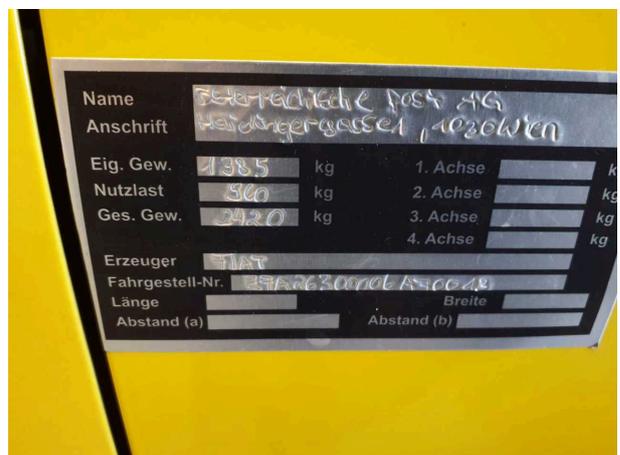


Abbildung 12: Sonstiges

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi45720**  
**33084185**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 28.03.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges

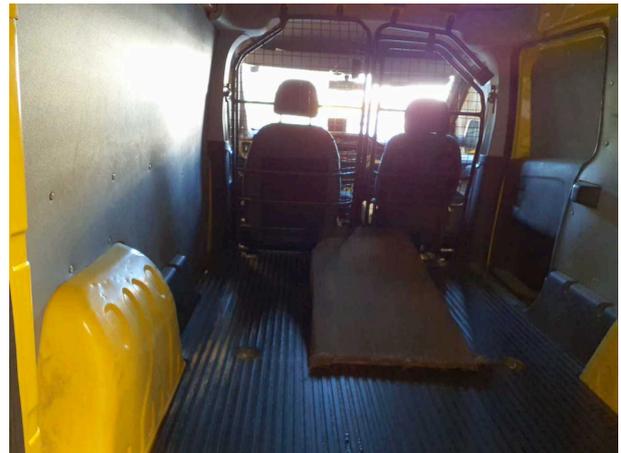


Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



**Beschädigung 1:** Blinkleuchte: Spiegel rechts - beschädigt - erneuern

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Landesgesellschaft  
Österreich

Vertragsnummer **BMI45720**  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer **33084185**  
(bei Rückfragen angeben)


TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 28.03.2024



**Beschädigung 2:** Rad/Reifen: Radblende vorn rechts - beschädigt - erneuern




**Beschädigung 3:** Heckklappe/-tür: Emblem - fehlt - erneuern

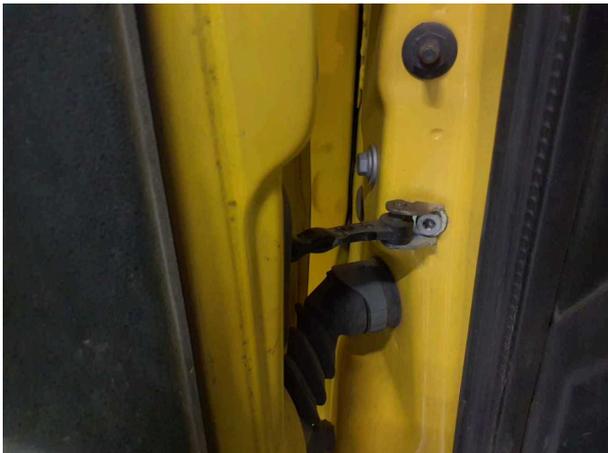

**Beschädigung 4:** Tür vorn links: Fangband / Feststeller - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 5:** Kotflügel links: Innenkotflügel - beschädigt - erneuern

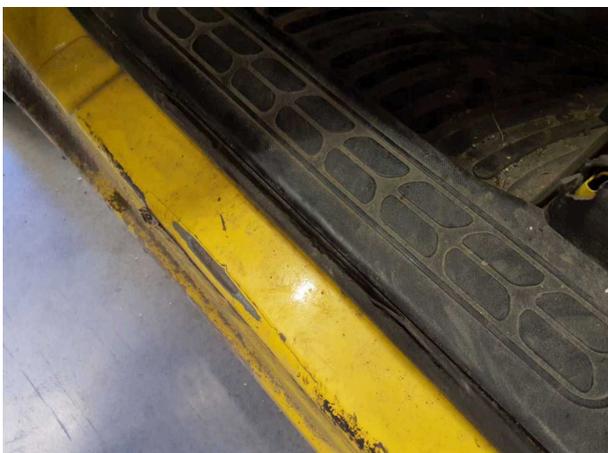

**Beschädigung 6:** Tür vorn links: Türdichtung - verschlissen - erneuern



**Beschädigung 7:** Kotflügel links: Kotflügel links - beschädigt - instandsetzen und lackieren

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi45720**  
**33084185**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 28.03.2024

Landesgesellschaft  
Österreich




**Beschädigung 8:** Schweller rechts: Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 9:** Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern



**Beschädigung 10:** Lenkanlage: Lenkrad - verschlissen - erneuern

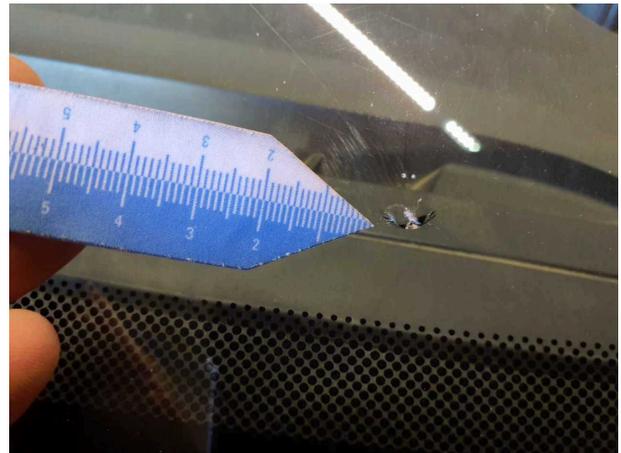

**Beschädigung 11:** Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



**Beschädigung 11:** Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



**Beschädigung 12:** Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Landesgesellschaft  
Österreich

Vertragsnummer **BMi45720**  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer **33084185**  
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 28.03.2024



**Beschädigung 12:** Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Gebrauchsspur 1:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - kein Abzug



**Gebrauchsspur 2:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug