

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi47619**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer **33429550**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 19.04.2024

Landesgesellschaft
Österreich

Fiat DOBLO MAXI
Fahrzeugart: Transporter

Kennzeichen: PT 47619
FIN: ZFA26300006G26472



Fahrzeugdaten

Laufleistung	76.044 km	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Erstzulassung	29.05.2017	HU	05/2024
Hubraum (ccm)	1.248	Motorleistung (kw)	70
Lackierung	Gelb	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	0 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	1

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	4 / 4 mm
2. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	8 / 8 mm

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Wartungsnachweise	vorhanden / unvollständig
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Fahrzeug dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchspuren Preise geschätzt. Turboschaden

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi47619**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer **33429550**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 19.04.2024

Landesgesellschaft
Österreich

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Radblende vorn rechts - beschädigt - erneuern
2	Rad/Reifen	Radblende hinten rechts - fehlt - erneuern
3	Außenspiegel links	Spiegelgehäuse - beschädigt - erneuern
4	Tür vorn links	Türdichtung - verschlissen - erneuern
5	Sitz vorn	Armlehne Sitz links innen - beschädigt - erneuern
6	Heckklappe/-tür	Griff außen - beschädigt - erneuern
7	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - beschädigt - erneuern
8	Sitz vorn	Sitzbezug links - verschlissen - erneuern
9	Heckklappe/-tür	Hecktür rechts - beschädigt - instandsetzen und lackieren
10	Heckklappe/-tür	Hecktür links - beschädigt - instandsetzen und lackieren
11	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - beschädigt - erneuern
12	Verkleidungen/ Abdeckungen	Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern
13	Lenkanlage	Lenkrad - verschlissen - erneuern
14	Tür vorn rechts	Tür - beschädigt - instandsetzen und lackieren
15	Schweller links	Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren
16	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - beschädigt - erneuern
17	Seitenwand links	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren
18	Schiebetür rechts	Schiebetür - beschädigt - erneuern
19	Seitenwand rechts	Seitenwand - beschädigt - erneuern
20	Motor	Turbolader (Zerlegt) - beschädigt - erneuern

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi47619
33429550

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 19.04.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Innenraum

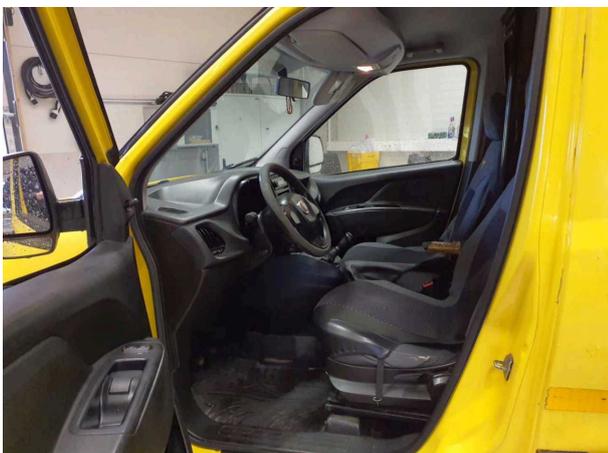


Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi47619
33429550

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 19.04.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges

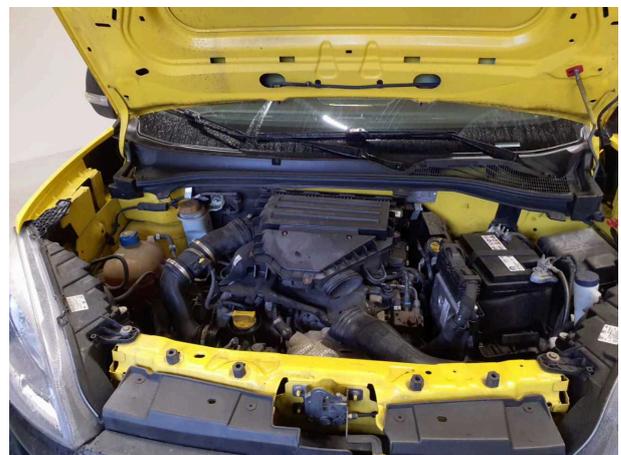


Abbildung 12: Sonstiges

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi47619
33429550

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 19.04.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Beschädigung 1: Rad/Reifen: Radblende vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Radblende hinten rechts - fehlt - erneuern



Beschädigung 3: Außenspiegel links: Spiegelgehäuse - beschädigt - erneuern



Beschädigung 4: Tür vorn links: Türdichtung - verschlissen - erneuern

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi47619
33429550

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 19.04.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 5: Sitz vorn: Armlehne Sitz links innen - beschädigt - erneuern



Beschädigung 6: Heckklappe/-tür: Griff außen - beschädigt - erneuern



Beschädigung 7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



Beschädigung 7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



Beschädigung 8: Sitz vorn: Sitzbezug links - verschlissen - erneuern



Beschädigung 9: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - beschädigt - instandsetzen und lackieren

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMI47619
33429550

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 19.04.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 10: Heckklappe/-tür: Hecktür links - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 10: Heckklappe/-tür: Hecktür links - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung 11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung 12: Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern



Beschädigung 13: Lenkanlage: Lenkrad - verschlissen - erneuern

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi47619
33429550

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 19.04.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 14: Tür vorn rechts: Tür - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 14: Tür vorn rechts: Tür - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 15: Schweller links: Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 16: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 16: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 17: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi47619
33429550

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 19.04.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 17: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 18: Schiebetür rechts: Schiebetür - beschädigt - erneuern



Beschädigung 18: Schiebetür rechts: Schiebetür - beschädigt - erneuern



Beschädigung 19: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - erneuern



Beschädigung 19: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - erneuern



Beschädigung 20: Motor: Turbolader (Zerlegt) - beschädigt - erneuern

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi47619
33429550

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 19.04.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 20: Motor: Turbolader (Zerlegt) - beschädigt - erneuern