

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Landesgesellschaft  
Österreich

Vertragsnummer **BMi46506**  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer **31984131**  
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 25.01.2024

**Fiat DOBLO MAXI**  
**Fahrzeugart: Transporter**

**Kennzeichen: PT 46506**  
**FIN: ZFA26300006C55899**



## Fahrzeugdaten

Laufleistung	151.203 km	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Erstzulassung	17.06.2016	HU	06/2024
Hubraum (ccm)	1.248	Motorleistung (kw)	66
Lackierung	Gelb	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	nicht fahrbereit	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	06/2023, 136.952 km	Restlauf bis Service	0 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	1

## Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	3 / 3 mm
2. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	4 / 4 mm

## Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht fahrbereit.
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Fahrzeug dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchspuren . Preise geschätzt. Motorschaden

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi46506**  
**31984131**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 25.01.2024

Landesgesellschaft  
Österreich

## Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Kotflügel links	Innenkotflügel - beschädigt - erneuern
2 Tür vorn links	Türdichtung - verschlissen - erneuern
3 Sitz vorn	Sitzpolster links - verschlissen - erneuern
4 Sitz vorn	Sitzbezug links - verschlissen - erneuern
5 Rad/Reifen	Reifen vorn - verschlissen - erneuern
6 Heckklappe/-tür	Hecktür rechts - beschädigt - instandsetzen und lackieren
7 Heckklappe/-tür	Hecktür links - beschädigt - instandsetzen und lackieren
8 Verkleidungen/ Abdeckungen	Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern
9 Schweller rechts	Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren
10 Lenkanlage	Lenkrad - verschlissen - erneuern
11 Schiebetür rechts	Schiebetür - beschädigt - instandsetzen und lackieren
12 Sonstiges	Inspektion/Wartung - fehlt - erneuern
13 Seitenwand rechts	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren
14 Seitenwand links	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren
15 Motor	Motor (Laut Post KV) - beschädigt - erneuern

## Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2 Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug

## Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi46506**  
**31984131**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 25.01.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Schräg hinten

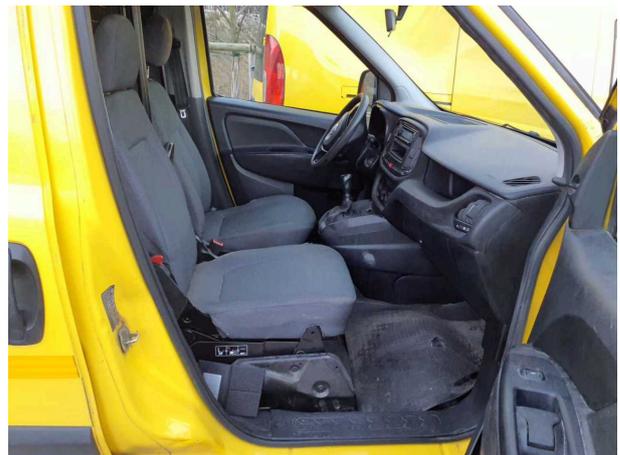


Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum

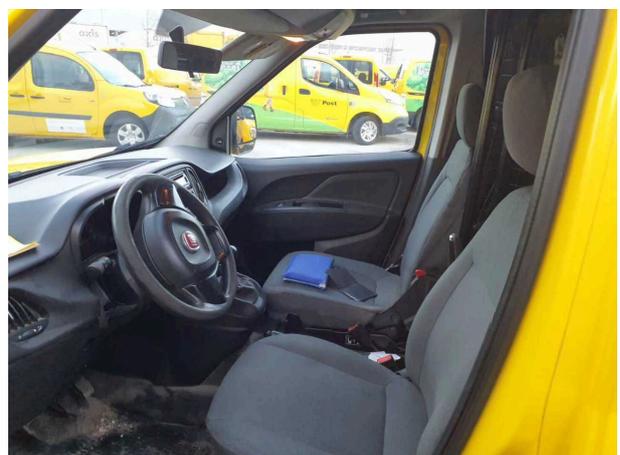


Abbildung 6: Innenraum

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi46506**  
**31984131**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 25.01.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi46506**  
**31984131**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 25.01.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges


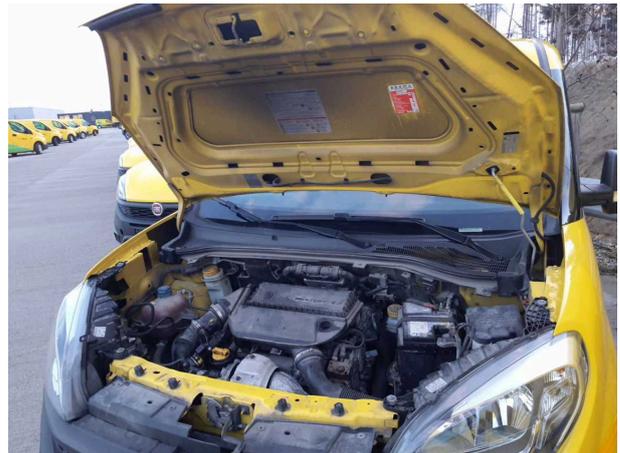


Abbildung 16: Sonstiges



**Beschädigung 1:** Kotflügel links: Innenkotflügel - beschädigt - erneuern

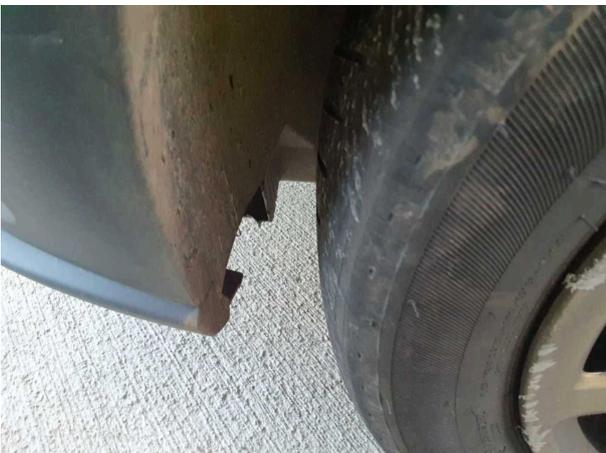

**Beschädigung 2:** Tür vorn links: Türdichtung - verschlissen - erneuern

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi46506**  
**31984131**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 25.01.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



**Beschädigung 3:** Sitz vorn: Sitzpolster links - verschlissen - erneuern



**Beschädigung 4:** Sitz vorn: Sitzbezug links - verschlissen - erneuern



**Beschädigung 5:** Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - erneuern



**Beschädigung 6:** Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 7:** Heckklappe/-tür: Hecktür links - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 8:** Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Landesgesellschaft  
Österreich

Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi46506**  
**31984131**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 25.01.2024




**Beschädigung 9:** Schweller rechts: Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 10:** Lenkanlage: Lenkrad - verschlissen - erneuern



**Beschädigung 11:** Schiebetür rechts: Schiebetür - beschädigt - instandsetzen und lackieren

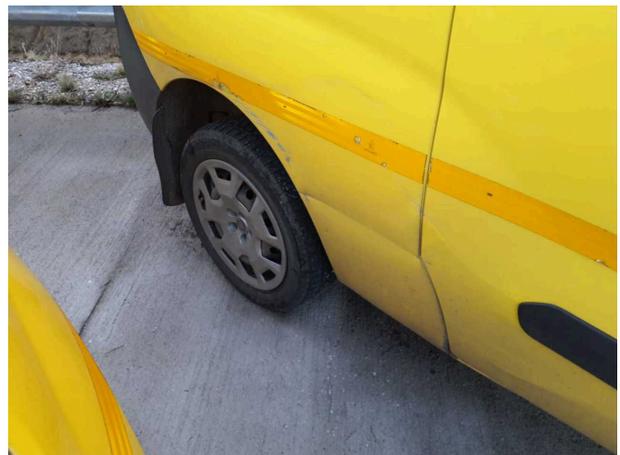

**Beschädigung 13:** Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 14:** Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 14:** Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Landesgesellschaft  
Österreich

Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi46506**  
**31984131**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 25.01.2024



**Beschädigung 15:** Motor: Motor (Laut Post KV) - beschädigt - erneuern



**Gebrauchsspur 1:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - kein Abzug



**Gebrauchsspur 2:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug