

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi46423**  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer **32403072**  
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 20.02.2024

Landesgesellschaft  
Österreich

**Fiat DOBLO MAXI**  
**Fahrzeugart: Transporter**

**Kennzeichen: PT 46423**  
**FIN: ZFA26300006C43284**



## Fahrzeugdaten

Laufleistung	96.870 km	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Erstzulassung	19.04.2016	HU	04/2024
Hubraum (ccm)	1.248	Motorleistung (kw)	66
Lackierung	Gelb	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	02/2023, 85.563 km	Restlauf bis Service	0 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	1

## Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	5 / 5 mm
2. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	7 / 7 mm

## Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Wartungsnachweise	vorhanden / unvollständig
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Fahrzeug dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchspuren Preise geschätzt. Motorschaden und Getriebe Schaden Returgang

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi46423**  
**32403072**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 20.02.2024

Landesgesellschaft  
Österreich

## Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Rad/Reifen	Radblende vorn links - beschädigt - erneuern
2 Rad/Reifen	Radblende vorn rechts - beschädigt - erneuern
3 Rad/Reifen	Radblende hinten rechts - beschädigt - erneuern
4 Scheibenreinigung	Waschdüse hinten - fehlt - erneuern
5 Heckklappe/-tür	Emblem - beschädigt - erneuern
6 Tür vorn links	Fangband / Feststeller - beschädigt - erneuern
7 Kotflügel links	Innenkotflügel - beschädigt - erneuern
8 Kotflügel rechts	Innenkotflügel - beschädigt - erneuern
9 Tür vorn links	Türdichtung - verschlissen - erneuern
10 Sitz vorn	Armlehne Sitz links innen - beschädigt - erneuern
11 Tür vorn links	Schachtleiste außen - beschädigt - erneuern
12 Kotflügel links	Kotflügel links - beschädigt - instandsetzen und lackieren
13 Schweller rechts	Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren
14 Heckklappe/-tür	Hecktür links - beschädigt - instandsetzen und lackieren
15 Verkleidungen/ Abdeckungen	Tepichboden vorn links - verschlissen - erneuern
16 Lenkanlage	Lenkrad - verschlissen - erneuern
17 Schiebetür rechts	Schiebetür - beschädigt - instandsetzen und lackieren
18 Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
19 Seitenwand rechts	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren
20 Seitenwand links	Seitenwand - beschädigt - erneuern
21 Getriebe	Getriebe (Returgang) - beschädigt - instandsetzen
22 Karosserie	Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen
23 Motor	Motor - beschädigt - erneuern

## Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - kein Abzug

## Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und lauleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi46423**  
**32403072**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 20.02.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



**Abbildung 1:** FIN




**Abbildung 2:** Schräg hinten



**Abbildung 3:** Schräg hinten



**Abbildung 4:** Innenraum

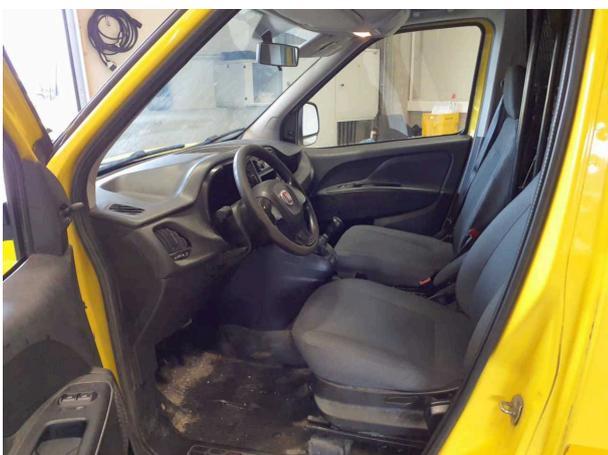

**Abbildung 5:** Innenraum



**Abbildung 6:** Innenraum

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi46423**  
**32403072**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 20.02.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges

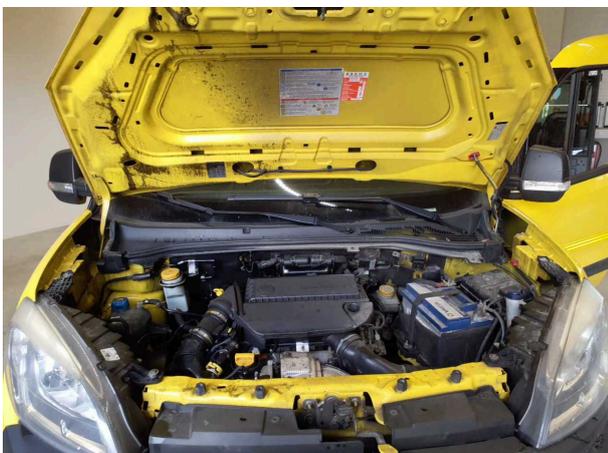


Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi46423**  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer **32403072**  
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 20.02.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges

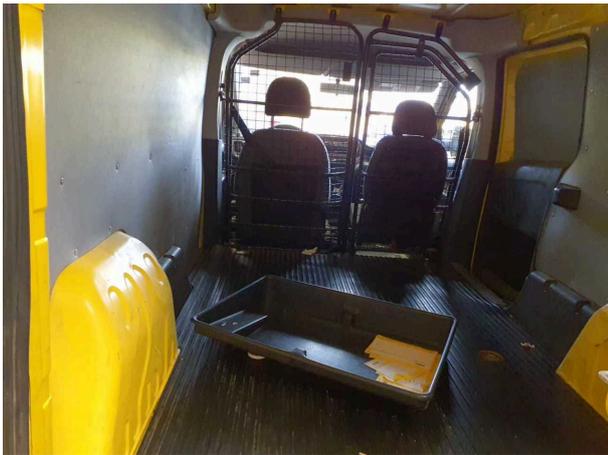


Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Beschädigung 1: Rad/Reifen: Radblende vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Radblende vorn rechts - beschädigt - erneuern

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi46423**  
**32403072**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 20.02.2024

Landesgesellschaft  
Österreich




**Beschädigung 3:** Rad/Reifen: Radblende hinten rechts - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 4:** Scheibenreinigung: Waschdüse hinten - fehlt - erneuern




**Beschädigung 5:** Heckklappe/-tür: Emblem - beschädigt - erneuern

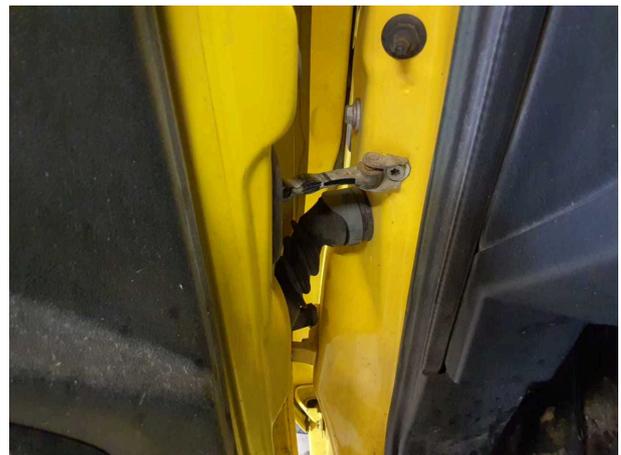

**Beschädigung 6:** Tür vorn links: Fangband / Feststeller - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 7:** Kotflügel links: Innenkotflügel - beschädigt - erneuern

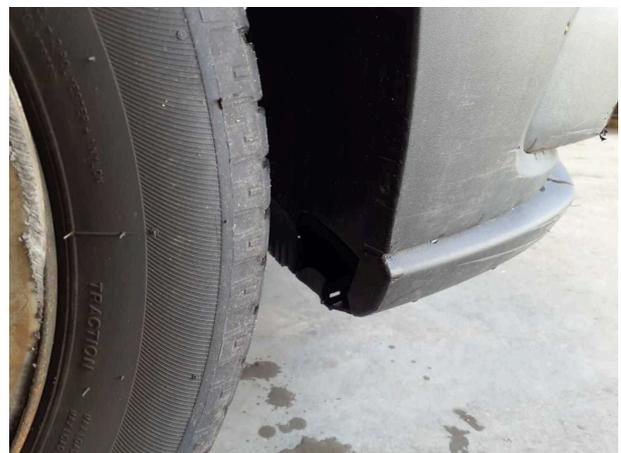

**Beschädigung 8:** Kotflügel rechts: Innenkotflügel - beschädigt - erneuern

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMI46423**  
**32403072**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 20.02.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



**Beschädigung 9:** Tür vorn links: Türdichtung - verschlissen - erneuern



**Beschädigung 10:** Sitz vorn: Armlehne Sitz links innen - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 11:** Tür vorn links: Schachtleiste außen - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 12:** Kotflügel links: Kotflügel links - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 12:** Kotflügel links: Kotflügel links - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 13:** Schweller rechts: Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi46423**  
**32403072**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 20.02.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



**Beschädigung 14:** Heckklappe/-tür: Hecktür links - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 14:** Heckklappe/-tür: Hecktür links - beschädigt - instandsetzen und lackieren




**Beschädigung 15:** Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern



**Beschädigung 16:** Lenkanlage: Lenkrad - verschlissen - erneuern



**Beschädigung 17:** Schiebetür rechts: Schiebetür - beschädigt - instandsetzen und lackieren

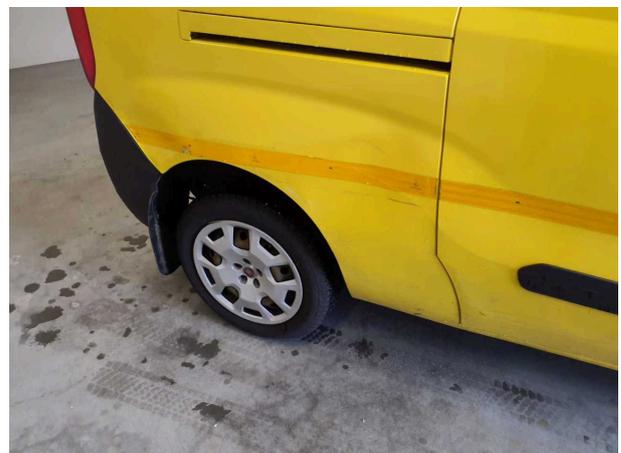

**Beschädigung 19:** Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi46423**  
**32403072**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 20.02.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



**Beschädigung 19:** Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 20:** Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - erneuern




**Beschädigung 20:** Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 21:** Getriebe: Getriebe (Returgang) - beschädigt - instandsetzen



**Beschädigung 22:** Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen

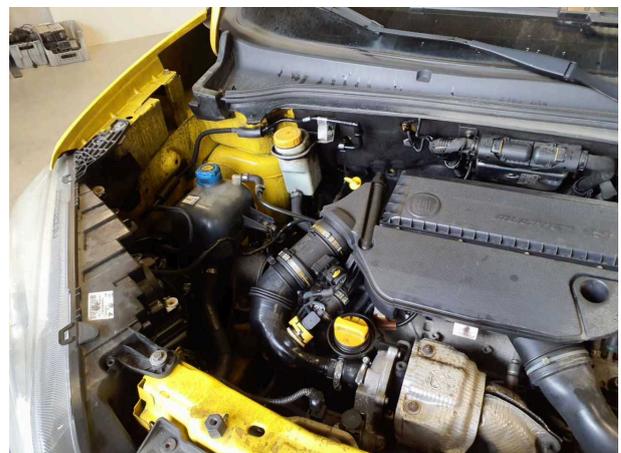

**Beschädigung 23:** Motor: Motor - beschädigt - erneuern

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)

**BMi46423**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207

Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**32403072**

1030 Wien  
Erstellungsdatum: 20.02.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



**Gebrauchsspur 1:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn -  
verkratzt / verschürft - kein Abzug