

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi46030**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer **32753707**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 11.03.2024

Landesgesellschaft
Österreich

Fiat DOBLO MAXI
Fahrzeugart: Transporter

Kennzeichen: PT 46030
FIN: ZFA26300006A69165



Fahrzeugdaten

| | | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Laufleistung | 78.608 km | Besichtigungszustand | bedingt: Licht/Nässe/Schmutz |
| Erstzulassung | 05.11.2015 | HU | 11/2024 |
| Hubraum (ccm) | 1.248 | Motorleistung (kw) | 66 |
| Lackierung | Gelb | Polster/Farbe | Stoff / Schwarz |
| Kraftstoffart | Diesel | Getriebe | Manuell |
| Probefahrt | Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände | Antriebsart | Frontantrieb |
| Letzte Wartung | 10/2023, 73.776 km | Restlauf bis Service | 7 Monat(e) |
| Anzahl Besitzer | 1 | Anzahl Schlüssel | 1 |

Reifen

| Achsen Größe | Räder / Reifen | Hersteller | Profiltiefe |
|---------------|-------------------------------|------------|-------------|
| 1. 195/60 R16 | Winterreifen auf Leichtmetall | Sonstige | 8 / 8 mm |
| 2. 195/60 R16 | Winterreifen auf Leichtmetall | Sonstige | 5 / 5 mm |

Sachverständige Feststellungen

| | |
|----------------------|--|
| Probefahrt | Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt |
| Wartungsnachweise | vorhanden / vollständig |
| Besichtigungszustand | Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich. |
| Sonstiges | Fahrzeug dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren. Preise geschätzt. Motorschaden ! |

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi46030**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer **32753707**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 11.03.2024

Landesgesellschaft
Österreich

Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|-----|-------------------------------|---|
| 1 | Rad/Reifen | Radblende vorn rechts - beschädigt - erneuern |
| 2 | Rad/Reifen | Radblende hinten rechts - beschädigt - erneuern |
| 3 | Außenspiegel links | Abdeckkappe - fehlt - erneuern |
| 4 | Gurtsystem vorn | Gurtschloss rechts (57a Relevant) - beschädigt - erneuern |
| 5 | Kotflügel links | Innenkotflügel - beschädigt - erneuern |
| 6 | Kotflügel rechts | Innenkotflügel - beschädigt - erneuern |
| 7 | Tür vorn links | Türdichtung - verschlissen - erneuern |
| 8 | Sitz vorn | Sitzpolster links - verschlissen - erneuern |
| 9 | Stoßfänger hinten | Stoßfänger hinten - beschädigt - erneuern |
| 10 | Sitz vorn | Sitzbezug links - beschädigt - erneuern |
| 11 | Kotflügel rechts | Kotflügel rechts - beschädigt - instandsetzen und lackieren |
| 12 | Heckklappe/-tür | Hecktür links - beschädigt - instandsetzen und lackieren |
| 13 | Stoßfänger vorn | Stoßfänger vorn - beschädigt - erneuern |
| 14 | Verkleidungen/ Abdeckungen | Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern |
| 15 | Lenkanlage | Lenkrad - verschlissen - erneuern |
| 16 | Schiebetür rechts | Schiebetür - beschädigt - instandsetzen und lackieren |
| 17 | Karosserie | Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen |
| 18 | Seitenwand rechts | Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren |
| 19 | Seitenwand links | Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren |
| 20 | Motor | Motor (Laut Post KV raucht extrem blau) - beschädigt - erneuern |

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi46030
32753707

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 11.03.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Innenraum

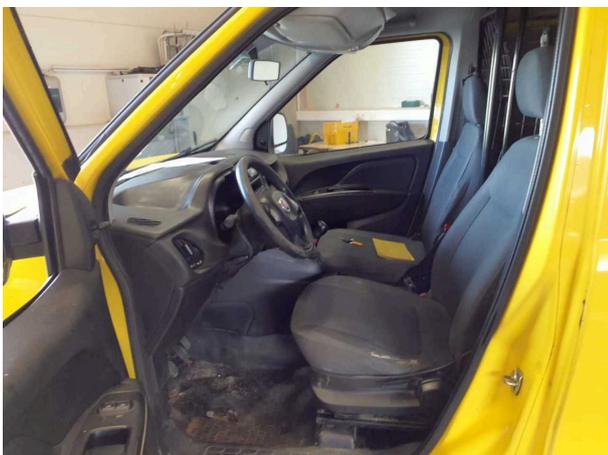


Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi46030
32753707

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 11.03.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges

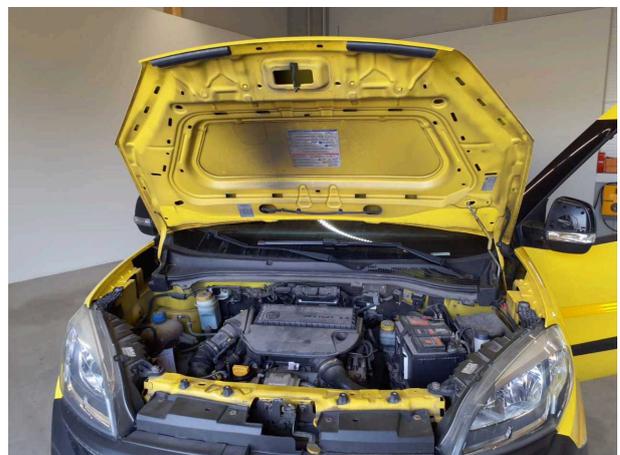


Abbildung 12: Sonstiges

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi46030
32753707

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 11.03.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges

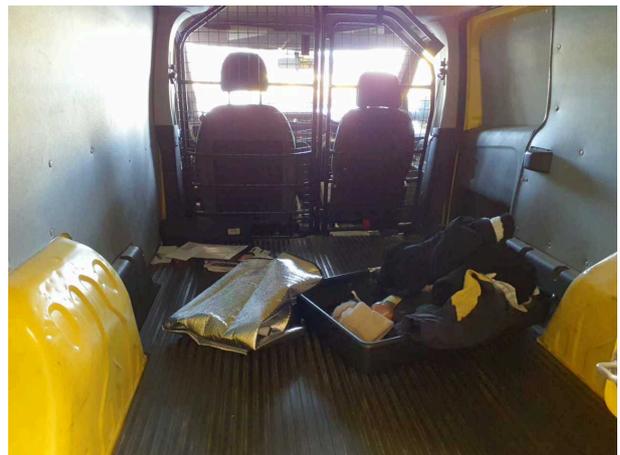


Abbildung 16: Sonstiges



Beschädigung 1: Rad/Reifen: Radblende vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Radblende hinten rechts - beschädigt - erneuern

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi46030
32753707

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 11.03.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 3: Außenspiegel links: Abdeckkappe - fehlt - erneuern



Beschädigung 4: Gurtsystem vorn: Gurtschloss rechts (57a Relevant) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 5: Kotflügel links: Innenkotflügel - beschädigt - erneuern



Beschädigung 6: Kotflügel rechts: Innenkotflügel - beschädigt - erneuern



Beschädigung 7: Tür vorn links: Türdichtung - verschlissen - erneuern



Beschädigung 8: Sitz vorn: Sitzpolster links - verschlissen - erneuern

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi46030**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer **32753707**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 11.03.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



Beschädigung 10: Sitz vorn: Sitzbezug links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 11: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 12: Heckklappe/-tür: Hecktür links - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 12: Heckklappe/-tür: Hecktür links - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 13: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi46030
32753707

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 11.03.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 14: Verkleidungen/Abdeckungen:
Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern



Beschädigung 15: Lenkanlage: Lenkrad - verschlissen -
erneuern



Beschädigung 16: Schiebetür rechts: Schiebetür - beschädigt -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung 17: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden -
sanft instandsetzen



Beschädigung 18: Seitenwand rechts: Seitenwand -
beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 18: Seitenwand rechts: Seitenwand -
beschädigt - instandsetzen und lackieren

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Landesgesellschaft
Österreich

Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi46030
32753707

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 11.03.2024



Beschädigung 19: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt
- instandsetzen und lackieren



Beschädigung 19: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt
- instandsetzen und lackieren



Beschädigung 20: Motor: Motor (Laut Post KV raucht extrem
blau) - beschädigt - erneuern