

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi45397**  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer **32754465**  
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 11.03.2024

Landesgesellschaft  
Österreich

**Fiat DOBLO MAXI**  
**Fahrzeugart: Transporter**

**Kennzeichen: PT 45397**  
**FIN: ZFA26300006A46501**



## Fahrzeugdaten

Laufleistung	152.008 km	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Erstzulassung	29.05.2015	HU	05/2024
Hubraum (ccm)	1.248	Motorleistung (kw)	66
Lackierung	Gelb	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	07/2023, 144.529 km	Restlauf bis Service	4 Monat(e)
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	1

## Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	7 / 7 mm
2. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	8 / 8 mm

## Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Wartungsnachweise	vorhanden / vollständig
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Fahrzeug dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchspuren Preise geschätzt. Getriebeschaden Returgang

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi45397**  
**32754465**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 11.03.2024

Landesgesellschaft  
Österreich

## Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Heckklappe/-tür	Emblem - fehlt - erneuern
2 Kotflügel rechts	Innenkotflügel - beschädigt - erneuern
3 Heckleuchte	Heckleuchte rechts - beschädigt - erneuern
4 Tür vorn links	Türdichtung - verschlissen - erneuern
5 Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - beschädigt - instandsetzen und lackieren
6 Verkleidungen/ Abdeckungen	Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern
7 Lenkanlage	Lenkrad - verschlissen - erneuern
8 Kotflügel links	Kotflügel links - beschädigt - erneuern
9 Seitenwand rechts	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren
10 Karosserie	Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen
11 Tür vorn links	Tür - beschädigt - erneuern
12 Getriebe	Getriebe (Returgang) - beschädigt - instandsetzen

## Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - kein Abzug

## Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi45397**  
**32754465**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 11.03.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi45397**  
**32754465**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 11.03.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges

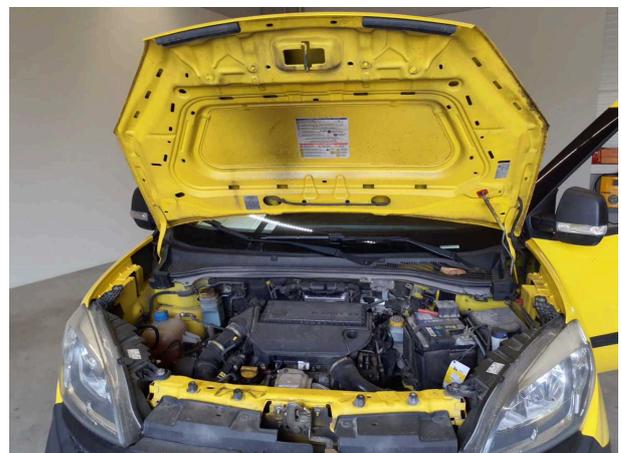


Abbildung 12: Sonstiges

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi45397**  
**32754465**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 11.03.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges

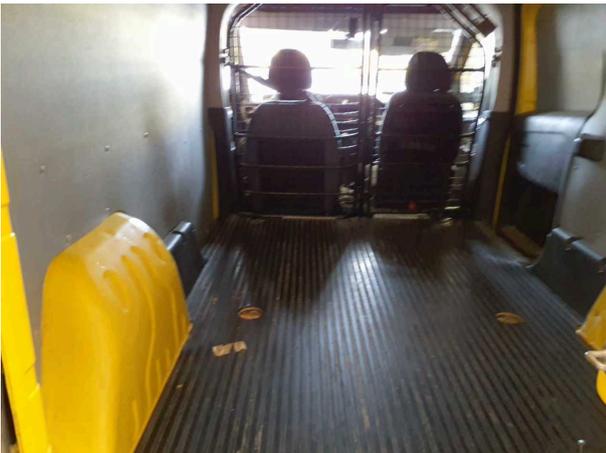


Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Beschädigung 1: Heckklappe/-tür: Emblem - fehlt - erneuern



Beschädigung 2: Kotflügel rechts: Innenkotflügel - beschädigt - erneuern

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi45397**  
**32754465**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 11.03.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



**Beschädigung 3:** Heckleuchte: Heckleuchte rechts - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 4:** Tür vorn links: Türdichtung - verschlissen - erneuern



**Beschädigung 5:** Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 5:** Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 6:** Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern



**Beschädigung 7:** Lenkanlage: Lenkrad - verschlissen - erneuern

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi45397**  
**32754465**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 11.03.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



**Beschädigung 8:** Kotflügel links: Kotflügel links - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 9:** Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren




**Beschädigung 9:** Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 10:** Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



**Beschädigung 11:** Tür vorn links: Tür - beschädigt - erneuern

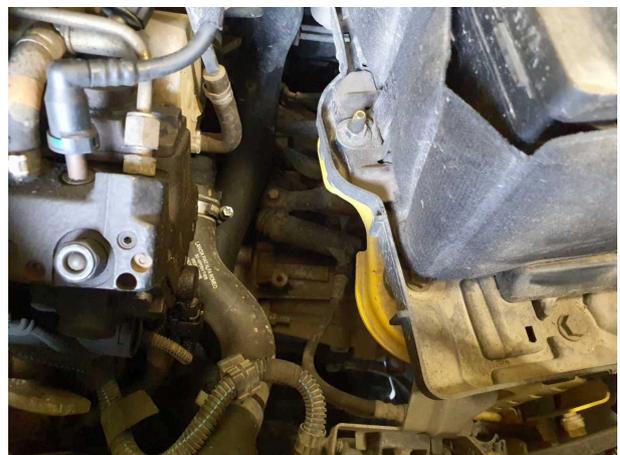

**Beschädigung 12:** Getriebe: Getriebe (Returgang) - beschädigt - instandsetzen

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi45397**  
**32754465**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 11.03.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



**Gebrauchsspur 1:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn -  
verkratzt / verschürft - kein Abzug