

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi47047**  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer **33560422**  
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 26.04.2024

Landesgesellschaft  
Österreich

**Fiat DOBLO MAXI**  
**Fahrzeugart: Transporter**

**Kennzeichen: PT 47047**  
**FIN: ZFA26300006F74116**



## Fahrzeugdaten

Laufleistung	40.031 km	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Erstzulassung	30.05.2017	HU	05/2024
Hubraum (ccm)	1.248	Motorleistung (kw)	70
Lackierung	Gelb	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	0 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	1

## Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	6 / 6 mm
2. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	6 / 6 mm

## Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Wartungsnachweise	vorhanden / unvollständig
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Fahrzeug dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchspuren Preise geschätzt. Motorschaden

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi47047**  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer **33560422**  
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 26.04.2024

Landesgesellschaft  
Österreich

## Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Außenspiegel links	Spiegelgehäuse - beschädigt - erneuern
2 Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - beschädigt - erneuern
3 Tür vorn links	Fangband / Feststeller - Geräusch - erneuern
4 Tür vorn links	Türdichtung - verschlissen - erneuern
5 Sitz vorn	Sitzpolster links - verschlissen - erneuern
6 Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern
7 Sitz vorn	Sitzbezug links - verschlissen - erneuern
8 Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - beschädigt - instandsetzen und lackieren
9 Lenkanlage	Lenkrad - verschlissen - erneuern
10 Tür vorn rechts	Tür - beschädigt - instandsetzen und lackieren
11 Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
12 Kotflügel links	Kotflügel links - beschädigt - erneuern
13 Fahrzeugdach	Dach - Hagelschaden - sanft instandsetzen
14 Seitenwand rechts	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren
15 Tür vorn links	Tür - beschädigt - erneuern
16 Seitenwand links	Seitenwand - beschädigt - erneuern
17 Motor	Motor (Laut post, Raucht extrem blau) - beschädigt - erneuern

## Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - kein Abzug

## Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi47047**  
**33560422**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 26.04.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Innenraum

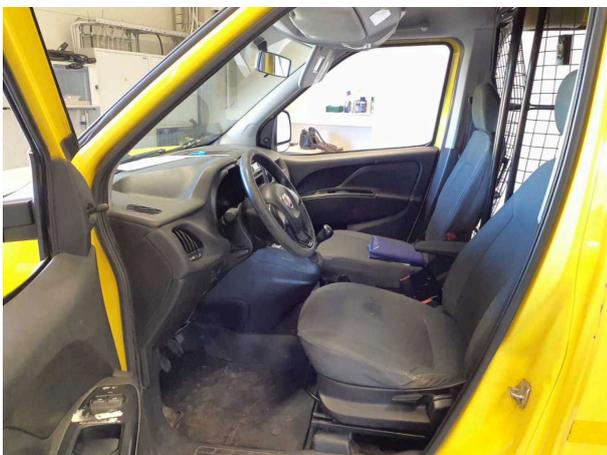


Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi47047**  
**33560422**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 26.04.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges

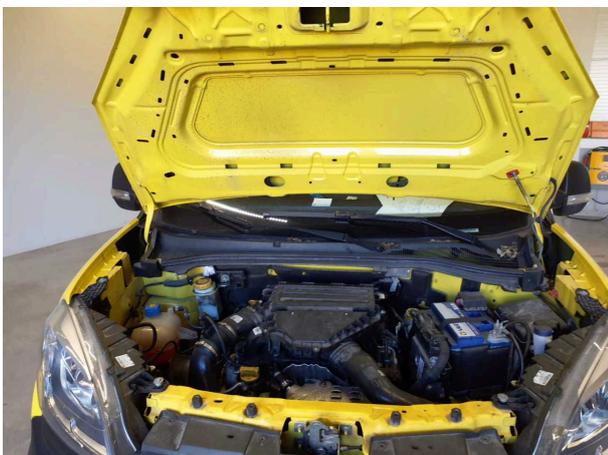


Abbildung 11: Sonstiges

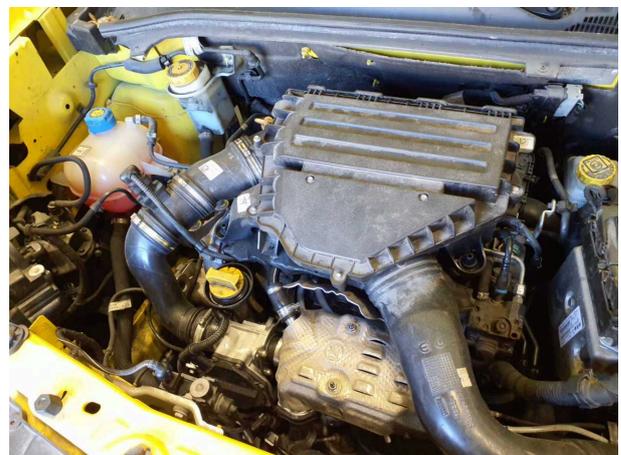


Abbildung 12: Sonstiges

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi47047**  
**33560422**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 26.04.2024


Landesgesellschaft  
Österreich



**Abbildung 13:** Sonstiges



**Abbildung 14:** Sonstiges

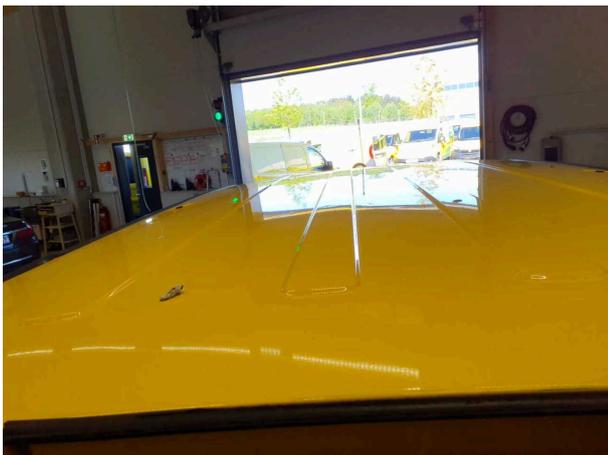

**Abbildung 15:** Sonstiges



**Beschädigung 1:** Außenspiegel links: Spiegelgehäuse - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 2:** Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 4:** Tür vorn links: Türdichtung - verschlissen - erneuern

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi47047**  
**33560422**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 26.04.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



**Beschädigung 5:** Sitz vorn: Sitzpolster links - verschlissen - erneuern



**Beschädigung 6:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 6:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 7:** Sitz vorn: Sitzbezug links - verschlissen - erneuern



**Beschädigung 8:** Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 9:** Lenkanlage: Lenkrad - verschlissen - erneuern

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi47047**  
**33560422**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 26.04.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



**Beschädigung 10:** Tür vorn rechts: Tür - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 12:** Kotflügel links: Kotflügel links - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 13:** Fahrzeugdach: Dach - Hagelschaden - sanft instandsetzen



**Beschädigung 14:** Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 15:** Tür vorn links: Tür - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 16:** Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - erneuern

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Landesgesellschaft  
Österreich

Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi47047**  
**33560422**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 26.04.2024



**Beschädigung 16:** Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 17:** Motor: Motor (Laut post, Raucht extrem blau) - beschädigt - erneuern



**Gebrauchsspur 1:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - kein Abzug