

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi46380**  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer **33534800**  
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 25.04.2024

Landesgesellschaft  
Österreich

**Fiat DOBLO MAXI**  
**Fahrzeugart: Transporter**

**Kennzeichen: PT 46380**  
**FIN: ZFA26300006C67188**



## Fahrzeugdaten

Laufleistung	87.813 km	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Erstzulassung	23.08.2016	HU	08/2024
Hubraum (ccm)	1.248	Motorleistung (kw)	66
Lackierung	Gelb	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	0 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

## Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	3 / 3 mm
2. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	6 / 6 mm

## Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Wartungsnachweise	vorhanden / unvollständig
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Fahrzeug dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchspuren Preise geschätzt.

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi46380**  
**33534800**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 25.04.2024

Landesgesellschaft  
Österreich

## Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Rad/Reifen	Radblende vorn rechts - beschädigt - erneuern
2 Scheibenreinigung	Scheibenwischerarm hinten - beschädigt - erneuern
3 Tür vorn links	Fangband / Feststeller - beschädigt - erneuern
4 Kotflügel links	Innenkotflügel - beschädigt - erneuern
5 Kotflügel rechts	Innenkotflügel - beschädigt - erneuern
6 Außenspiegel links	Spiegelgehäuse - beschädigt - erneuern
7 Tür vorn links	Türdichtung - verschlissen - erneuern
8 Sitz vorn	Sitzpolster links - verschlissen - erneuern
9 Sitz vorn	Lehnenbezug links - verschlissen - erneuern
10 Rad/Reifen	Reifen vorn - verschlissen - erneuern
11 Sitz vorn	Sitzbezug links - beschädigt - erneuern
12 Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - beschädigt - instandsetzen und lackieren
13 Lenkanlage	Lenkrad - verschlissen - instandsetzen/lackieren (S1)
14 Heckklappe/-tür	Hecktür rechts - beschädigt - instandsetzen und lackieren
15 Antriebsstrang	Antriebswelle - beschädigt - erneuern
16 Schweller rechts	Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren
17 Verkleidungen/ Abdeckungen	Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern
18 Tür vorn rechts	Tür - beschädigt - instandsetzen und lackieren
19 Schiebetür rechts	Schiebetür - beschädigt - instandsetzen und lackieren
20 Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
21 Kotflügel links	Kotflügel links - beschädigt - erneuern
22 Seitenwand links	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren
23 Seitenwand rechts	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren
24 Tür vorn links	Tür - beschädigt - erneuern

## Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug

## Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi46380**  
**33534800**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 25.04.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Schräg hinten

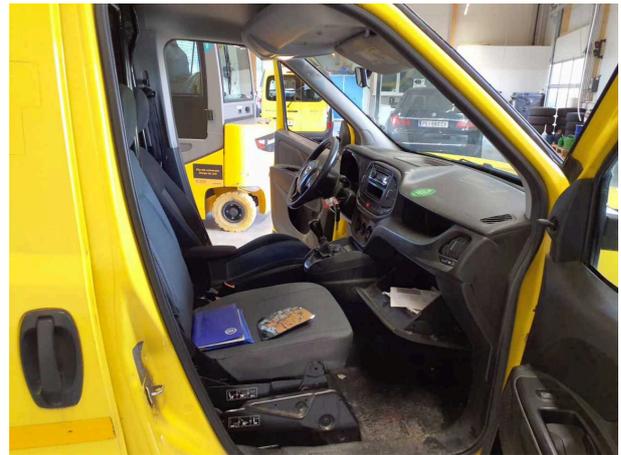


Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMI46380**  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer **33534800**  
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 25.04.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Sonstiges

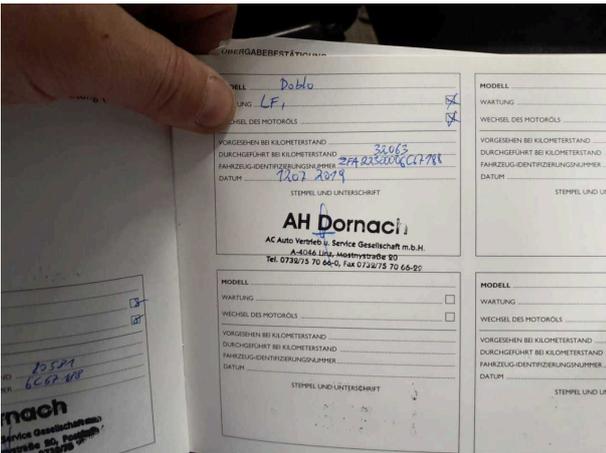


Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges

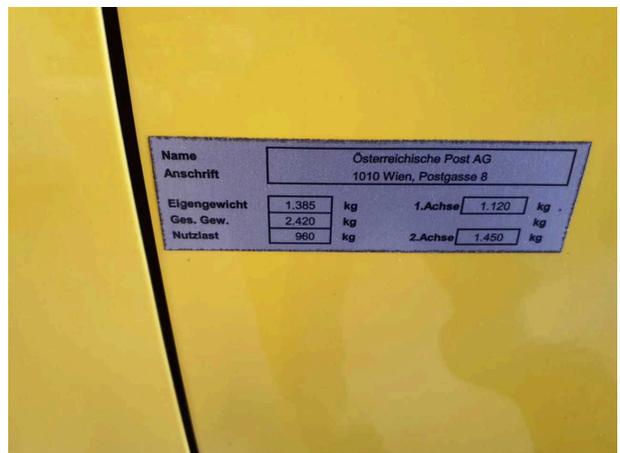


Abbildung 12: Sonstiges

Name	Österreichische Post AG				
Anschrift	1010 Wien, Postgasse 8				
Eigengewicht	1.385	kg	1.Achse	1.120	kg
Ges. Gew.	2.420	kg			kg
Nutzlast	960	kg	2.Achse	1.450	kg

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi46380**  
**33534800**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 25.04.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges

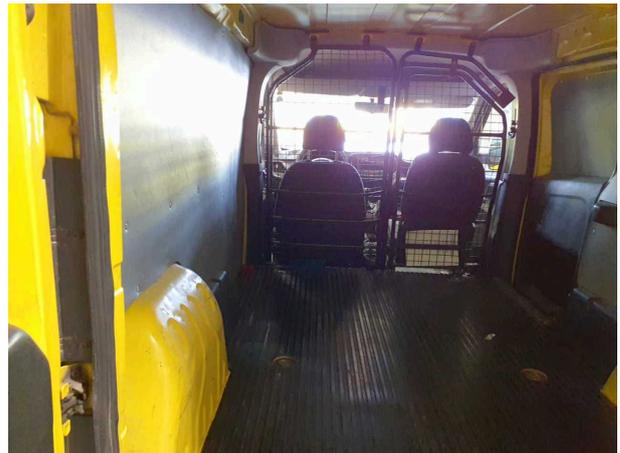


Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



**Beschädigung 1: Rad/Reifen: Radblende vorn rechts - beschädigt - erneuern**

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Landesgesellschaft  
Österreich

Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi46380**  
**33534800**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 25.04.2024



**Beschädigung 2:** Scheibenreinigung: Scheibenwischerarm hinten - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 3:** Tür vorn links: Fangband / Feststeller - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 4:** Kotflügel links: Innenkotflügel - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 5:** Kotflügel rechts: Innenkotflügel - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 6:** Außenspiegel links: Spiegelgehäuse - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 7:** Tür vorn links: Türdichtung - verschlissen - erneuern

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi46380**  
**33534800**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 25.04.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



**Beschädigung 8:** Sitz vorn: Sitzpolster links - verschlissen - erneuern



**Beschädigung 9:** Sitz vorn: Lehnenbezug links - verschlissen - erneuern



**Beschädigung 10:** Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - erneuern



**Beschädigung 11:** Sitz vorn: Sitzbezug links - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 12:** Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 13:** Lenkanlage: Lenkrad - verschlissen - instandsetzen/lackieren (S1)

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi46380**  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer **33534800**  
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 25.04.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



**Beschädigung 14:** Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 16:** Schweller rechts: Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 17:** Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern



**Beschädigung 18:** Tür vorn rechts: Tür - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 19:** Schiebetür rechts: Schiebetür - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 21:** Kotflügel links: Kotflügel links - beschädigt - erneuern

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi46380**  
**33534800**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 25.04.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



**Beschädigung 22:** Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 22:** Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 23:** Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 23:** Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 24:** Tür vorn links: Tür - beschädigt - erneuern



**Gebrauchsspur 1:** Stoßfänger hinten: Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug