

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi47489**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer **33560593**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 26.04.2024

Landesgesellschaft
Österreich

Fiat DOBLO MAXI
Fahrzeugart: Transporter

Kennzeichen: PT 47489
FIN: ZFA26300006G44935



Fahrzeugdaten

| | | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Laufleistung | 63.605 km | Besichtigungszustand | bedingt: Licht/Nässe/Schmutz |
| Erstzulassung | 09.06.2017 | HU | 06/2024 |
| Hubraum (ccm) | 1.248 | Motorleistung (kw) | 70 |
| Lackierung | Gelb | Polster/Farbe | Stoff / Schwarz |
| Kraftstoffart | Diesel | Getriebe | Manuell |
| Probefahrt | Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände | Antriebsart | Frontantrieb |
| Letzte Wartung | | Restlauf bis Service | 0 km |
| Anzahl Besitzer | 1 | Anzahl Schlüssel | 2 |

Reifen

| Achsen Größe | Räder / Reifen | Hersteller | Profiltiefe |
|---------------|--|------------|-------------|
| 1. 195/60 R16 | Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende | Sonstige | 2 / 2 mm |
| 2. 195/60 R16 | Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende | Sonstige | 6 / 6 mm |

Sachverständige Feststellungen

| | |
|----------------------|--|
| Probefahrt | Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt |
| Wartungsnachweise | vorhanden / unvollständig |
| Besichtigungszustand | Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich. |
| Sonstiges | Fahrzeug dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchspuren Preise geschätzt. Getriebeschaden Returgang |

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi47489
33560593

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 26.04.2024

Landesgesellschaft
Österreich

Wertmindernde Faktoren

| Nr. Bauteilgruppe | Beschreibung |
|----------------------------------|---|
| 1 Rad/Reifen | Radblende vorn links - beschädigt - erneuern |
| 2 Motorhaube | Emblem - fehlt - erneuern |
| 3 Außenspiegel links | Spiegelgehäuse (Gesamt) - beschädigt - erneuern |
| 4 Stossfänger hinten | Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern |
| 5 Rad/Reifen | Reifen vorn - verschlissen - erneuern |
| 6 Motor | Motor (Abgas) - Befund festlegen - Diagnose durchführen |
| 7 Kotflügel rechts | Kotflügel rechts - beschädigt - instandsetzen und lackieren |
| 8 Schweller links | Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren |
| 9 Schweller rechts | Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren |
| 10 Verkleidungen/ Abdeckungen | Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern |
| 11 Lenkanlage | Lenkrad - verschlissen - erneuern |
| 12 Sonstiges | Inspektion/Wartung - fällig - erneuern |
| 13 Seitenwand rechts | Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren |
| 14 Seitenwand links | Seitenwand - beschädigt - erneuern |
| 15 Getriebe | Getriebe (Returgang) - beschädigt - instandsetzen |

Gebrauchsspuren

| Nr. Bauteilgruppe | Beschreibung |
|--------------------|--|
| 1 Stossfänger vorn | Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - kein Abzug |

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi47489
33560593

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 26.04.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Innenraum

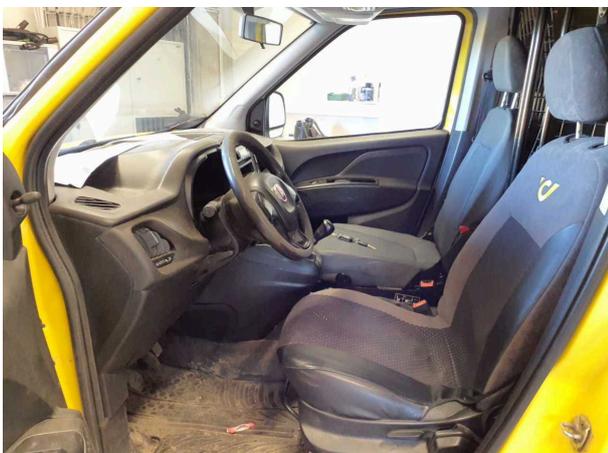


Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi47489
33560593

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 26.04.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges

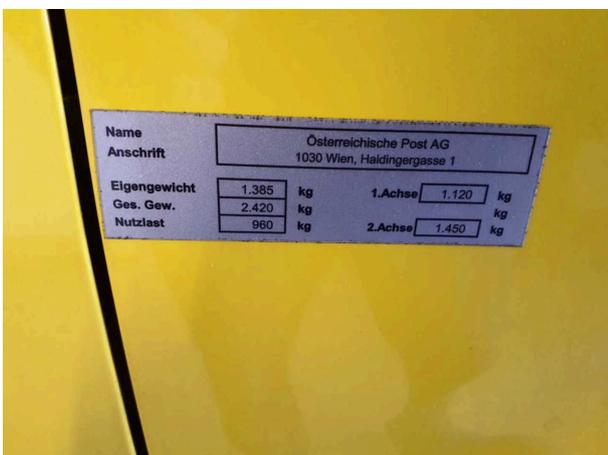


Abbildung 11: Sonstiges

| | | | |
|--------------|------------------------------|---------|----------|
| Name | Österreichische Post AG | | |
| Anschrift | 1030 Wien, Haidlingergasse 1 | | |
| Eigengewicht | 1.385 kg | 1.Achse | 1.120 kg |
| Ges. Gew. | 2.420 kg | | |
| Nutzlast | 960 kg | 2.Achse | 1.450 kg |



Abbildung 12: Sonstiges

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi47489
33560593

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 26.04.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges

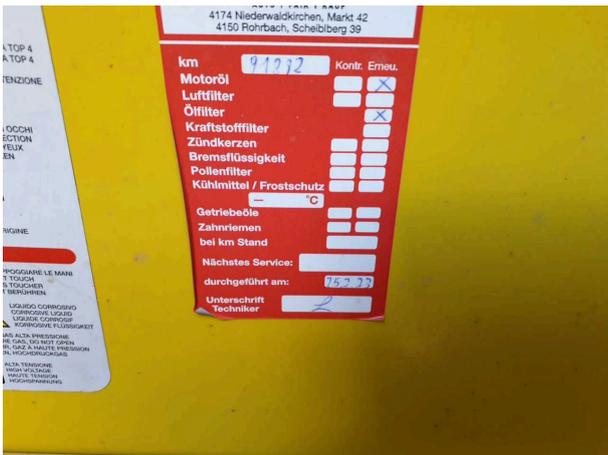


Abbildung 15: Sonstiges

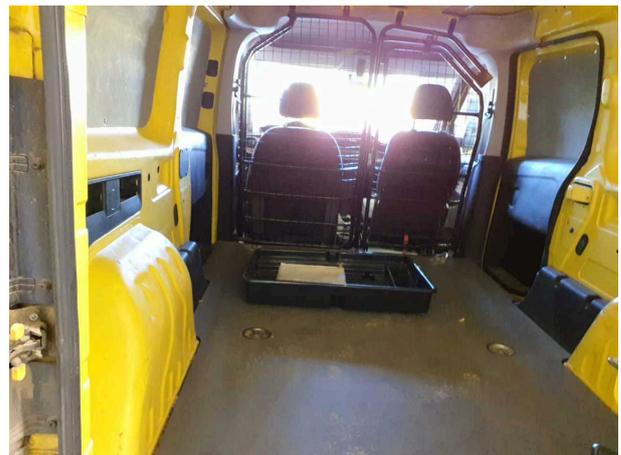


Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Beschädigung 1: Rad/Reifen: Radblende vorn links - beschädigt - erneuern

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes




Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi47489
33560593

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 26.04.2024

Landesgesellschaft
Österreich

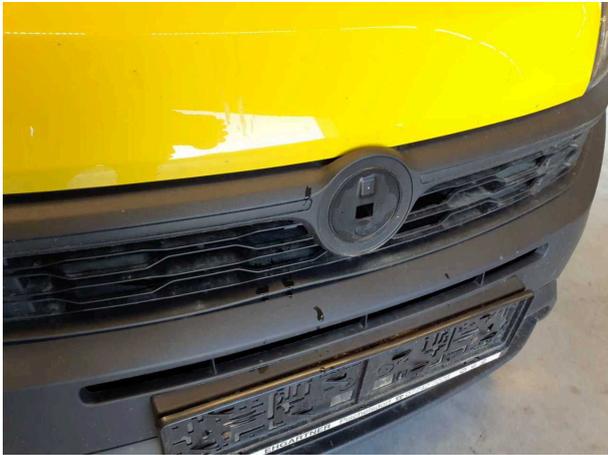

Beschädigung 2: Motorhaube: Emblem - fehlt - erneuern



Beschädigung 3: Außenspiegel links: Spiegelgehäuse (Gesamt) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 3: Außenspiegel links: Spiegelgehäuse (Gesamt) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



Beschädigung 4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



Beschädigung 5: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - erneuern

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi47489
33560593

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 26.04.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 6: Motor: Motor (Abgas) - Befund festlegen - Diagnose durchführen



Beschädigung 7: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 8: Schweller links: Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 9: Schweller rechts: Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 10: Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern



Beschädigung 11: Lenkanlage: Lenkrad - verschlissen - erneuern

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi47489
33560593

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 26.04.2024


Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 13: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 13: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren

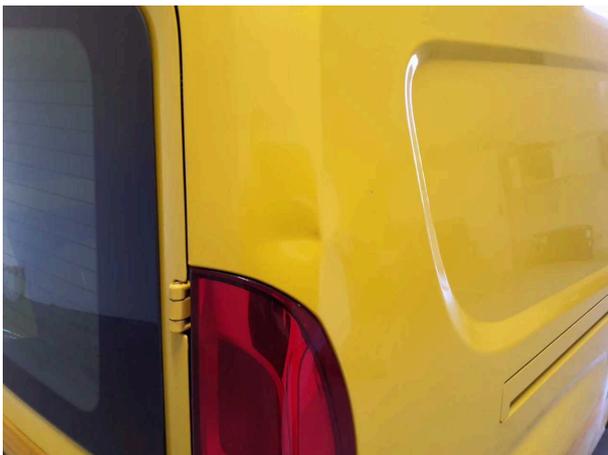

Beschädigung 13: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 14: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - erneuern

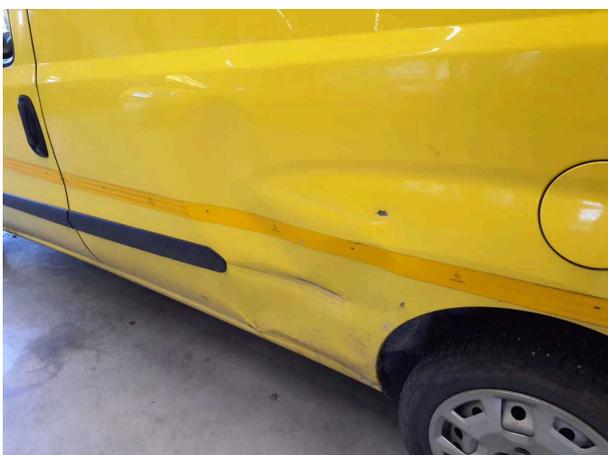

Beschädigung 14: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - erneuern



Gebrauchsspur 1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - kein Abzug