

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi46575**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer **33534722**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 25.04.2024

Landesgesellschaft
Österreich

Fiat DOBLO MAXI
Fahrzeugart: Transporter

Kennzeichen: PT 46575
FIN: ZFA26300006C63404



Fahrzeugdaten

Laufleistung	105.454 km	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Erstzulassung	28.06.2016	HU	06/2024
Hubraum (ccm)	1.248	Motorleistung (kw)	66
Lackierung	Gelb	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	0 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	1

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	8 / 8 mm
2. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	8 / 8 mm

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Wartungsnachweise	vorhanden / unvollständig
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Fahrzeug dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchspuren Preise geschätzt.

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)

BMi46575

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207

Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

33534722

1030 Wien
Erstellungsdatum: 25.04.2024

Landesgesellschaft
Österreich

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Blinkleuchte	Spiegel links - beschädigt - erneuern
2 Außenspiegel links	Abdeckkappe - beschädigt - erneuern
3 Tür vorn links	Türdichtung - verschlissen - erneuern
4 Sitz vorn	Sitzpolster links - verschlissen - erneuern
5 Sitz vorn	Sitzbezug links - verschlissen - erneuern
6 Schweller links	Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren
7 Motor	Motor - undicht - Diagnose durchführen
8 Verkleidungen/ Abdeckungen	Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern
9 Lenkanlage	Lenkrad - verschlissen - erneuern
10 Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
11 Schweller rechts	Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren
12 Fahrzeugdach	Dach - Hagelschaden - sanft instandsetzen
13 Schiebetür rechts	Schiebetür - beschädigt - instandsetzen und lackieren
14 Seitenwand links	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren
15 Seitenwand rechts	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2 Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi46575
33534722

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 25.04.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi46575
33534722

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 25.04.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges

Name	Österreichische Post AG		
Anschrift	1010 Wien, Postgasse 8		
Eigengewicht	1.385 kg	1.Achse	1.120 kg
Ges. Gew.	2.420 kg	2.Achse	1.490 kg
Nutzlast	960 kg		



Abbildung 12: Sonstiges

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi46575
33534722

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 25.04.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges

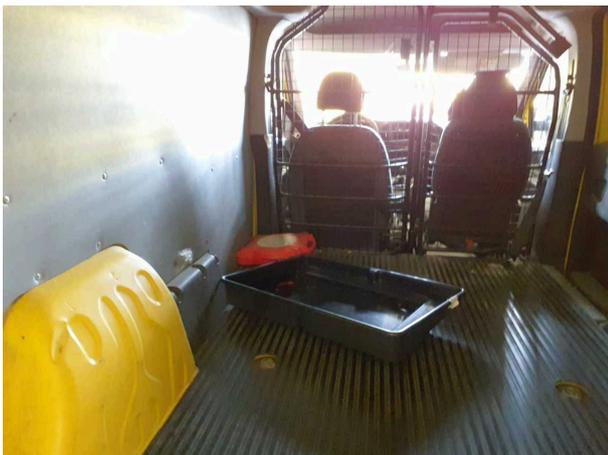


Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Beschädigung 1: Blinkleuchte: Spiegel links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 2: Außenspiegel links: Abdeckkappe - beschädigt - erneuern

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi46575
33534722

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 25.04.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 3: Tür vorn links: Türdichtung - verschlissen - erneuern



Beschädigung 4: Sitz vorn: Sitzpolster links - verschlissen - erneuern



Beschädigung 5: Sitz vorn: Sitzbezug links - verschlissen - erneuern



Beschädigung 6: Schweller links: Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Motor: Motor - undicht - Diagnose durchführen



Beschädigung 7: Motor: Motor - undicht - Diagnose durchführen

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi46575
33534722

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 25.04.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 8: Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern



Beschädigung 9: Lenkanlage: Lenkrad - verschlissen - erneuern



Beschädigung 11: Schweller rechts: Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 12: Fahrzeugdach: Dach - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung 13: Schiebetür rechts: Schiebetür - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 14: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi46575
33534722

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 25.04.2024


Landesgesellschaft
Österreich




Beschädigung 14: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 15: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren

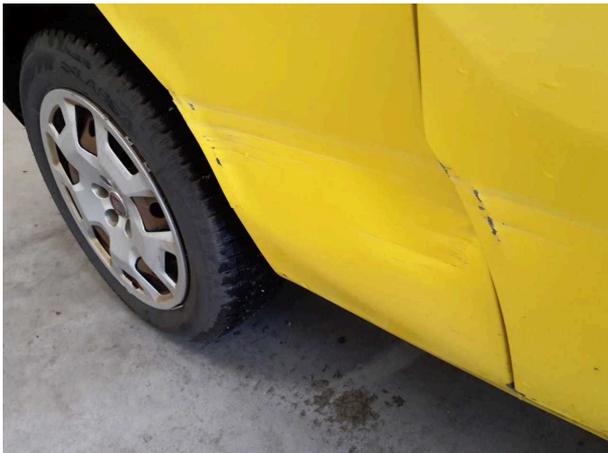

Beschädigung 15: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren

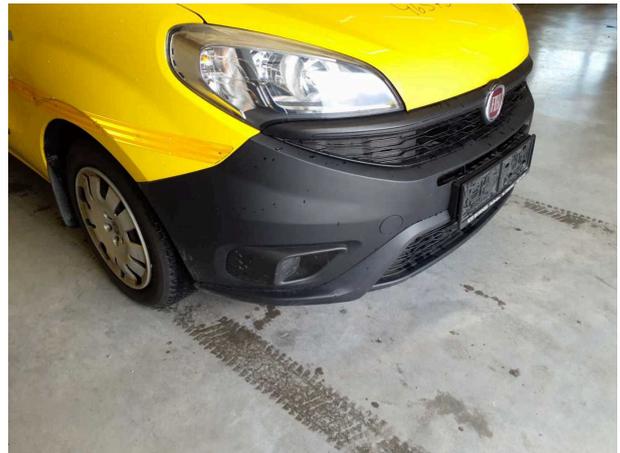

Gebrauchsspur 1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug