

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi47539**  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer **33758095**  
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 10.05.2024

Landesgesellschaft  
Österreich

**Fiat DOBLO MAXI**  
**Fahrzeugart: Transporter**

**Kennzeichen: PT 47539**  
**FIN: ZFA26300006G33959**



## Fahrzeugdaten

Laufleistung	124.938 km	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Erstzulassung	29.05.2017	HU	05/2024
Hubraum (ccm)	1.248	Motorleistung (kw)	70
Lackierung	Gelb	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	0 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	1

## Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	6 / 6 mm
2. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	99 / mm

## Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Wartungsnachweise	vorhanden / unvollständig
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Fahrzeug dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchspuren Preise geschätzt. Motorschaden

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)

**BMi47539**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207

Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**33758095**

1030 Wien  
Erstellungsdatum: 10.05.2024

Landesgesellschaft  
Österreich

## Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Scheibenreinigung	Deckel Waschbehälter - fehlt - erneuern
2 Blinkleuchte	Spiegel links - undicht - erneuern
3 Rad/Reifen	Radblende vorn links - beschädigt - erneuern
4 Tür vorn links	Fangband / Feststeller - Geräusch - erneuern
5 Kotflügel links	Innenkotflügel - beschädigt - erneuern
6 Tür vorn links	Türdichtung - verschlissen - erneuern
7 Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - Smart Repair
8 elektronische Systeme	elektronische Systeme (Schalter) - beschädigt - erneuern
9 Sitz vorn	Lehnenbezug links - verschlissen - erneuern
10 Sitz vorn	Lehnpolster links - verschlissen - erneuern
11 Kotflügel links	Kotflügel links - beschädigt - instandsetzen und lackieren
12 Heckklappe/-tür	Hecktür rechts - beschädigt - instandsetzen und lackieren
13 Heckklappe/-tür	Hecktür links - beschädigt - instandsetzen und lackieren
14 Verkleidungen/ Abdeckungen	Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern
15 Lenkanlage	Lenkrad - verschlissen - erneuern
16 Motorhaube	Motorhaube - Korrosion - instandsetzen und lackieren
17 Schiebetür rechts	Schiebetür - beschädigt - kein Abzug
18 Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
19 Schweller links	Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren
20 Schweller rechts	Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren
21 Seitenwand rechts	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren
22 Seitenwand links	Seitenwand - beschädigt - erneuern
23 Motor	Motor (Laut Post KV und raucht blau) - beschädigt - erneuern

## Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2 Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug

## Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi47539**  
**33758095**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 10.05.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum

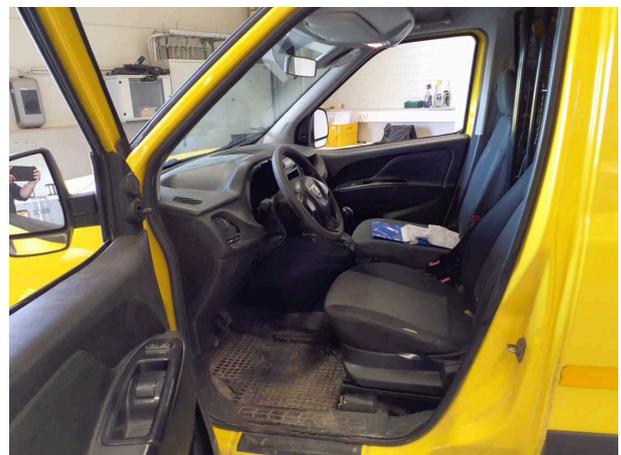


Abbildung 6: Innenraum

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMI47539**  
**33758095**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 10.05.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi47539**  
**33758095**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 10.05.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges

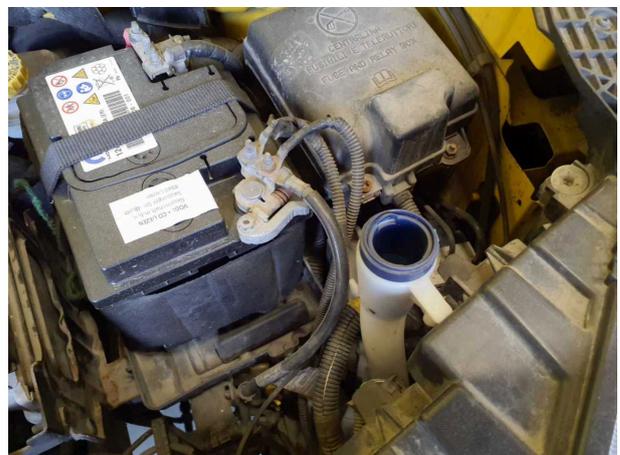

**Beschädigung 1: Scheibenreinigung: Deckel Waschbehälter - fehlt - erneuern**

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi47539**  
**33758095**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 10.05.2024


Landesgesellschaft  
Österreich



**Beschädigung 2:** Blinkleuchte: Spiegel links - undicht - erneuern



**Beschädigung 3:** Rad/Reifen: Radblende vorn links - beschädigt - erneuern

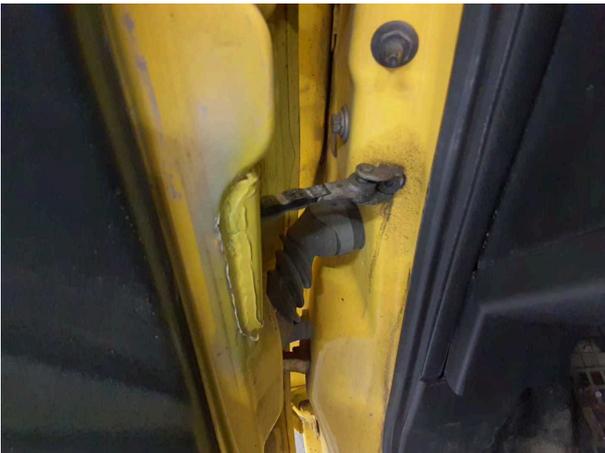

**Beschädigung 4:** Tür vorn links: Fangband / Feststeller - Geräusch - erneuern



**Beschädigung 5:** Kotflügel links: Innenkotflügel - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 6:** Tür vorn links: Türdichtung - verschlissen - erneuern



**Beschädigung 7:** Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - Smart Repair

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi47539**  
**33758095**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 10.05.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



**Beschädigung 8:** elektronische Systeme: elektronische Systeme (Schalter) - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 9:** Sitz vorn: Lehnenbezug links - verschlissen - erneuern



**Beschädigung 10:** Sitz vorn: Lehnpolster links - verschlissen - erneuern



**Beschädigung 11:** Kotflügel links: Kotflügel links - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 11:** Kotflügel links: Kotflügel links - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 12:** Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - beschädigt - instandsetzen und lackieren

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi47539**  
**33758095**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 10.05.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



**Beschädigung 13:** Heckklappe/-tür: Hecktür links - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 14:** Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern



**Beschädigung 15:** Lenkanlage: Lenkrad - verschlissen - erneuern



**Beschädigung 16:** Motorhaube: Motorhaube - Korrosion - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 16:** Motorhaube: Motorhaube - Korrosion - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 17:** Schiebetür rechts: Schiebetür - beschädigt - kein Abzug

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi47539**  
**33758095**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 10.05.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



**Beschädigung 17:** Schiebetür rechts: Schiebetür - beschädigt - kein Abzug



**Beschädigung 19:** Schweller links: Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren




**Beschädigung 20:** Schweller rechts: Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 21:** Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 21:** Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren

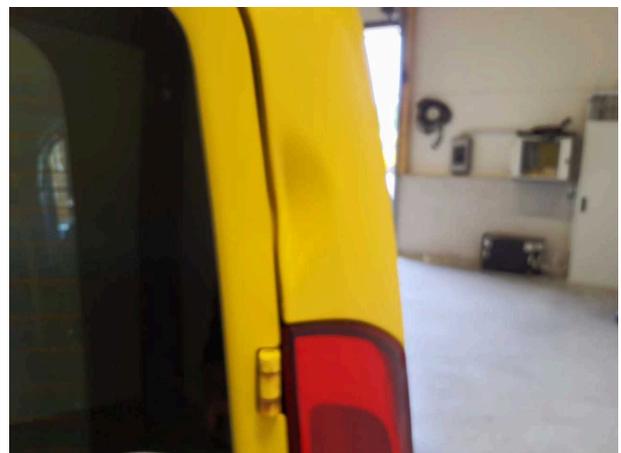

**Beschädigung 21:** Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi47539**  
**33758095**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 10.05.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



**Beschädigung 22:** Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 22:** Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 22:** Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 22:** Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 23:** Motor: Motor (Laut Post KV und raucht blau) - beschädigt - erneuern



**Gebrauchsspur 1:** Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - kein Abzug

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi47539**  
**33758095**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 10.05.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



**Gebrauchsspur 2:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -  
verkratzt / verschürft - kein Abzug