

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi45328**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer **33483799**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 23.04.2024

Landesgesellschaft
Österreich

Fiat DOBLO MAXI
Fahrzeugart: Transporter

Kennzeichen: PT 45328
FIN: ZFA26300006958782



Fahrzeugdaten

Laufleistung	39.795 km	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Erstzulassung	29.12.2014	HU	12/2021
Hubraum (ccm)	1.248	Motorleistung (kw)	66
Lackierung	Gelb	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	nicht fahrbereit	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	0 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	5 / 5 mm
2. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	7 / 7 mm

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht fahrbereit.
Wartungsnachweise	vorhanden / unvollständig
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Fahrzeug dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchspuren Preise geschätzt. Motorschaden

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi45328**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer **33483799**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 23.04.2024

Landesgesellschaft
Österreich

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - erneuern
2 Kotflügel rechts	Innenkotflügel - beschädigt - erneuern
3 Kotflügel links	Innenkotflügel - beschädigt - erneuern
4 Tür vorn links	Türdichtung - verschlissen - erneuern
5 Sitz vorn	Sitzpolster links - verschlissen - erneuern
6 Sitz vorn	Sitzbezug links - verschlissen - erneuern
7 Verkleidungen/ Abdeckungen	Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern
8 Seitenwand links	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren
9 Motor	Motor (Laut KV post) - beschädigt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2 Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi45328
33483799

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 23.04.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi45328
33483799

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 23.04.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges

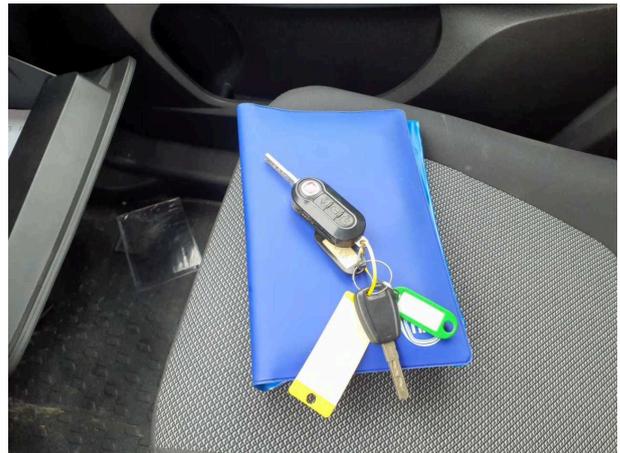


Abbildung 10: Sonstiges

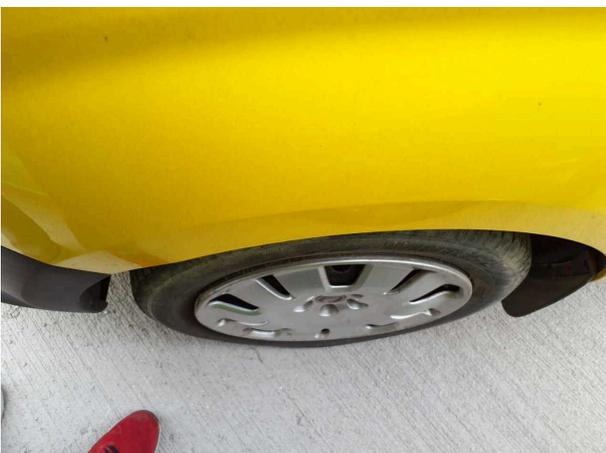


Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi45328
33483799

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 23.04.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 13: Sonstiges


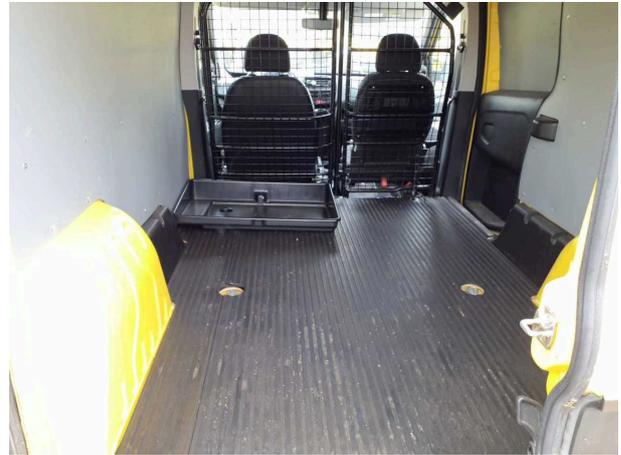



Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges

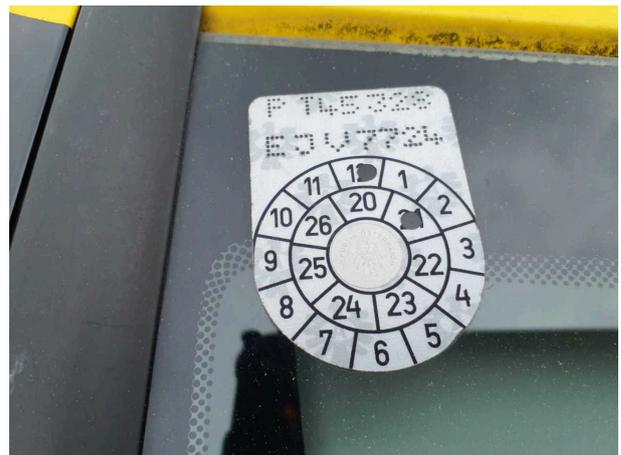

Beschädigung 1: Sonstiges: Hauptuntersuchung - fällig - erneuern

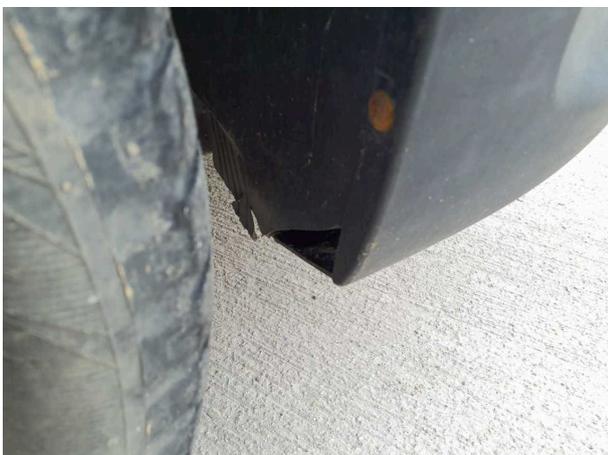

Beschädigung 2: Kotflügel rechts: Innenkotflügel - beschädigt - erneuern

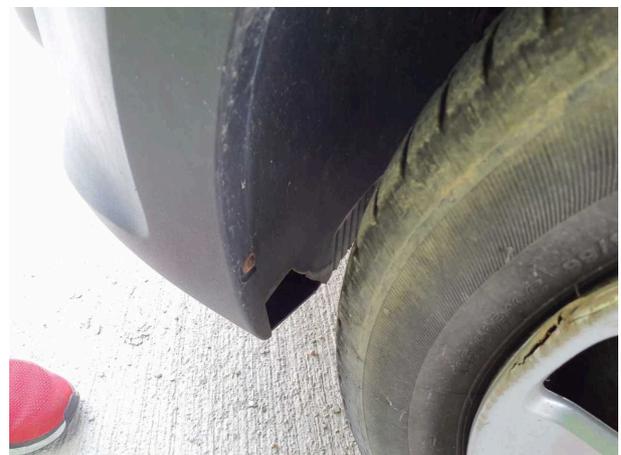

Beschädigung 3: Kotflügel links: Innenkotflügel - beschädigt - erneuern

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi45328
33483799

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 23.04.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 4: Tür vorn links: Türdichtung - verschlissen - erneuern




Beschädigung 5: Sitz vorn: Sitzpolster links - verschlissen - erneuern



Beschädigung 6: Sitz vorn: Sitzbezug links - verschlissen - erneuern



Beschädigung 7: Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern

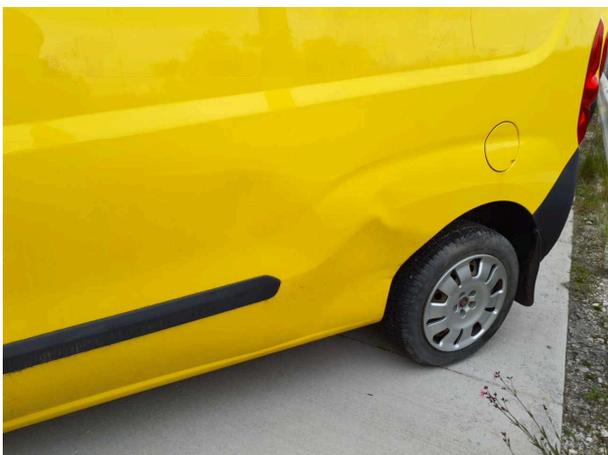

Beschädigung 8: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 8: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi45328
33483799

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 23.04.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 9: Motor: Motor (Laut KV post) - beschädigt - erneuern



Gebrauchsspur 1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - kein Abzug