

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi46129**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer **33407268**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 18.04.2024

Landesgesellschaft
Österreich

Fiat DOBLO MAXI
Fahrzeugart: Transporter

Kennzeichen: PT 46129
FIN: ZFA26300006A76414



Fahrzeugdaten

Laufleistung	120.677 km	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Erstzulassung	05.04.2015	HU	11/2024
Hubraum (ccm)	1.248	Motorleistung (kw)	66
Lackierung	Gelb	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	05/2023, 110.494 km	Restlauf bis Service	0 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	1

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	5 / 5 mm
2. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	6 / 6 mm

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Wartungsnachweise	vorhanden / unvollständig
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Fahrzeug dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchspuren Preise geschätzt. Turboschaden und Getriebeschaden Returgang

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)

BMi46129

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207

Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

33407268

1030 Wien
Erstellungsdatum: 18.04.2024

Landesgesellschaft
Österreich

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Rad/Reifen	Radblende vorn links - beschädigt - erneuern
2 Rad/Reifen	Radblende hinten rechts - beschädigt - erneuern
3 Heckklappe/-tür	Emblem - fehlt - erneuern
4 Tür vorn links	Fangband / Feststeller - Geräusch - erneuern
5 Kotflügel rechts	Innenkotflügel - beschädigt - erneuern
6 Tür vorn links	Türdichtung - verschlissen - erneuern
7 Sitz vorn	Sitzpolster links - verschlissen - erneuern
8 Sitz vorn	Lehnenbezug links - verschlissen - erneuern
9 Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern
10 Sitz vorn	Sitzbezug links - verschlissen - erneuern
11 Heckklappe/-tür	Hecktür rechts - beschädigt - instandsetzen und lackieren
12 Tür vorn links	Tür - beschädigt - instandsetzen und lackieren
13 Schweller rechts	Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren
14 Heckklappe/-tür	Hecktür links - beschädigt - instandsetzen und lackieren
15 Verkleidungen/ Abdeckungen	Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern
16 Lenkanlage	Lenkrad - verschlissen - erneuern
17 Schiebetür rechts	Schiebetür - beschädigt - instandsetzen und lackieren
18 Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
19 Schweller links	Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren
20 Seitenwand rechts	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren
21 Seitenwand links	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren
22 Getriebe	Getriebe (Returgang) - beschädigt - instandsetzen
23 Motor	Turbolader (Folgeschäden möglich) - beschädigt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi46129
33407268

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 18.04.2024

Landesgesellschaft
Österreich

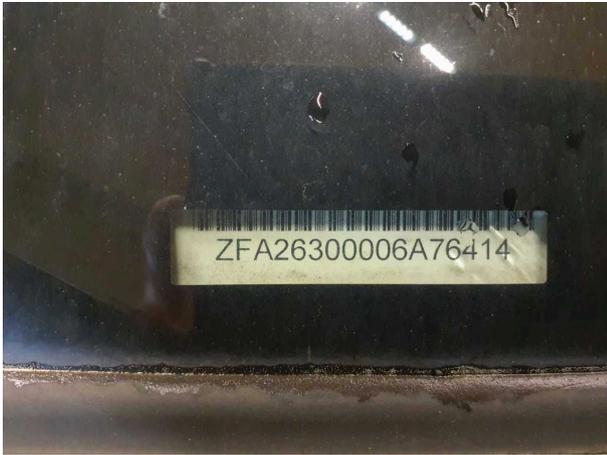


Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Innenraum

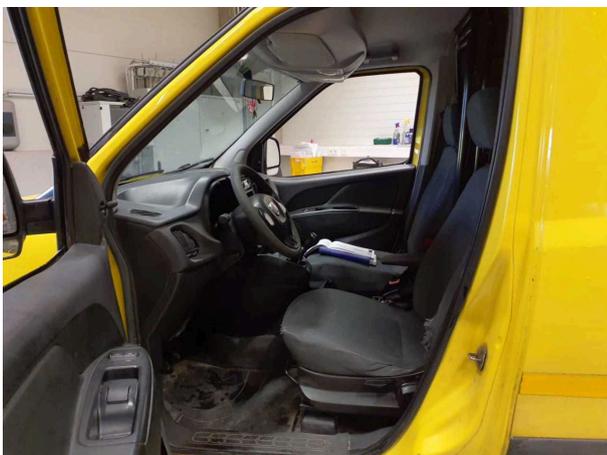


Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi46129
33407268

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 18.04.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Sonstiges

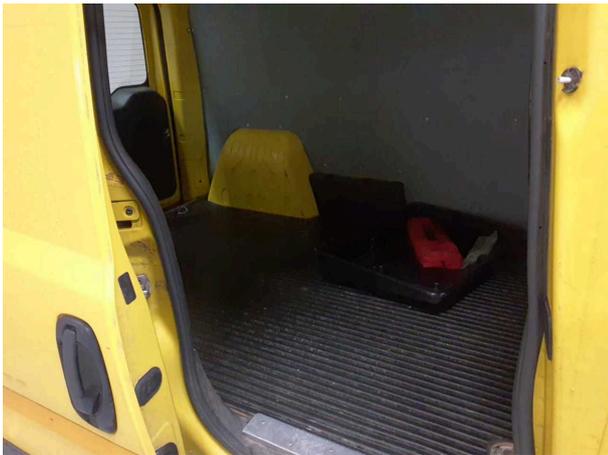


Abbildung 9: Sonstiges

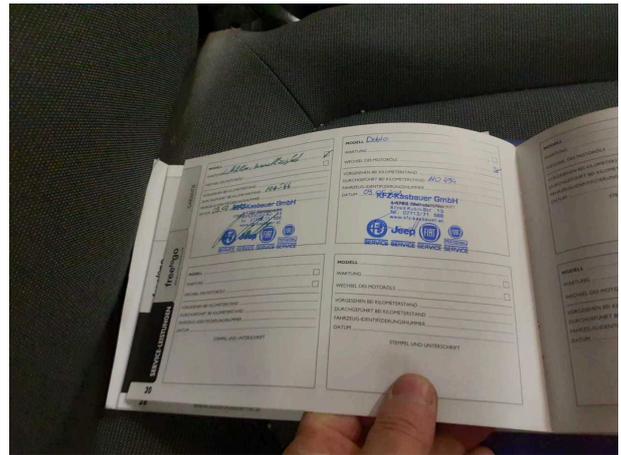


Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges

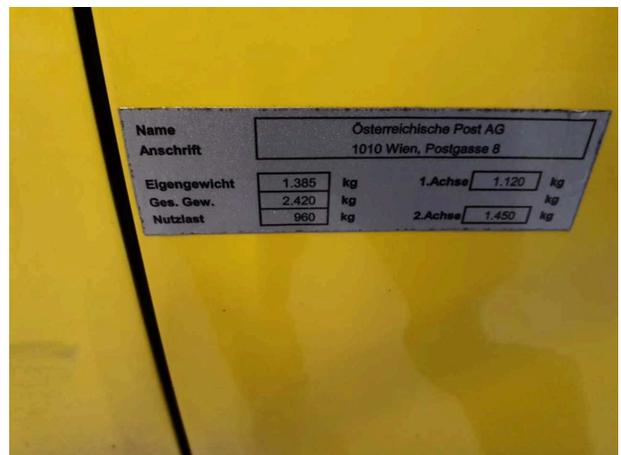


Abbildung 12: Sonstiges

Name	Österreichische Post AG			
Anschrift	1010 Wien, Postgasse 8			
Eigengewicht	1.385 kg	1.Achse	1.120 kg	
Ges. Gew.	2.420 kg			
Nutzlast	960 kg	2.Achse	1.450 kg	

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi46129
33407268

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 18.04.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 13: Sonstiges

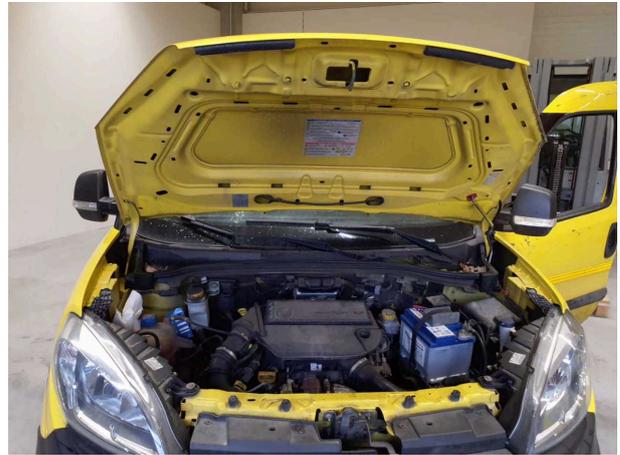


Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges

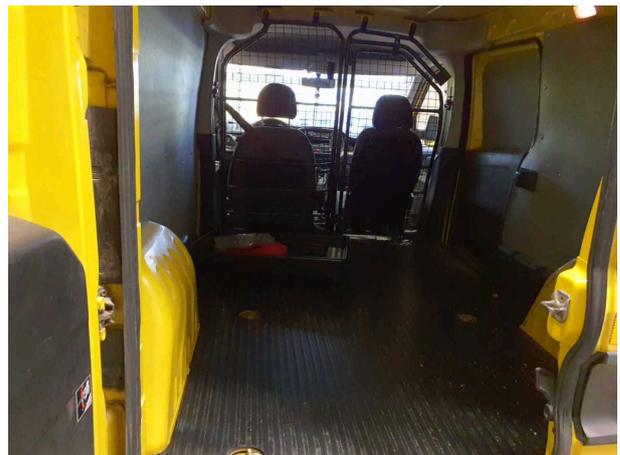


Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Beschädigung 1: Rad/Reifen: Radblende vom links -
beschädigt - erneuern

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Landesgesellschaft
Österreich

Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi46129
33407268

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 18.04.2024



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Radblende hinten rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 3: Heckklappe/-tür: Emblem - fehlt - erneuern



Beschädigung 5: Kotflügel rechts: Innenkotflügel - beschädigt - erneuern



Beschädigung 6: Tür vorn links: Türdichtung - verschlissen - erneuern



Beschädigung 7: Sitz vorn: Sitzpolster links - verschlissen - erneuern



Beschädigung 8: Sitz vorn: Lehnenbezug links - verschlissen - erneuern

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Landesgesellschaft
Österreich

Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi46129
33407268

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 18.04.2024



Beschädigung 9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



Beschädigung 10: Sitz vorn: Sitzbezug links - verschlissen - erneuern




Beschädigung 11: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 12: Tür vorn links: Tür - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 12: Tür vorn links: Tür - beschädigt - instandsetzen und lackieren

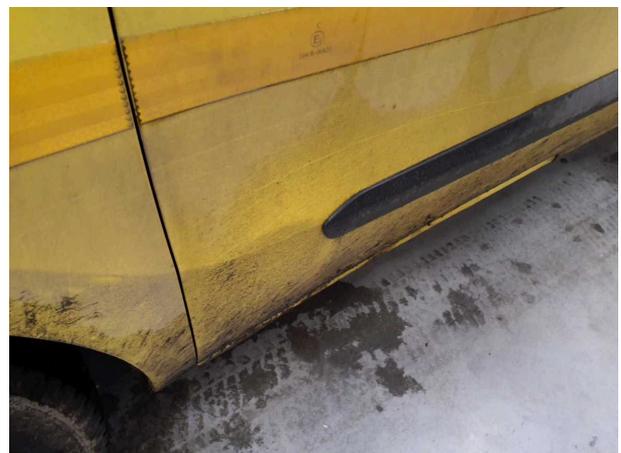

Beschädigung 12: Tür vorn links: Tür - beschädigt - instandsetzen und lackieren

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Landesgesellschaft
Österreich

Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi46129
33407268

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 18.04.2024



Beschädigung 13: Schweller rechts: Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 14: Heckklappe/-tür: Hecktür links - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 14: Heckklappe/-tür: Hecktür links - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 15: Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern



Beschädigung 16: Lenkanlage: Lenkrad - verschlissen - erneuern



Beschädigung 17: Schiebetür rechts: Schiebetür - beschädigt - instandsetzen und lackieren

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Landesgesellschaft
Österreich

Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi46129
33407268

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 18.04.2024



Beschädigung 19: Schweller links: Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 20: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 21: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 21: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren

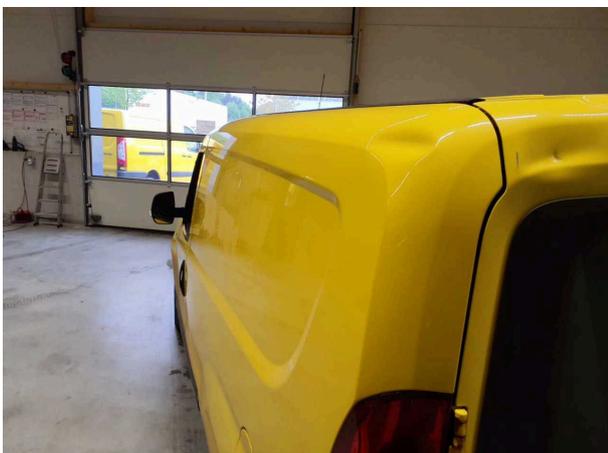

Beschädigung 21: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 23: Motor: Turbolader (Folgeschäden möglich) - beschädigt - erneuern

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi46129
33407268

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 18.04.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Gebrauchsspur 1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn -
verkratzt / verschürft - kein Abzug