

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi47256**  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer **31846602**  
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 16.01.2024

Landesgesellschaft  
Österreich

**Fiat DOBLO MAXI**  
**Fahrzeugart: Transporter**

**Kennzeichen: PT 47256**  
**FIN: ZFA26300006G76077**



## Fahrzeugdaten

|                 |                                     |                      |                              |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Laufleistung    | 100.791 km                          | Besichtigungszustand | bedingt: Licht/Nässe/Schmutz |
| Erstzulassung   | 28.06.2017                          | HU                   | 06/2024                      |
| Hubraum (ccm)   | 1.248                               | Motorleistung (kw)   | 66                           |
| Lackierung      | Gelb                                | Polster/Farbe        | Stoff / Schwarz              |
| Kraftstoffart   | Diesel                              | Getriebe             | Manuell                      |
| Probefahrt      | Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände | Antriebsart          | Frontantrieb                 |
| Letzte Wartung  | 12/2022, 87.961 km                  | Restlauf bis Service | 0 km                         |
| Anzahl Besitzer | 1                                   | Anzahl Schlüssel     | 1                            |

## Reifen

| Achsen Größe  | Räder / Reifen                           | Hersteller | Profiltiefe |
|---------------|--|------------|-------------|
| 1. 195/60 R16 | Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende | Sonstige   | 5 / 5 mm    |
| 2. 195/60 R16 | Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende | Sonstige   | 5 / 5 mm    |

## Sachverständige Feststellungen

|                      |  |
|----------------------|--|
| Probefahrt           | Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt   |
| Wartungsnachweise    | nicht vorhanden  |
| Besichtigungszustand | Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.<br>Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich. |
| Sonstiges            | Fahrzeug dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchspuren.<br>Preise geschätzt.<br>Unfallschaden  |

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)

**BMi47256**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207

Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**31846602**

1030 Wien  
Erstellungsdatum: 16.01.2024

Landesgesellschaft  
Österreich

## Wertmindernde Faktoren

| Nr. Bauteilgruppe               | Beschreibung  |
|---------------------------------|---|
| 1 Sonstiges                     | Inspektion/Wartung - fällig - erneuern                  |
| 2 Rad/Reifen                    | Radblende vorn links - beschädigt - erneuern            |
| 3 Tür vorn links                | Fangband / Feststeller - beschädigt - erneuern          |
| 4 Tür vorn links                | Türdichtung - verschlissen - erneuern                   |
| 5 Schweller rechts              | Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren     |
| 6 Verkleidungen/<br>Abdeckungen | Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern       |
| 7 Lenkanlage                    | Lenkrad - verschlissen - erneuern                       |
| 8 Kotflügel links               | Kotflügel links - beschädigt - erneuern                 |
| 9 Tür vorn links                | Tür - beschädigt - erneuern                             |
| 10 Karosserie                   | Karosserie (Unfallschaden) - beschädigt - instandsetzen |

## Gebrauchsspuren

| Nr. Bauteilgruppe  | Beschreibung   |
|--------------------|--|
| 1 Seitenwand links | Seitenwand - Delle / Lackschaden - kein Abzug          |
| 2 Stossfänger vorn | Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - kein Abzug |

## Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und leistungsfähigkeitsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi47256**  
**31846602**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 16.01.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi47256**  
**31846602**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 16.01.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges

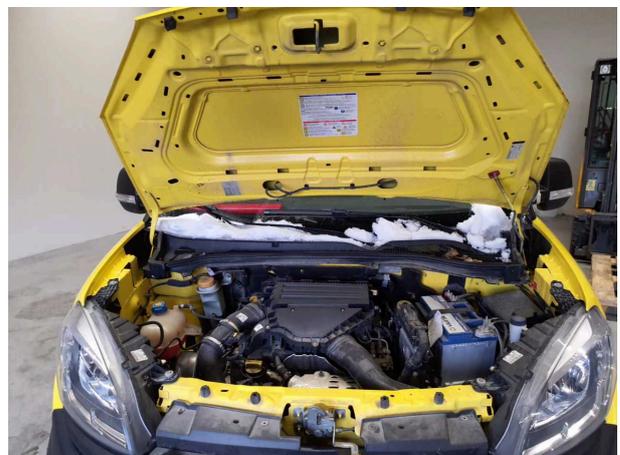


Abbildung 12: Sonstiges

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi47256**  
**31846602**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 16.01.2024


Landesgesellschaft  
Österreich




Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges

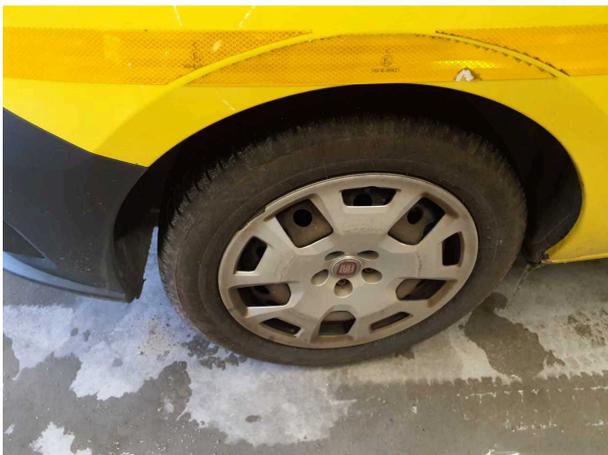


**Beschädigung 2:** Rad/Reifen: Radblende vorn links - beschädigt - erneuern

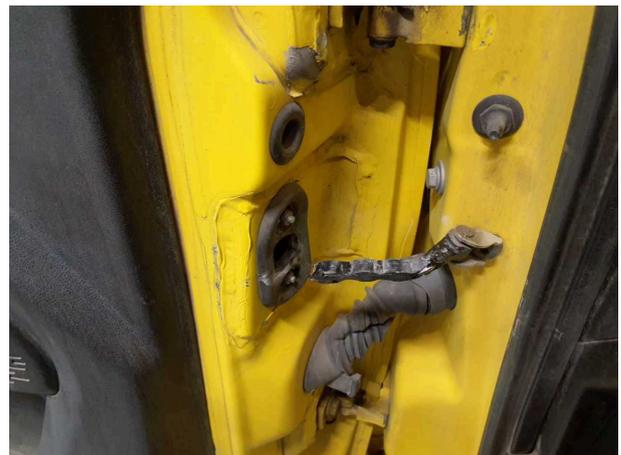

**Beschädigung 3:** Tür vorn links: Fangband / Feststeller - beschädigt - erneuern

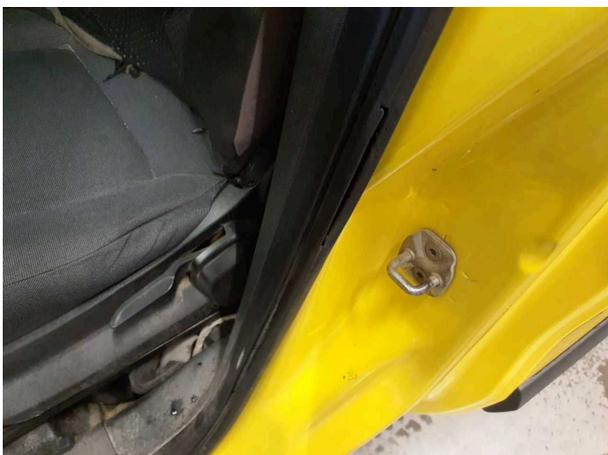

**Beschädigung 4:** Tür vorn links: Türdichtung - verschlissen - erneuern

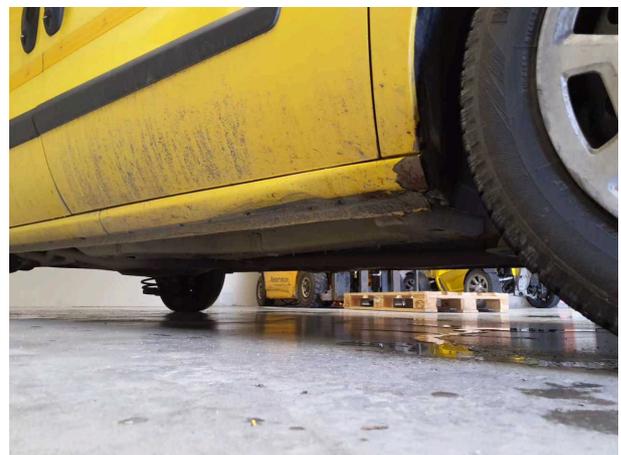

**Beschädigung 5:** Schweller rechts: Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi47256**  
**31846602**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 16.01.2024

Landesgesellschaft  
Österreich




**Beschädigung 6:** Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern



**Beschädigung 7:** Lenkanlage: Lenkrad - verschlissen - erneuern



**Beschädigung 8:** Kotflügel links: Kotflügel links - beschädigt - erneuern

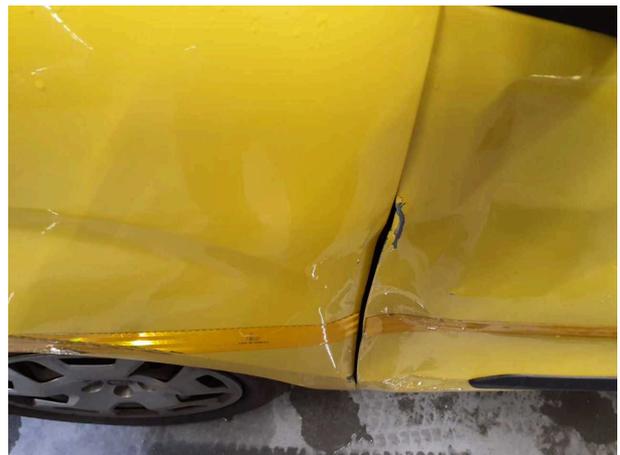

**Beschädigung 8:** Kotflügel links: Kotflügel links - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 9:** Tür vorn links: Tür - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 9:** Tür vorn links: Tür - beschädigt - erneuern

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi47256**  
**31846602**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 16.01.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



**Beschädigung 9:** Tür vorn links: Tür - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 10:** Karosserie: Karosserie (Unfallschaden) - beschädigt - instandsetzen



**Beschädigung 10:** Karosserie: Karosserie (Unfallschaden) - beschädigt - instandsetzen



**Beschädigung 10:** Karosserie: Karosserie (Unfallschaden) - beschädigt - instandsetzen



**Beschädigung 10:** Karosserie: Karosserie (Unfallschaden) - beschädigt - instandsetzen



**Gebrauchsspur 1:** Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - kein Abzug

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi47256**  
**31846602**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 16.01.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



**Gebrauchsspur 2:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn -  
verkratzt / verschürft - kein Abzug