

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi47189**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer **31584280**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 22.12.2023

Landesgesellschaft
Österreich

Fiat DOBLO MAXI
Fahrzeugart: Transporter

Kennzeichen: PT 47189
FIN: ZFA26300006G88926



Fahrzeugdaten

Laufleistung	183.679 km	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Erstzulassung	11.07.2017	HU	07/2027
Hubraum (ccm)	1.248	Motorleistung (kw)	66
Lackierung	Gelb	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	nicht fahrbereit	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	10/2023, 180.283 km	Restlauf bis Service	10 Monat(e)
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	1

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	8 / 8 mm
2. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	8 / 8 mm

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht fahrbereit.
Wartungsnachweise	vorhanden / vollständig
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Fahrzeug dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren. Preise geschätzt. Unfallschaden, Motor läuft nicht Folgeschäden möglich

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi47189**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer **31584280**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 22.12.2023

Landesgesellschaft
Österreich

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Heckleuchte	Heckleuchte links - beschädigt - erneuern
2 Schiebetür rechts	Schiebetür - beschädigt - erneuern
3 Rad/Reifen	Radblende hinten links - beschädigt - erneuern
4 Rad/Reifen	Radblende hinten rechts - beschädigt - erneuern
5 Außenspiegel links	Spiegelgehäuse - beschädigt - erneuern
6 Heckklappe/-tür	Hecktür links - beschädigt - instandsetzen und lackieren
7 Verkleidungen/ Abdeckungen	Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern
8 Lenkanlage	Lenkrad - verschlissen - erneuern
9 Motor	Motor (Unfallschaden, Folgekosten möglich) - defekt - instandsetzen
10 Tür vorn links	Tür - beschädigt - erneuern
11 Seitenwand links	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren
12 Tür vorn rechts	Tür - beschädigt - erneuern
13 Karosserie	Karosserie (Unfallschaden,) - beschädigt - instandsetzen

Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi47189
31584280

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 22.12.2023

Landesgesellschaft
Österreich

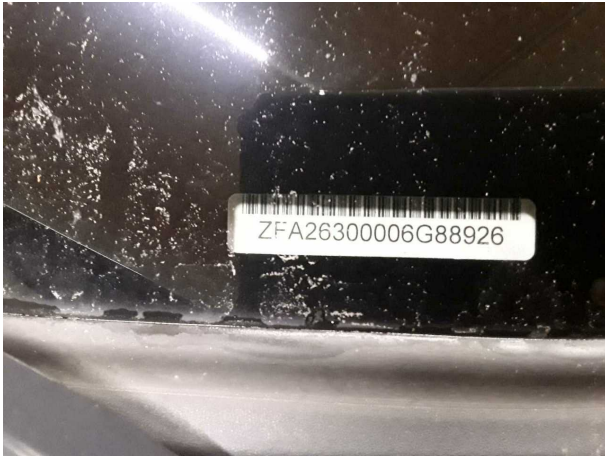


Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Schräg hinten

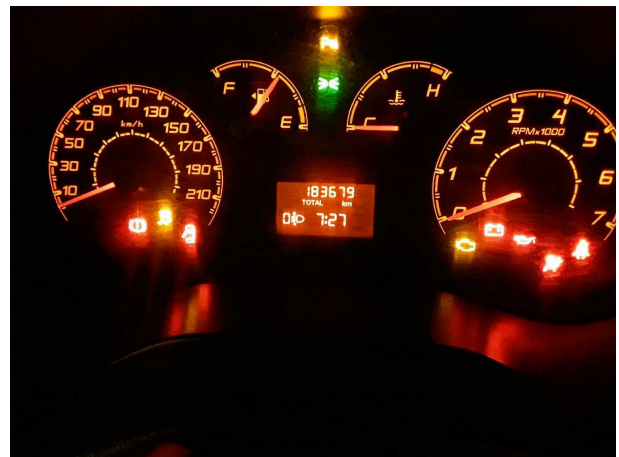


Abbildung 4: Innenraum

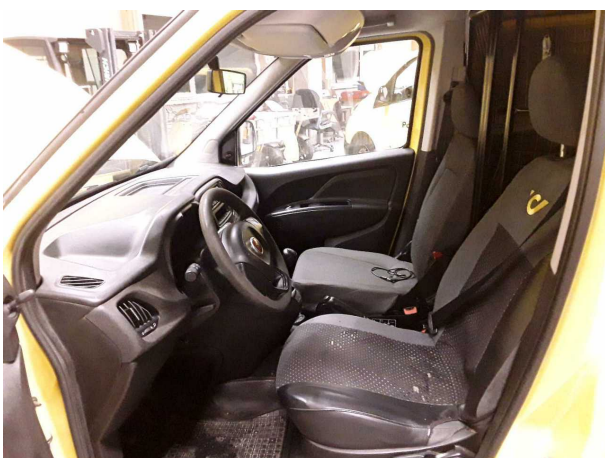


Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi47189**
 (Aktenzeichen Auftraggeber)
 Protokollnummer **31584280**
 (bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
 Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
 1030 Wien
 Erstellungsdatum: 22.12.2023

Landesgesellschaft
 Österreich

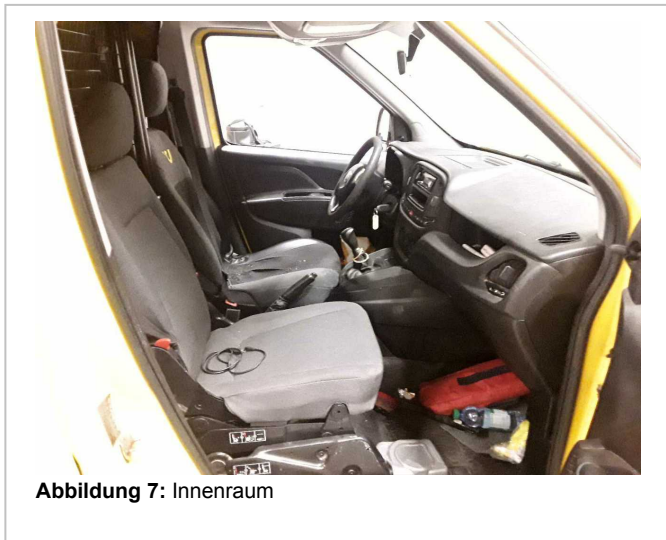


Abbildung 7: Innenraum

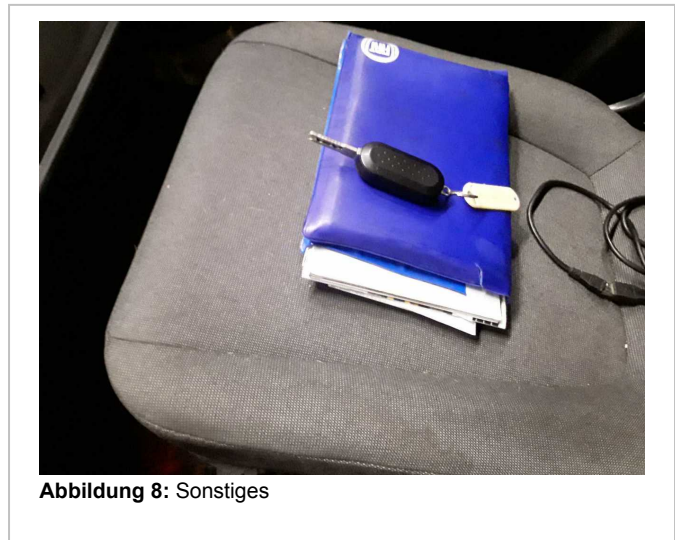


Abbildung 8: Sonstiges

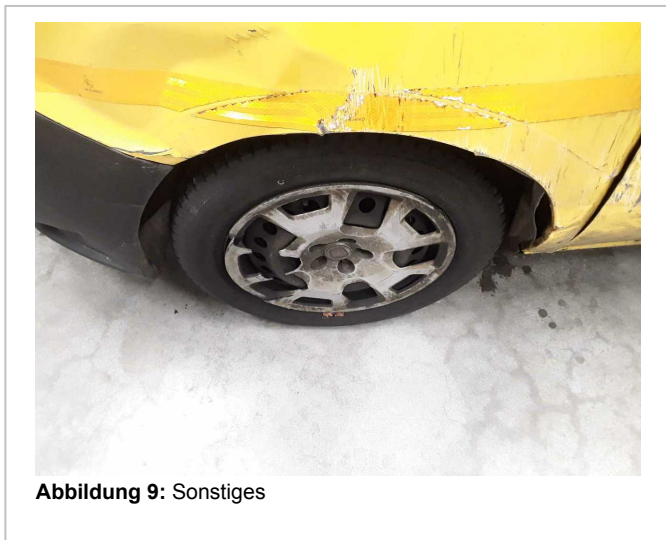


Abbildung 9: Sonstiges

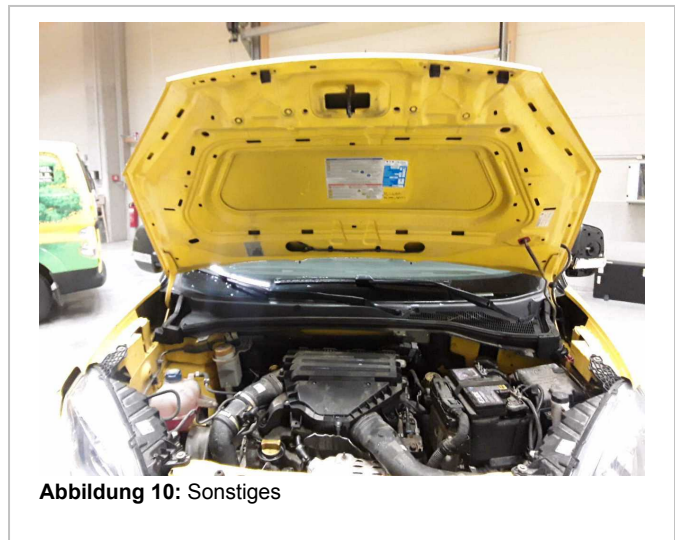


Abbildung 10: Sonstiges

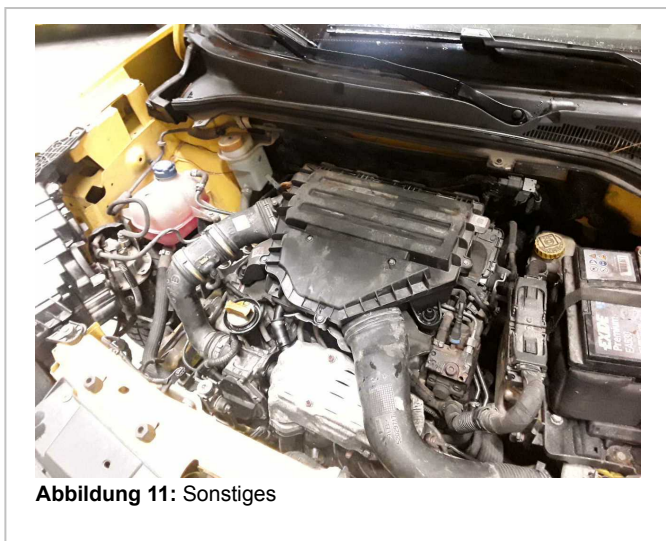


Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMI47189
31584280

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 22.12.2023

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges

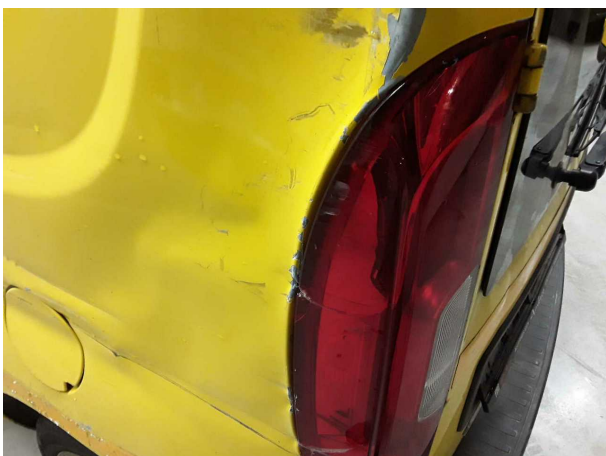

Beschädigung 1: Heckleuchte: Heckleuchte links - beschädigt - erneuern

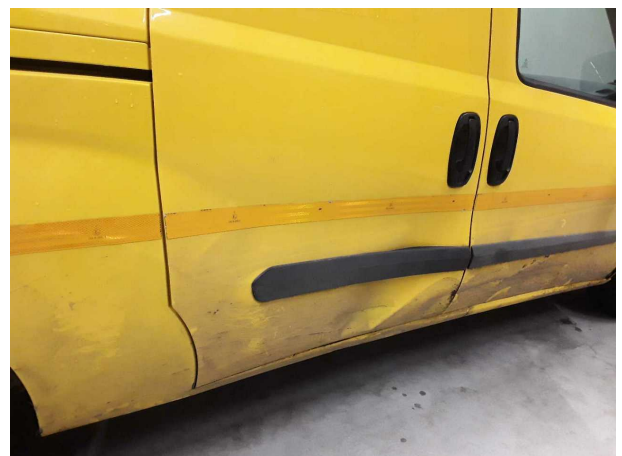

Beschädigung 2: Schiebetür rechts: Schiebetür - beschädigt - erneuern

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi47189
31584280

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 22.12.2023

Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 3: Rad/Reifen: Radblende hinten links - beschädigt - erneuern




Beschädigung 4: Rad/Reifen: Radblende hinten rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 5: Außenspiegel links: Spiegelgehäuse - beschädigt - erneuern



Beschädigung 6: Heckklappe/-tür: Hecktür links - beschädigt - instandsetzen und lackieren

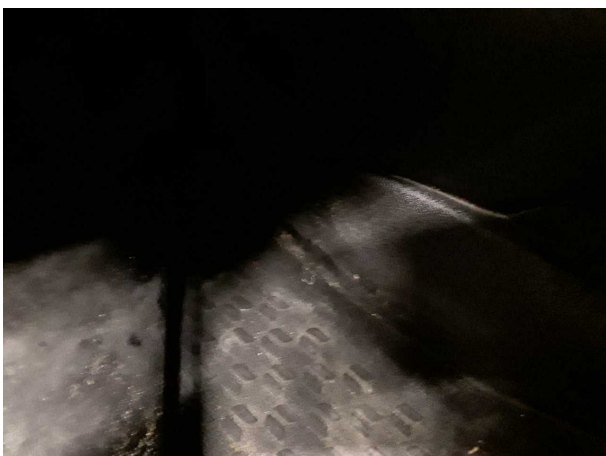

Beschädigung 7: Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern



Beschädigung 8: Lenkanlage: Lenkrad - verschlissen - erneuern

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi47189
31584280

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 22.12.2023


Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 9: Motor: Motor (Unfallschaden, Folgekosten möglich) - defekt - instandsetzen



Beschädigung 10: Tür vorn links: Tür - beschädigt - erneuern

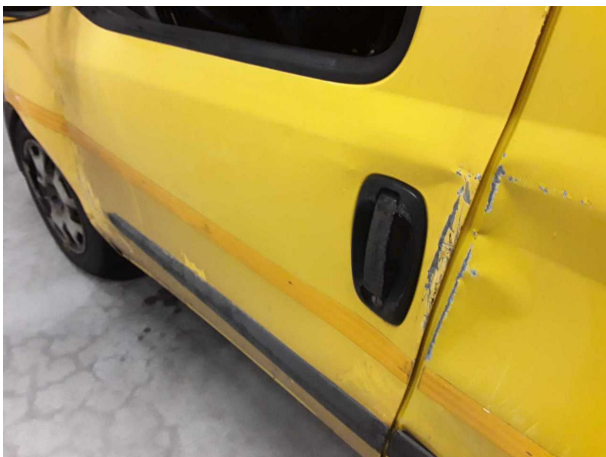

Beschädigung 10: Tür vorn links: Tür - beschädigt - erneuern



Beschädigung 11: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 11: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 12: Tür vorn rechts: Tür - beschädigt - erneuern

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi47189
31584280

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 22.12.2023


Landesgesellschaft
Österreich




Beschädigung 13: Karosserie: Karosserie (Unfallschaden,) - beschädigt - instandsetzen



Beschädigung 13: Karosserie: Karosserie (Unfallschaden,) - beschädigt - instandsetzen

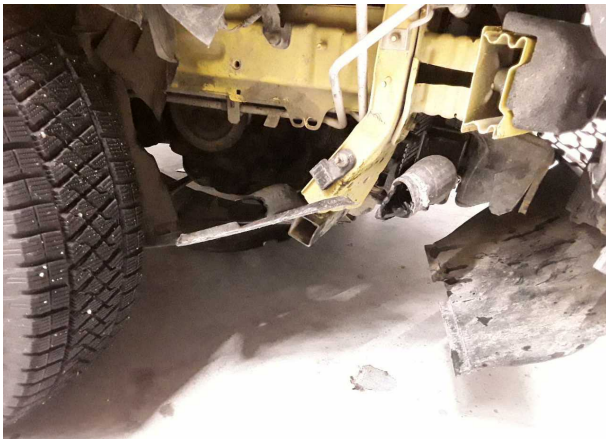

Beschädigung 13: Karosserie: Karosserie (Unfallschaden,) - beschädigt - instandsetzen

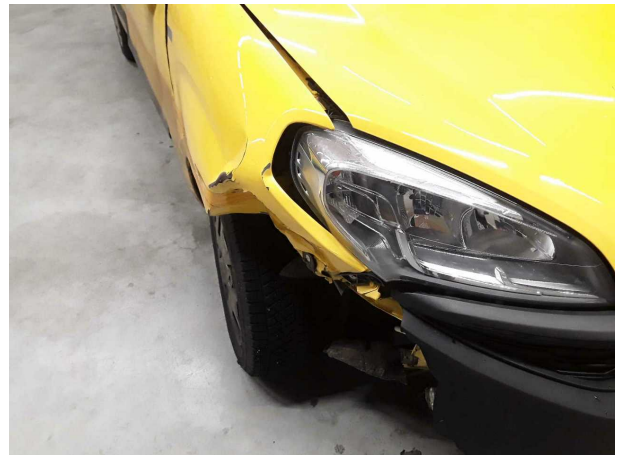

Beschädigung 13: Karosserie: Karosserie (Unfallschaden,) - beschädigt - instandsetzen



Beschädigung 13: Karosserie: Karosserie (Unfallschaden,) - beschädigt - instandsetzen



Gebrauchsspur 1: Stoßfänger hinten: Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug