

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Landesgesellschaft
Österreich

Vertragsnummer **BMi44433**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer **33684547**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 06.05.2024

Renault KANGOO Z.E
Fahrzeugart: Transporter

Kennzeichen: PT 44433
FIN: VF1FW0ZBC49661968



Fahrzeugdaten

Laufleistung	73.296 km	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Erstzulassung	22.10.2013	HU	10/2024
Hubraum (ccm)	0	Motorleistung (kw)	44
Lackierung	Gelb	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Direktantrieb
Probefahrt	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	0 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 195/65 R15	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	5 / 5 mm
2. 195/65 R15	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	5 / 5 mm

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Wartungsnachweise	vorhanden / unvollständig
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Fahrzeug dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchspuren Preise geschätzt. Akku kein Teil der Begutachtung

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi44433
33684547

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 06.05.2024

Landesgesellschaft
Österreich

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Rad/Reifen	Radblende vorn links - beschädigt - erneuern
2 Rad/Reifen	Radblende hinten rechts - beschädigt - erneuern
3 Verkleidungen/ Abdeckungen	Laderaumverkleidung rechts - verschlissen - erneuern
4 Kotflügel rechts	Innenkotflügel - beschädigt - erneuern
5 Verkleidungen/ Abdeckungen	Laderaumverkleidung links - beschädigt - erneuern
6 Schweller links	Einstieg - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
7 Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
8 Sitz vorn	Sitzpolster links - verschlissen - erneuern
9 Sitz vorn	Sitzbezug links - verschlissen - erneuern
10 Lenkanlage	Lenkrad - verschlissen - erneuern
11 Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen
12 Verkleidungen/ Abdeckungen	Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern
13 Tür vorn links	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
14 Schweller rechts	Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren
15 Schiebetür rechts	Schiebetür - beschädigt - kein Abzug
16 Seitenwand rechts	Seitenwand (Unterteil) - beschädigt - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2 Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und lauleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi44433
33684547

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 06.05.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi44433
33684547

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 06.05.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi44433**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer **33684547**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 06.05.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges

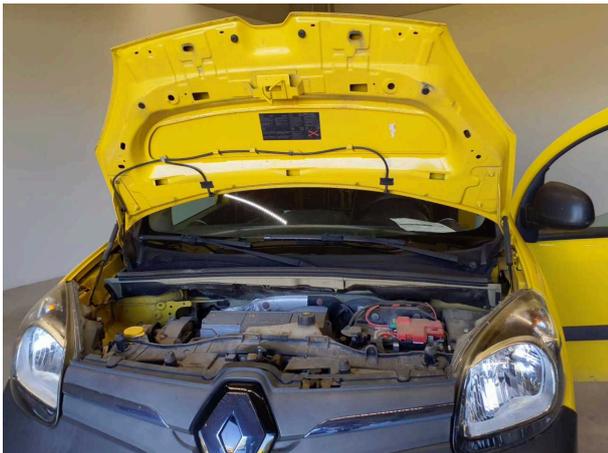


Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges

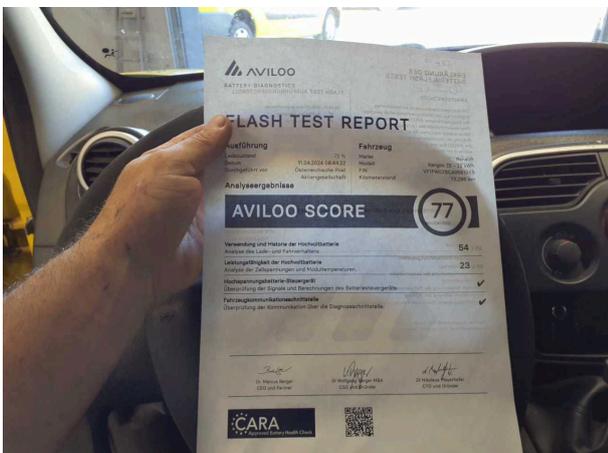


Abbildung 17: Sonstiges

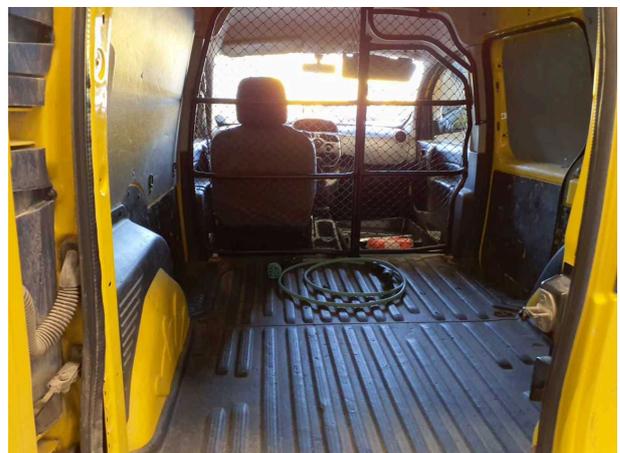


Abbildung 18: Sonstiges

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi44433
33684547

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 06.05.2024

Landesgesellschaft
Österreich




Abbildung 19: Sonstiges




Beschädigung 1: Rad/Reifen: Radblende vorn links - beschädigt - erneuern




Beschädigung 2: Rad/Reifen: Radblende hinten rechts - beschädigt - erneuern

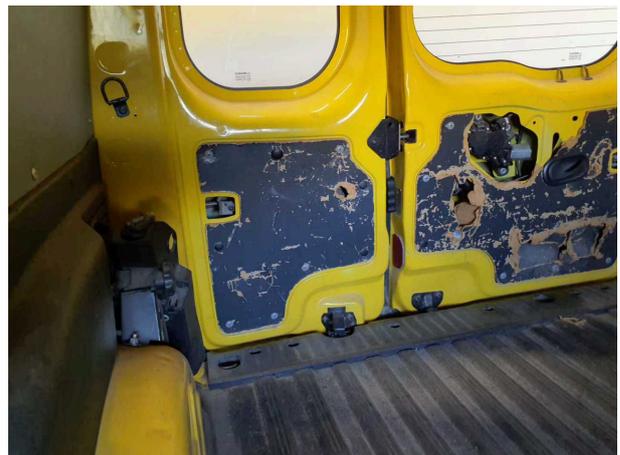

Beschädigung 3: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung rechts - verschlissen - erneuern

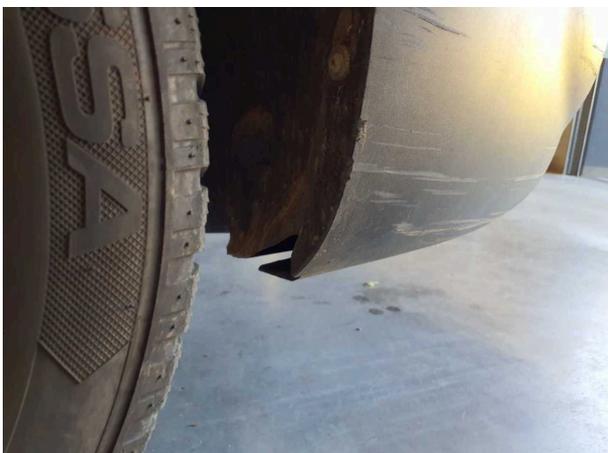

Beschädigung 4: Kotflügel rechts: Innenkotflügel - beschädigt - erneuern

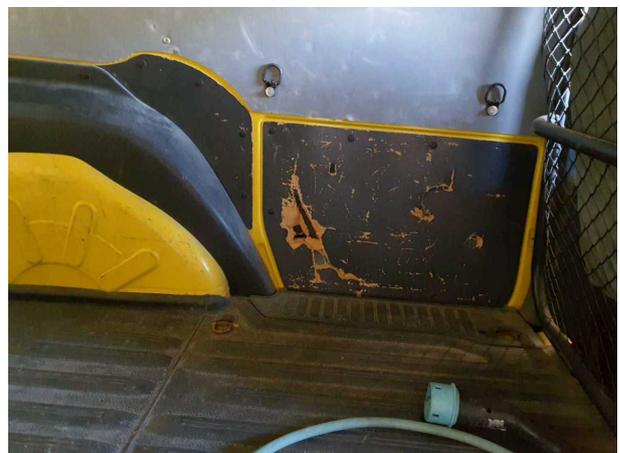

Beschädigung 5: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung links - beschädigt - erneuern

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Landesgesellschaft
Österreich

Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi44433
33684547

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 06.05.2024



Beschädigung 5: Verkleidungen/Abdeckungen:
Laderaumverkleidung links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 6: Schweller links: Einstieg - verkratzt /
verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 8: Sitz vorn: Sitzpolster links - verschlissen -
erneuern



Beschädigung 9: Sitz vorn: Sitzbezug links - verschlissen -
erneuern



Beschädigung 10: Lenkanlage: Lenkrad - verschlissen -
erneuern

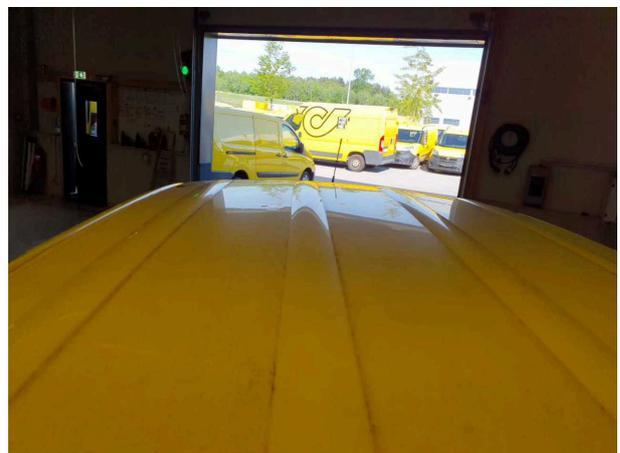

Beschädigung 11: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft
instandsetzen

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Landesgesellschaft
Österreich

Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi44433
33684547

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 06.05.2024



Beschädigung 12: Verkleidungen/Abdeckungen:
Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern



Beschädigung 13: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung 13: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung 14: Schweller rechts: Einstieg - beschädigt -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung 15: Schiebetür rechts: Schiebetür - beschädigt -
kein Abzug



Beschädigung 16: Seitenwand rechts: Seitenwand (Unterteil) -
beschädigt - instandsetzen und lackieren

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi44433
33684547

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 06.05.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 16: Seitenwand rechts: Seitenwand (Unterteil) - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Gebrauchsspur 1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug