

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi43659**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer **31189746**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 27.11.2023

Landesgesellschaft
Österreich

Volkswagen CADDY MAXI
Fahrzeugart: Transporter

Kennzeichen: PT 43659
FIN: WV1ZZZ2KZDX021982



Fahrzeugdaten

Laufleistung	81.654 km	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Erstzulassung	27.09.2012	HU	09/2023
Hubraum (ccm)	1.968	Motorleistung (kw)	62
Lackierung	Gelb	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	11/2021, 74.761 km	Restlauf bis Service	0 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	195/65 R15	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	3 / 3 mm
2.	195/65 R15	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	7 / 7 mm

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Wartungsnachweise	vorhanden / unvollständig
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Fahrzeug dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren. Preise geschätzt.

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi43659**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer **31189746**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 27.11.2023

Landesgesellschaft
Österreich

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - beschädigt - erneuern
2 Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - erneuern
3 Rad/Reifen	Reifen vorn - verschlissen - erneuern
4 Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern
5 Kotflügel links	Kotflügel links - beschädigt - instandsetzen und lackieren
6 Schweller links	Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren
7 Heckklappe/-tür	Hecktür rechts - beschädigt - instandsetzen und lackieren
8 Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
9 Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern
10 Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - beschädigt - erneuern
11 Tür vorn links	Tür - beschädigt - instandsetzen und lackieren
12 Seitenwand links	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren
13 Seitenwand rechts	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren
14 Tür vorn rechts	Tür - beschädigt - erneuern
15 Schweller rechts	Einstieg - beschädigt - erneuern
16 Schiebetür rechts	Schiebetür - beschädigt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Motorhaube	Motorhaube - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi43659
31189746

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 27.11.2023

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Innenraum

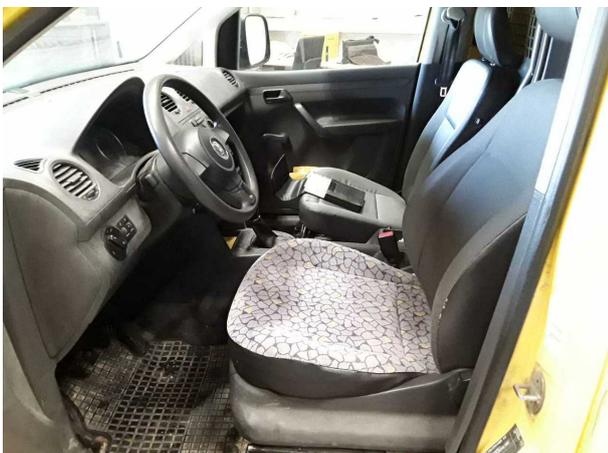


Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMI43659
31189746

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 27.11.2023

Landesgesellschaft
Österreich

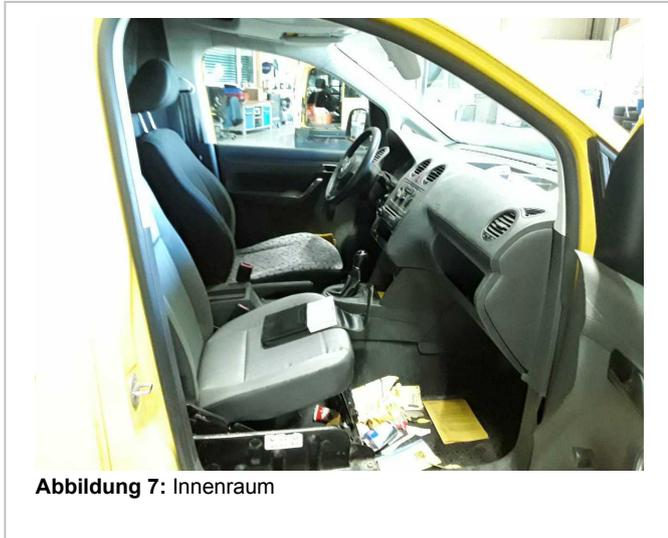


Abbildung 7: Innenraum

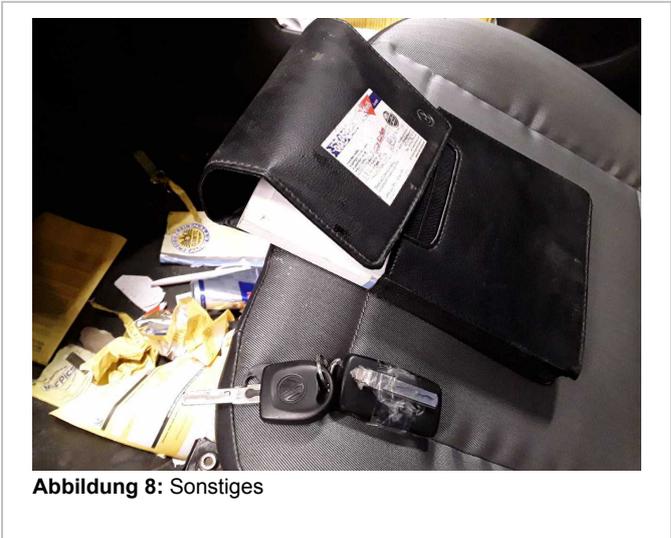


Abbildung 8: Sonstiges

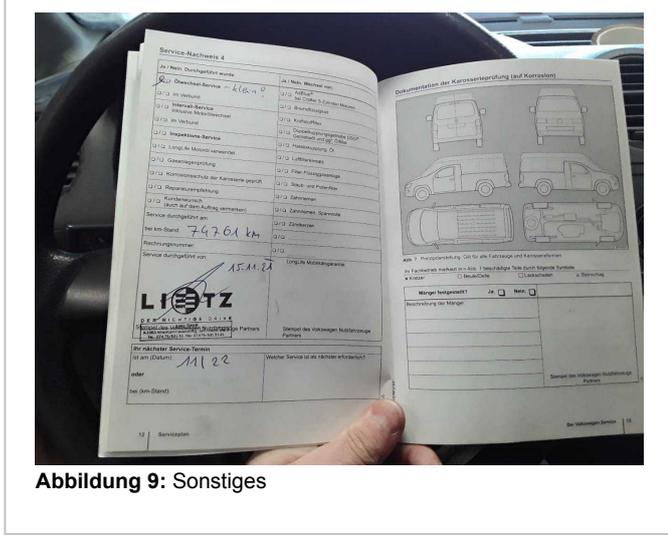


Abbildung 9: Sonstiges

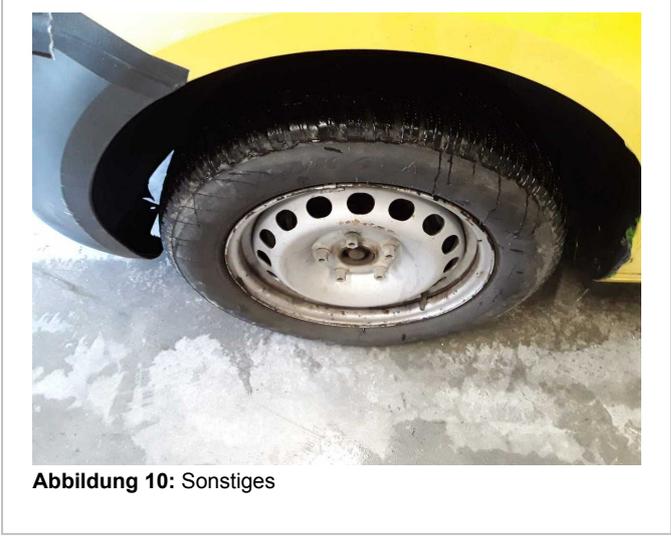


Abbildung 10: Sonstiges

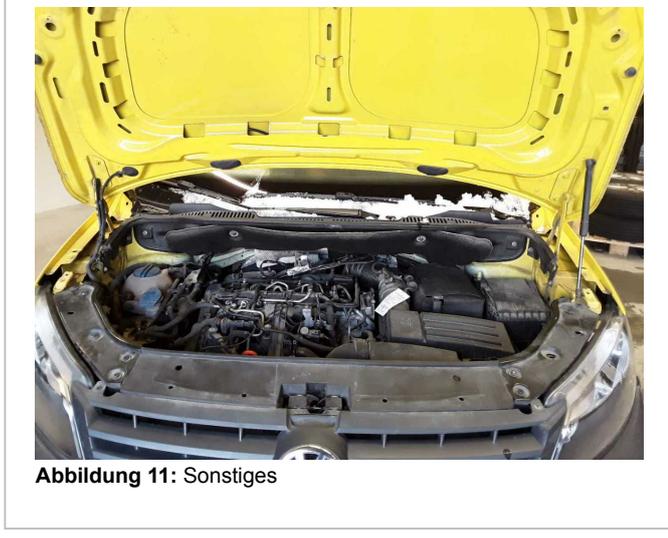


Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Landesgesellschaft
Österreich

Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi43659
31189746

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 27.11.2023



Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Beschädigung 1: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe -
beschädigt - erneuern

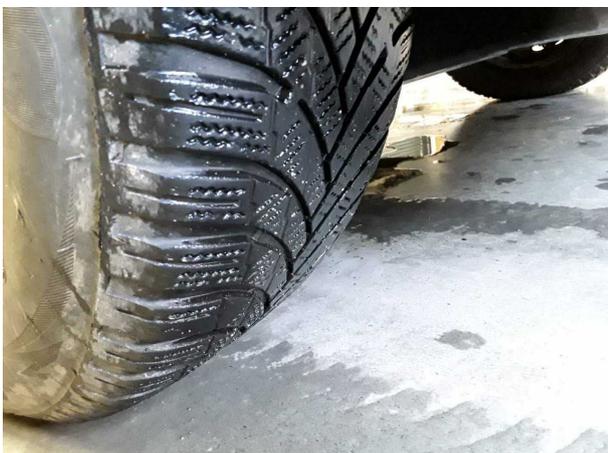

Beschädigung 3: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen -
erneuern



Beschädigung 4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
beschädigt - erneuern

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi43659
31189746

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 27.11.2023

Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 5: Kotflügel links: Kotflügel links - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 6: Schweller links: Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung 9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi43659
31189746

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 27.11.2023

Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 10: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 11: Tür vorn links: Tür - beschädigt - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 12: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 12: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 13: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren

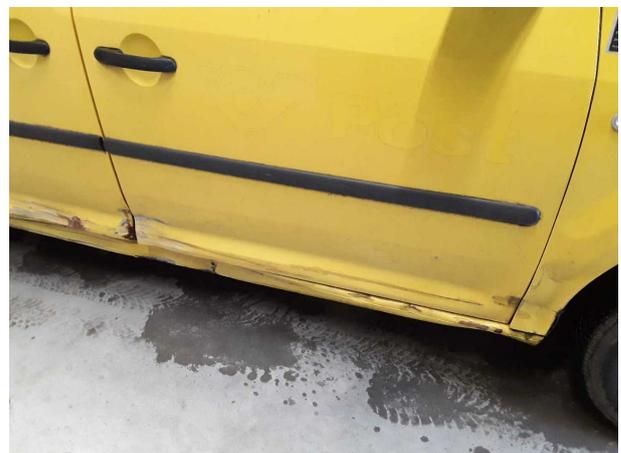

Beschädigung 14: Tür vorn rechts: Tür - beschädigt - erneuern

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi43659
31189746

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 27.11.2023


Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 15: Schweller rechts: Einstieg - beschädigt - erneuern



Beschädigung 16: Schiebetür rechts: Schiebetür - beschädigt - erneuern

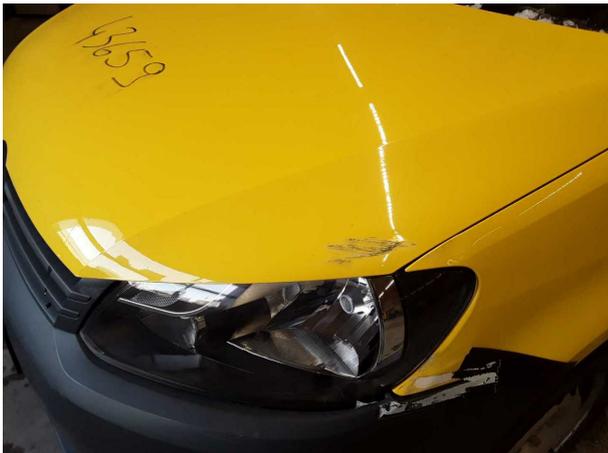

Gebrauchsspur 1: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / verschürft - kein Abzug