

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi44436**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Gutachtennummer **28405741**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 11.05.2023

Landesgesellschaft
Österreich

Renault KANGOO Z.E
Fahrzeugart: Transporter

Kennzeichen: PT 44436
FIN: VF1FW0ZBC49661987



Fahrzeugdaten

Laufleistung	74.761 km	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Erstzulassung	22.10.2013	HU	10/2023
Hubraum (ccm)	0	Motorleistung (kw)	44
Lackierung	Gelb	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Direktantrieb
Probefahrt	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	0 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 195/65 R15	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	4 / 4 mm
2. 195/65 R15	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	7 / 7 mm

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Fahrzeug dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren. Preise geschätzt. Akku nicht im Prüfung TÜV Süd

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi44436**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Gutachtennummer **28405741**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 11.05.2023

Landesgesellschaft
Österreich

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Rad/Reifen	Radblende hinten links - beschädigt - erneuern
2 Rad/Reifen	Radblende vorn rechts - beschädigt - erneuern
3 Rad/Reifen	Radblende hinten rechts - beschädigt - erneuern
4 Kotflügel rechts	Innenkotflügel - beschädigt - erneuern
5 Tür vorn links	Griff innen - beschädigt - erneuern
6 Sitz hinten	Lehnpolster links - verschlissen - erneuern
7 Sitz vorn	Sitzpolster links - verschlissen - erneuern
8 Sitz vorn	Sitzbezug links - verschlissen - erneuern
9 Sitz vorn	Lehnenbezug links - verschlissen - erneuern
10 Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
11 Schweller rechts	Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren
12 Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - beschädigt - instandsetzen und lackieren
13 Schiebetür rechts	Schiebetür - beschädigt - instandsetzen und lackieren
14 Tür vorn rechts	Tür - beschädigt - instandsetzen und lackieren
15 Seitenwand rechts	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren
16 Seitenwand links	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2 Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)

BMi44436

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207

Gutachtennummer
(bei Rückfragen angeben)

28405741

1030 Wien
Erstellungsdatum: 11.05.2023

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Schräg hinten

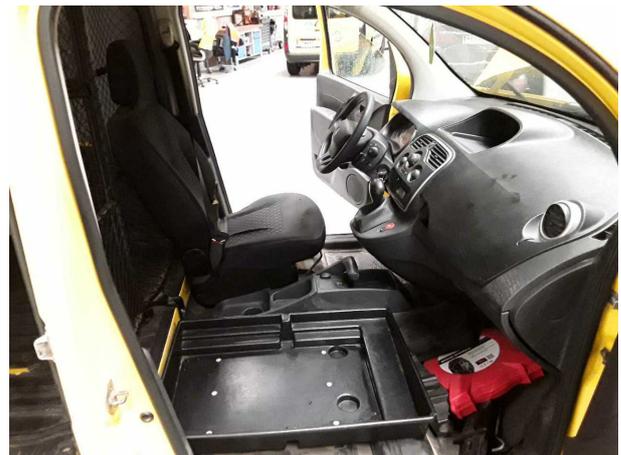


Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)

BMi44436

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207

Gutachtennummer
(bei Rückfragen angeben)

28405741

1030 Wien
Erstellungsdatum: 11.05.2023

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges

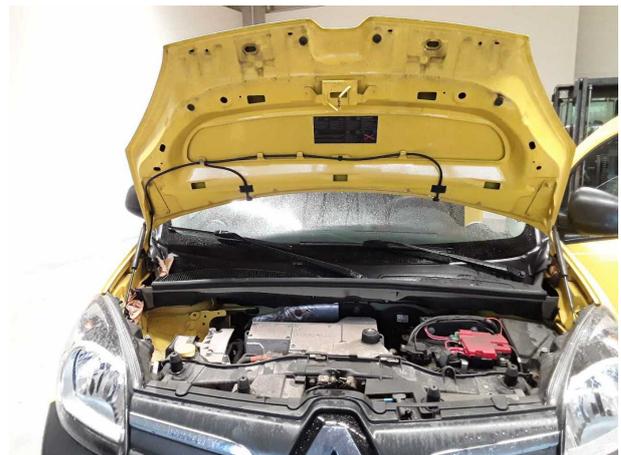


Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)

BMi44436

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207

Gutachtennummer
(bei Rückfragen angeben)

28405741

1030 Wien
Erstellungsdatum: 11.05.2023

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges




Beschädigung 1: Rad/Reifen: Radblende hinten links -
beschädigt - erneuern



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Radblende vorn rechts -
beschädigt - erneuern



Beschädigung 3: Rad/Reifen: Radblende hinten rechts -
beschädigt - erneuern

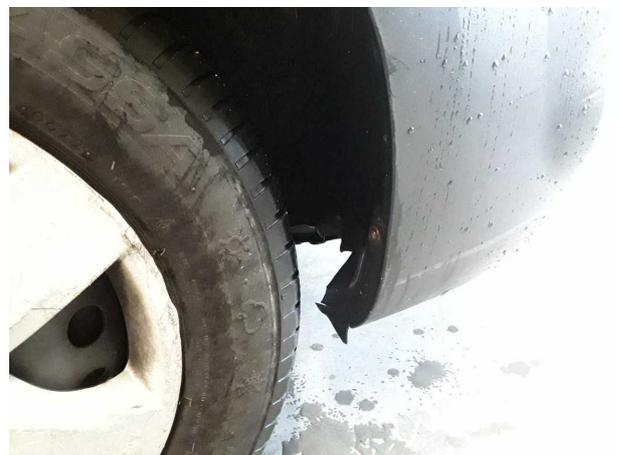

Beschädigung 4: Kotflügel rechts: Innenkotflügel -
beschädigt - erneuern

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Landesgesellschaft
Österreich

Vertragsnummer **BMi44436**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Gutachtennummer **28405741**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 11.05.2023



Beschädigung 5: Tür vorn links: Griff innen - beschädigt - erneuern



Beschädigung 6: Sitz hinten: Lehnpolster links - verschlissen - erneuern



Beschädigung 7: Sitz vorn: Sitzpolster links - verschlissen - erneuern



Beschädigung 8: Sitz vorn: Sitzbezug links - verschlissen - erneuern



Beschädigung 9: Sitz vorn: Lehnenbezug links - verschlissen - erneuern



Beschädigung 10: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Landesgesellschaft
Österreich

Vertragsnummer **BMi44436**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Gutachtennummer **28405741**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 11.05.2023



Beschädigung 11: Schweller rechts: Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 12: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - beschädigt - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 13: Schiebetür rechts: Schiebetür - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 14: Tür vorn rechts: Tür - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 15: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren

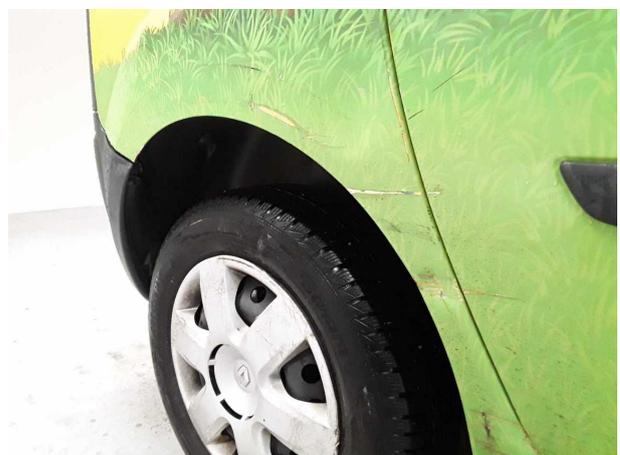

Beschädigung 15: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Landesgesellschaft
Österreich

Vertragsnummer **BMi44436**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Gutachtennummer **28405741**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 11.05.2023



Beschädigung 16: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt
- instandsetzen und lackieren



Beschädigung 16: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt
- instandsetzen und lackieren



Gebrauchsspur 1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn -
verkratzt / verschürft - kein Abzug