

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi47515**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer **33429466**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 19.04.2024

Landesgesellschaft
Österreich

Fiat DOBLO MAXI
Fahrzeugart: Transporter

Kennzeichen: PT 47515
FIN: ZFA26300006G43644



Fahrzeugdaten

Laufleistung	108.026 km	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Erstzulassung	31.05.2017	HU	05/2024
Hubraum (ccm)	1.248	Motorleistung (kw)	70
Lackierung	Gelb	Polster/Farbe	Stoff /
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	12/2023, 105.018 km	Restlauf bis Service	7.000 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	7 / 7 mm
2. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	7 / 7 mm

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Wartungsnachweise	vorhanden / vollständig
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Fahrzeug dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchspuren Preise geschätzt. Motor Diagnose keine Leistung

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)

BMi47515

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207

Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

33429466

1030 Wien
Erstellungsdatum: 19.04.2024

Landesgesellschaft
Österreich

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Emblem - fehlt - erneuern
2	Kotflügel links	Innenkotflügel - beschädigt - erneuern
3	Kotflügel rechts	Innenkotflügel - beschädigt - erneuern
4	Tür vorn links	Türdichtung - verschlissen - erneuern
5	Sitz vorn	Sitzpolster links - verschlissen - erneuern
6	Sitz vorn	Sitzbezug links - verschlissen - erneuern
7	Kotflügel links	Kotflügel links - beschädigt - instandsetzen und lackieren
8	Motor	Motor (Folgekosten möglich) - Befund festlegen - Diagnose durchführen
9	Heckklappe/-tür	Hecktür links - Korrosion - instandsetzen und lackieren
10	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - beschädigt - erneuern
11	Lenkanlage	Lenkrad - verschlissen - erneuern
12	Motorhaube	Motorhaube - beschädigt - instandsetzen und lackieren
13	Schiebetür rechts	Schiebetür - beschädigt - instandsetzen und lackieren
14	Schweller rechts	Einstieg - beschädigt - kein Abzug
15	Seitenwand links	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren
16	Seitenwand rechts	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und leistungsfähigkeitsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi47515
33429466

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 19.04.2024

Landesgesellschaft
Österreich

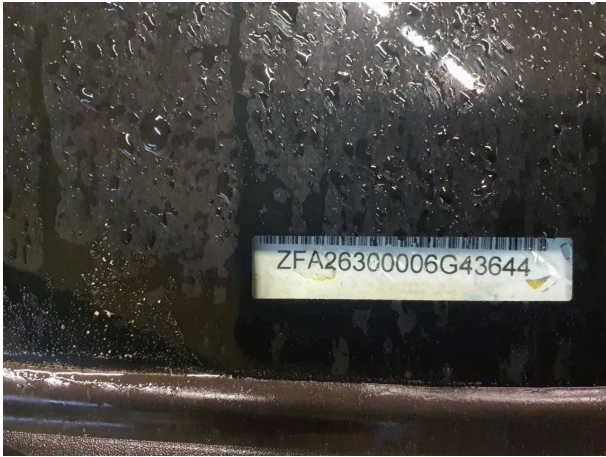


Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Innenraum

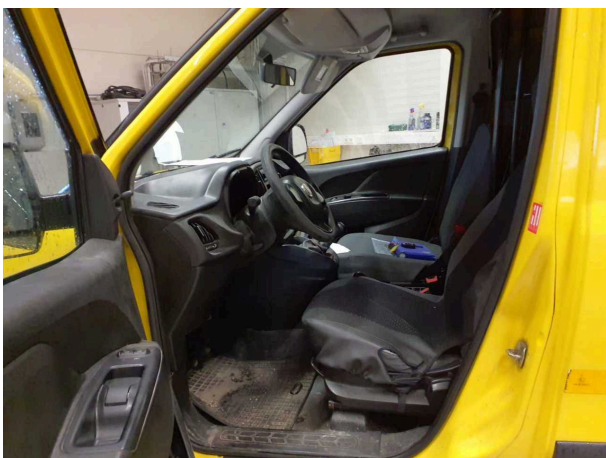


Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi47515
33429466

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 19.04.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 7: Innenraum

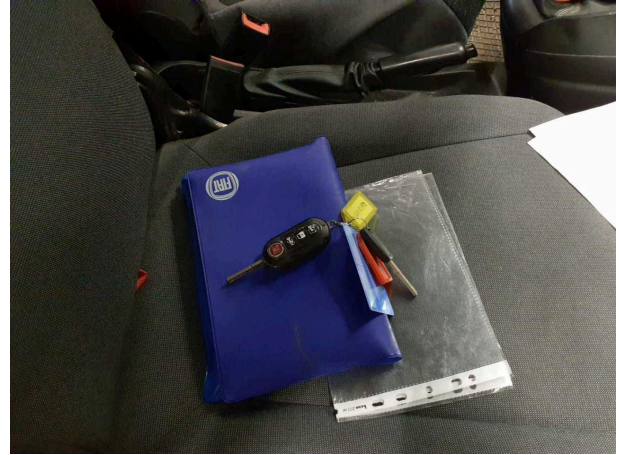


Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges

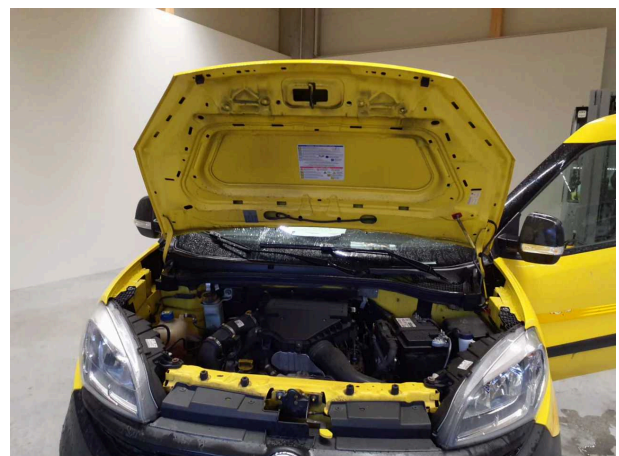


Abbildung 12: Sonstiges

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi47515**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer **33429466**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 19.04.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 13: Sonstiges

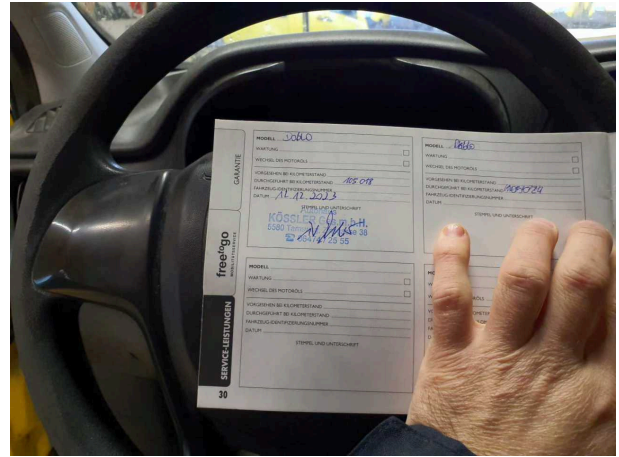


Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges

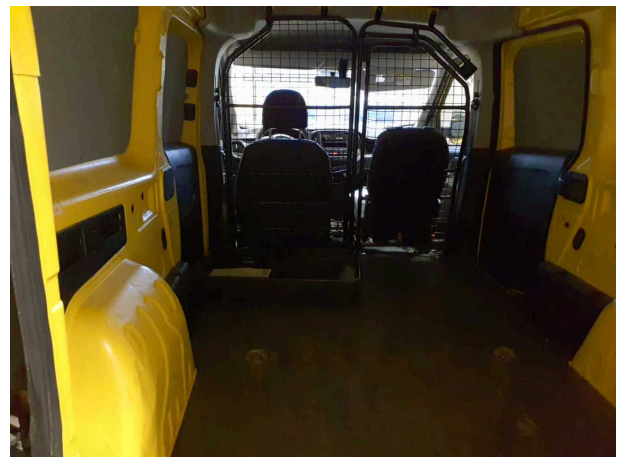


Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Beschädigung 1: Heckklappe/-tür: Emblem - fehlt - erneuern

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi47515
33429466

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 19.04.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 2: Kotflügel links: Innenkotflügel - beschädigt - erneuern




Beschädigung 3: Kotflügel rechts: Innenkotflügel - beschädigt - erneuern




Beschädigung 4: Tür vorn links: Türdichtung - verschlissen - erneuern



Beschädigung 5: Sitz vorn: Sitzpolster links - verschlissen - erneuern

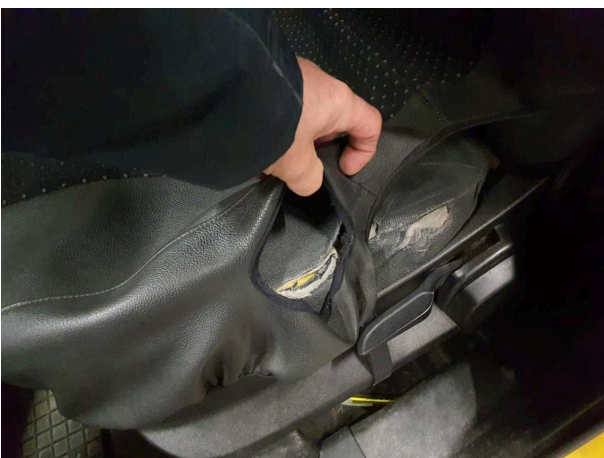

Beschädigung 6: Sitz vorn: Sitzbezug links - verschlissen - erneuern

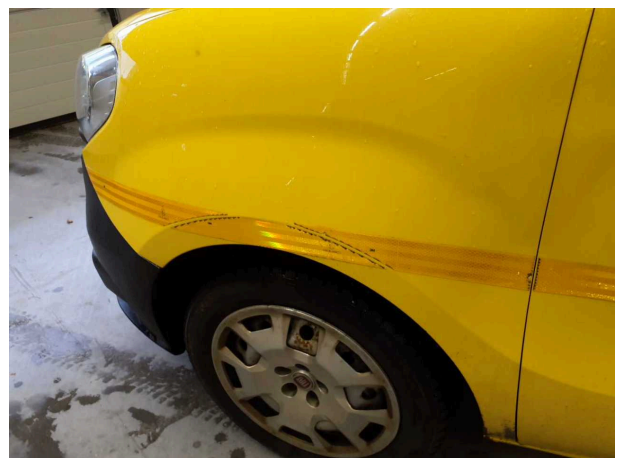

Beschädigung 7: Kotflügel links: Kotflügel links - beschädigt - instandsetzen und lackieren

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Landesgesellschaft
Österreich

Vertragsnummer **BMi47515**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer **33429466**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 19.04.2024



Beschädigung 7: Kotflügel links: Kotflügel links - beschädigt - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 8: Motor: Motor (Folgekosten möglich) - Befund festlegen - Diagnose durchführen




Beschädigung 9: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 9: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Korrosion - instandsetzen und lackieren

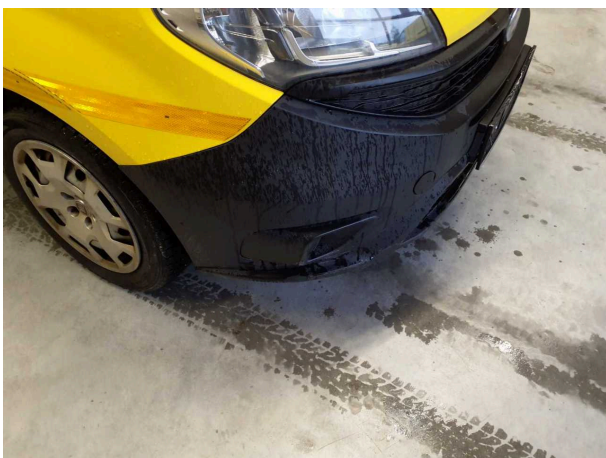

Beschädigung 10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern

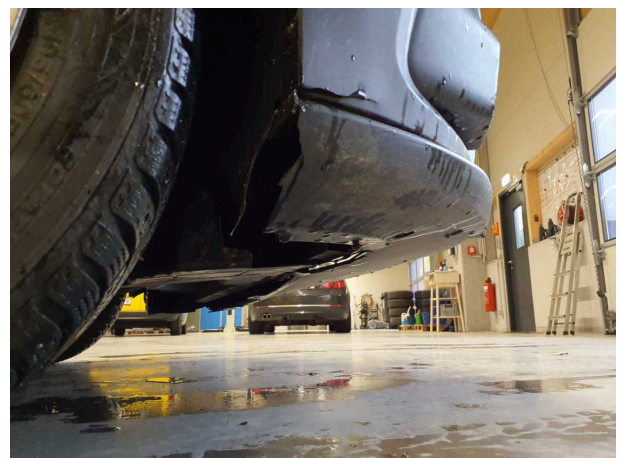

Beschädigung 10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi47515
33429466

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 19.04.2024


Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 11: Lenkanlage: Lenkrad - verschlissen - erneuern



Beschädigung 12: Motorhaube: Motorhaube - beschädigt - instandsetzen und lackieren

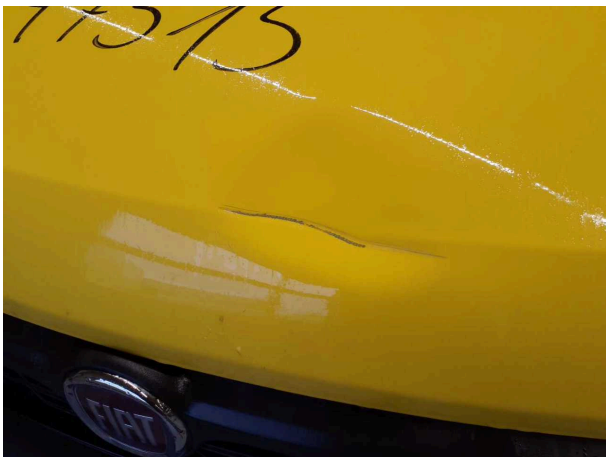


Beschädigung 12: Motorhaube: Motorhaube - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 13: Schiebetür rechts: Schiebetür - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 13: Schiebetür rechts: Schiebetür - beschädigt - instandsetzen und lackieren

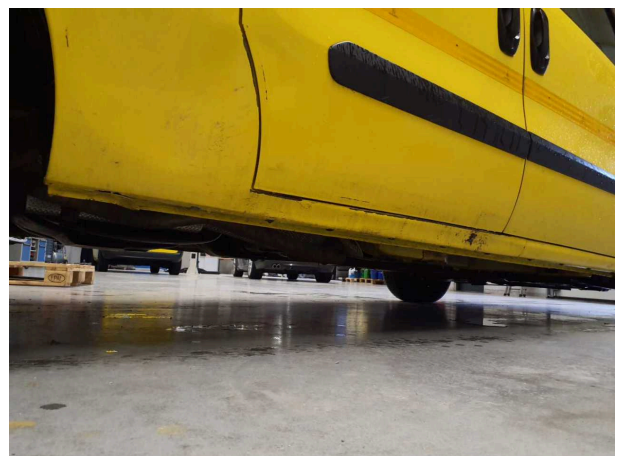

Beschädigung 14: Schweller rechts: Einstieg - beschädigt - kein Abzug

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi47515
33429466

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 19.04.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 15: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 15: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 16: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 16: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren

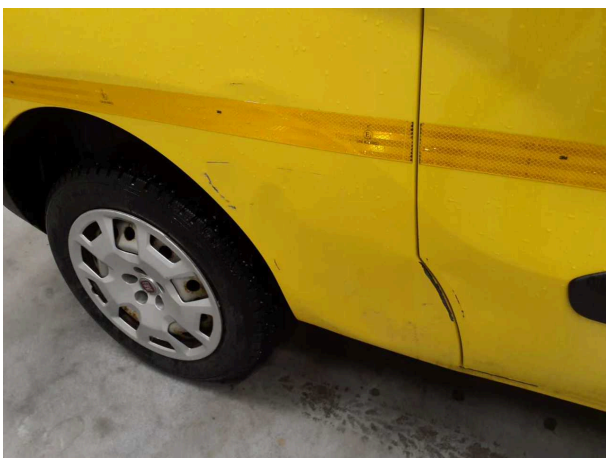

Beschädigung 16: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren