

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi43507**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer **33084436**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 28.03.2024

Landesgesellschaft
Österreich

Volkswagen CADDY MAXI
Fahrzeugart: Transporter

Kennzeichen: PT 43507
FIN: WV1ZZZ2KZDX003780



Fahrzeugdaten

Laufleistung	178.826 km	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Erstzulassung	17.07.2012	HU	07/2024
Hubraum (ccm)	1.968	Motorleistung (kw)	62
Lackierung	Gelb	Polster/Farbe	Stoff / Grau
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	10/2023, 175.445 km	Restlauf bis Service	6 Monat(e)
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 195/65 R15	Winterreifen auf Stahl	Sonstige	6 / 6 mm
2. 195/65 R15	Winterreifen auf Stahl	Sonstige	7 / 7 mm

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Wartungsnachweise	vorhanden / unvollständig
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Fahrzeug dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchspuren Preise geschätzt. Getriebeschaden und Schwung

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)

BMi43507

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207

Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

33084436

1030 Wien
Erstellungsdatum: 28.03.2024

Landesgesellschaft
Österreich

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Kotflügel rechts	Innenkotflügel - beschädigt - erneuern
2	Verkleidungen/ Abdeckungen	Laderaumverkleidung links - beschädigt - erneuern
3	Tür vorn links	Schloss / Verriegelung - beschädigt - erneuern
4	Heckklappe/-tür	Griff außen - beschädigt - erneuern
5	Tür vorn links	Schloss / Verriegelung - beschädigt - erneuern
6	Sitz vorn	Sitzpolster links - verschlissen - erneuern
7	Abgasanlage	Partikelfilter - Befund festlegen - Diagnose durchführen
8	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - beschädigt - erneuern
9	Sitz vorn	Sitzbezug links - verschlissen - erneuern
10	Kotflügel links	Kotflügel links - beschädigt - instandsetzen und lackieren
11	Tür vorn links	Tür - Korrosion - instandsetzen und lackieren
12	Schiebetür rechts	Schiebetür - Korrosion - instandsetzen und lackieren
13	Motorhaube	Motorhaube - Korrosion - instandsetzen und lackieren
14	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - beschädigt - erneuern
15	Seitenwand rechts	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren
16	Seitenwand links	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren
17	Getriebe	Getriebe (Schwung) - Geräusch - erneuern
18	Getriebe	Getriebe - beschädigt - erneuern

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und lauleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi43507
33084436

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 28.03.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi43507
33084436

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 28.03.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Sonstiges

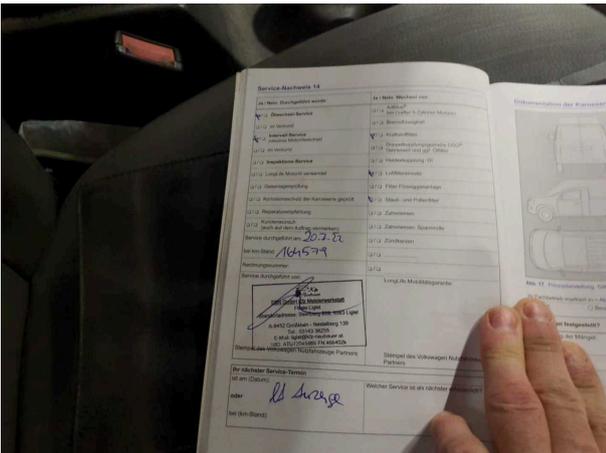


Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges

Name:	Österreichische Post AG		
Anschrift:	1010 Wien, Postgasse 8		
Eig. Gew.	1470 kg	1. Achse	1175 kg
Ges. Gew.	2317 kg	2. Achse	1250 kg
Nutzlast	772 kg		

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi43507
33084436

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 28.03.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges

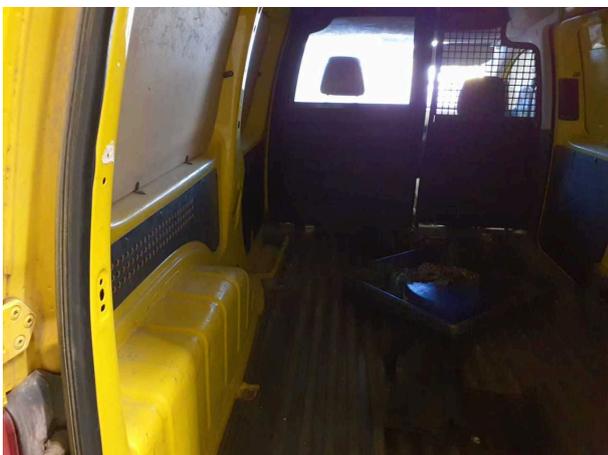


Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi43507
33084436

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 28.03.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 1: Kotflügel rechts: Innenkotflügel - beschädigt - erneuern



Beschädigung 2: Verkleidungen/Abdeckungen:
Laderaumverkleidung links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 3: Tür vorn links: Schloss / Verriegelung -
beschädigt - erneuern



Beschädigung 4: Heckklappe/-tür: Griff außen - beschädigt -
erneuern



Beschädigung 5: Tür vorn links: Schloss / Verriegelung -
beschädigt - erneuern



Beschädigung 7: Abgasanlage: Partikelfilter - Befund festlegen
- Diagnose durchführen

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi43507
33084436

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 28.03.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



Beschädigung 8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



Beschädigung 10: Kotflügel links: Kotflügel links - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 10: Kotflügel links: Kotflügel links - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 11: Tür vorn links: Tür - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 11: Tür vorn links: Tür - Korrosion - instandsetzen und lackieren

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi43507
33084436

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 28.03.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 12: Schiebetür rechts: Schiebetür - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 13: Motorhaube: Motorhaube - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 13: Motorhaube: Motorhaube - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung 15: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 15: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi43507
33084436

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 28.03.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 15: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 16: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 16: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren