

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi46101**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer **32546615**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 28.02.2024

Landesgesellschaft
Österreich

Fiat DOBLO MAXI
Fahrzeugart: Transporter

Kennzeichen: PT 46101
FIN: ZFA26300006A74511



Fahrzeugdaten

Laufleistung	159.109 km	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Erstzulassung	02.09.2015	HU	09/2024
Hubraum (ccm)	1.248	Motorleistung (kw)	66
Lackierung	Gelb	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	0 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	6 / 6 mm
2. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	7 / 7 mm

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Fahrzeug dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchspuren Preise geschätzt.

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi46101**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer **32546615**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 28.02.2024

Landesgesellschaft
Österreich

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2 Tür vorn links	Fangband / Feststeller - Geräusch - erneuern
3 Tür vorn links	Türdichtung - verschlissen - erneuern
4 Tür vorn links	Schachtleiste außen - beschädigt - erneuern
5 Sitz vorn	Lehnenbezug links - verschlissen - erneuern
6 Sitz vorn	Lehnenbezug links - verschlissen - erneuern
7 Heckklappe/-tür	Hecktür links - beschädigt - instandsetzen und lackieren
8 Verkleidungen/ Abdeckungen	Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern
9 Lenkanlage	Lenkrad - verschlissen - erneuern
10 Sonstiges	Inspektion/Wartung - fehlt - erneuern
11 Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - beschädigt - erneuern
12 Seitenwand rechts	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - kein Abzug
2 Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi46101
32546615

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 28.02.2024

Landesgesellschaft
Österreich

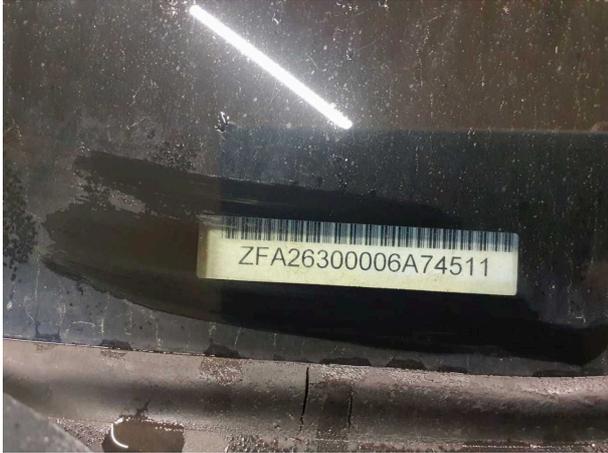


Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Innenraum

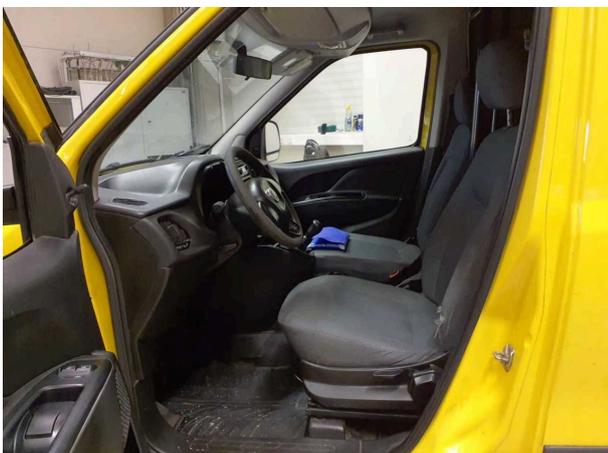


Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi46101
32546615

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 28.02.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Sonstiges

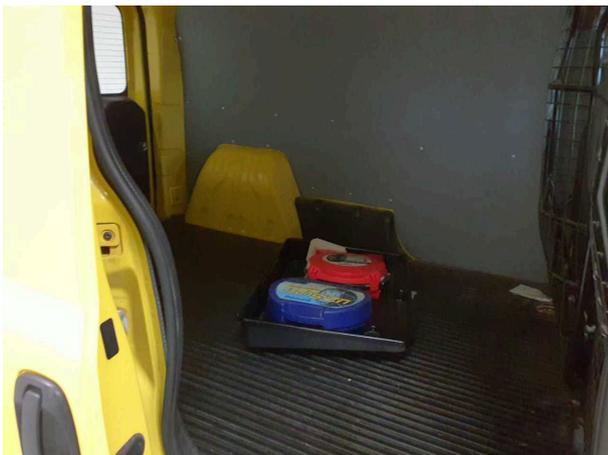


Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges

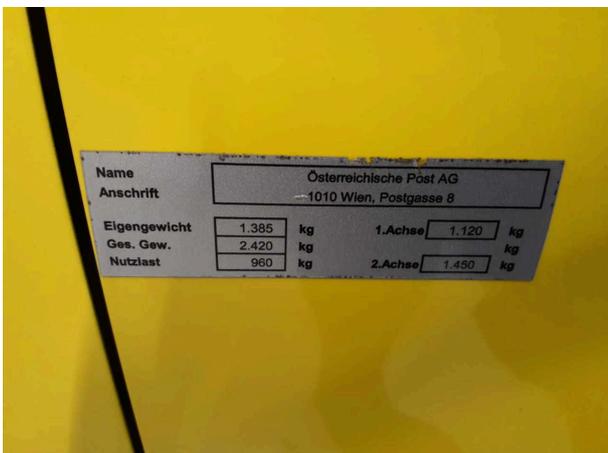


Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi46101
32546615

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 28.02.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges

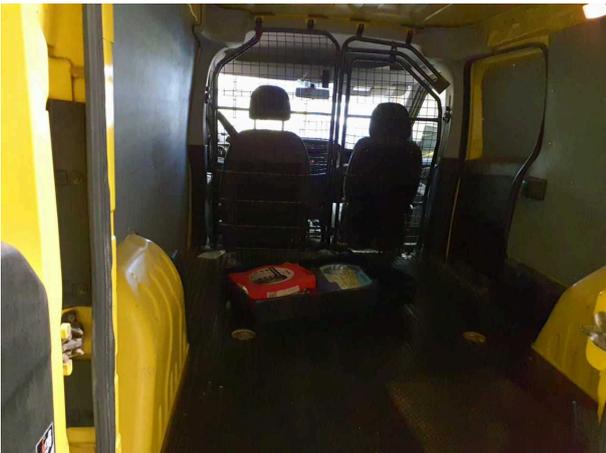



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Beschädigung 1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - kein Abzug

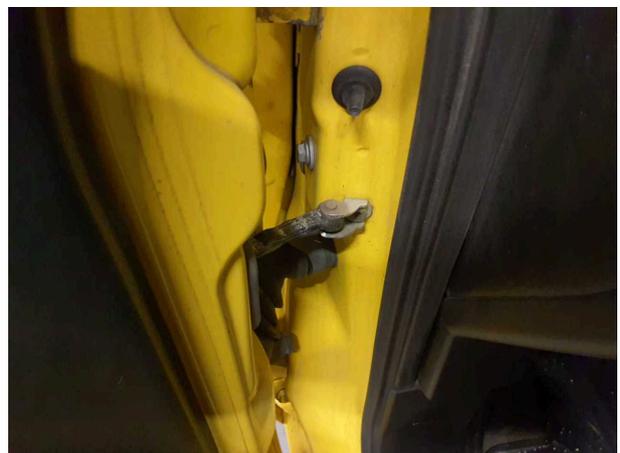

Beschädigung 2: Tür vorn links: Fangband / Feststeller - Geräusch - erneuern

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi46101
32546615

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 28.02.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 3: Tür vorn links: Türdichtung - verschlissen - erneuern



Beschädigung 4: Tür vorn links: Schachtleiste außen - beschädigt - erneuern



Beschädigung 5: Sitz vorn: Lehnenbezug links - verschlissen - erneuern



Beschädigung 6: Sitz vorn: Lehnenbezug links - verschlissen - erneuern



Beschädigung 7: Heckklappe/-tür: Hecktür links - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Heckklappe/-tür: Hecktür links - beschädigt - instandsetzen und lackieren

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi46101
32546615

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 28.02.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 8: Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern



Beschädigung 9: Lenkanlage: Lenkrad - verschlissen - erneuern



Beschädigung 11: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 12: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 12: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 12: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Landesgesellschaft
Österreich

Vertragsnummer **BMi46101**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer **32546615**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 28.02.2024



Gebrauchsspur 1: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug