

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi47652**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer **33758037**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 10.05.2024

Landesgesellschaft
Österreich

Fiat DOBLO MAXI
Fahrzeugart: Transporter

Kennzeichen: PT 47652
FIN: ZFA26300006G22862



Fahrzeugdaten

Laufleistung	49.500 km	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Erstzulassung	16.05.2017	HU	05/2028
Hubraum (ccm)	1.248	Motorleistung (kw)	70
Lackierung	Gelb	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	0 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	1

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	4 / 4 mm
2. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	6 / 6 mm

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Wartungsnachweise	vorhanden / unvollständig
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Fahrzeug dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchspuren Preise geschätzt. Motorschaden

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)

BMi47652

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207

Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

33758037

1030 Wien
Erstellungsdatum: 10.05.2024

Landesgesellschaft
Österreich

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Rad/Reifen	Radblende hinten links - beschädigt - erneuern
2 Rad/Reifen	Radblende vorn rechts - beschädigt - erneuern
3 Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - beschädigt - erneuern
4 Tür vorn links	Fangband / Feststeller - Geräusch - erneuern
5 Tür vorn links	Türdichtung - verschlissen - erneuern
6 Sitz vorn	Sitzpolster links - verschlissen - erneuern
7 Sitz vorn	Sitzbezug links - verschlissen - erneuern
8 Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - beschädigt - instandsetzen und lackieren
9 Heckklappe/-tür	Hecktür rechts - beschädigt - instandsetzen und lackieren
10 Schweller rechts	Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren
11 Tür vorn links	Tür - beschädigt - instandsetzen und lackieren
12 Heckklappe/-tür	Hecktür links - beschädigt - instandsetzen und lackieren
13 Verkleidungen/ Abdeckungen	Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern
14 Lenkanlage	Lenkrad - verschlissen - erneuern
15 Schiebetür rechts	Schiebetür - beschädigt - instandsetzen und lackieren
16 Schweller links	Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren
17 Kotflügel links	Kotflügel links - beschädigt - erneuern
18 Seitenwand links	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren
19 Seitenwand rechts	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren
20 Motor	Motor (Keine Leistung raucht blau) - beschädigt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verschlissen - kein Abzug
2 Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeistungentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi47652
33758037

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 10.05.2024

Landesgesellschaft
Österreich

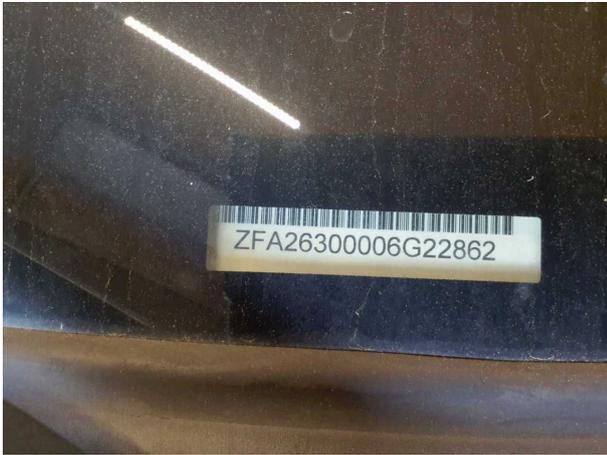


Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum

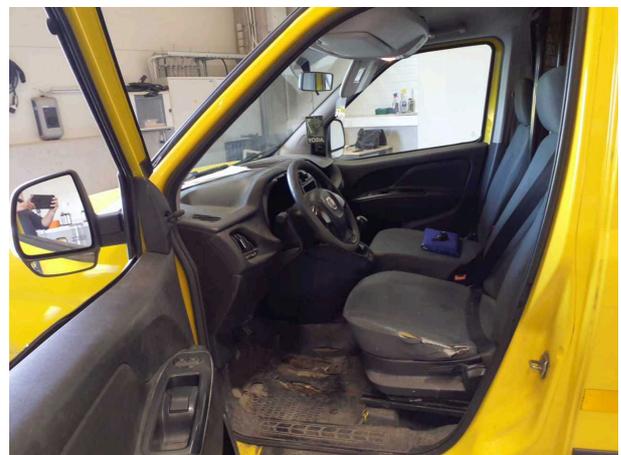


Abbildung 6: Innenraum

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMI47652
33758037

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 10.05.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges

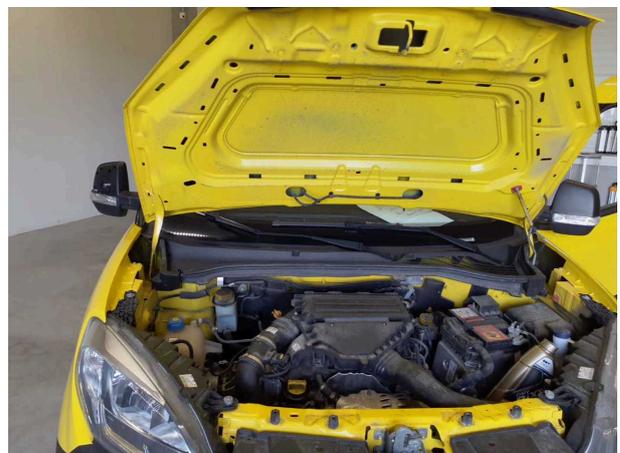


Abbildung 12: Sonstiges

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi47652
33758037

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 10.05.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Beschädigung 1: Rad/Reifen: Radblende hinten links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Radblende vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 3: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - beschädigt - erneuern

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi47652
33758037

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 10.05.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 5: Tür vorn links: Türdichtung - verschlissen - erneuern



Beschädigung 6: Sitz vorn: Sitzpolster links - verschlissen - erneuern




Beschädigung 7: Sitz vorn: Sitzbezug links - verschlissen - erneuern



Beschädigung 8: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 9: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - beschädigt - instandsetzen und lackieren

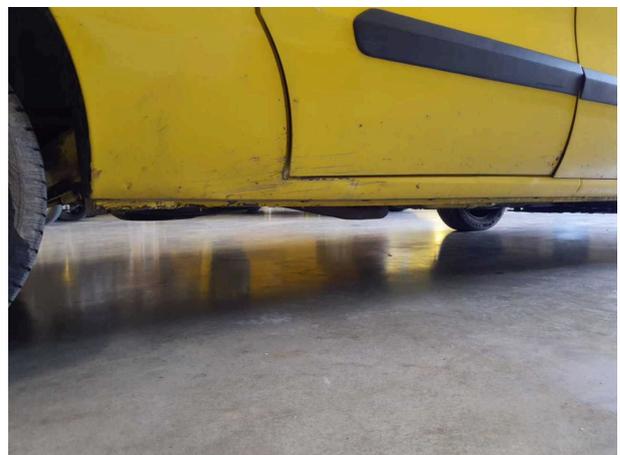

Beschädigung 10: Schweller rechts: Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi47652
33758037

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 10.05.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 11: Tür vorn links: Tür - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 12: Heckklappe/-tür: Hecktür links - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 12: Heckklappe/-tür: Hecktür links - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 13: Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern



Beschädigung 14: Lenkanlage: Lenkrad - verschlissen - erneuern



Beschädigung 15: Schiebetür rechts: Schiebetür - beschädigt - instandsetzen und lackieren

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi47652
33758037

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 10.05.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 16: Schweller links: Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 17: Kotflügel links: Kotflügel links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 18: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 18: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 18: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 19: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi47652
33758037

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 10.05.2024

Landesgesellschaft
Österreich




Beschädigung 19: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 19: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 20: Motor: Motor (Keine Leistung raucht blau) - beschädigt - erneuern

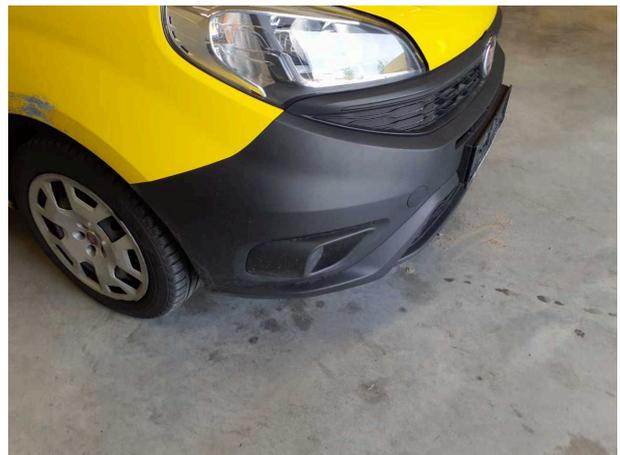

Gebrauchsspur 1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verschlissen - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug