

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi4559**

(Aktenzeichen Auftraggeber)

Protokollnummer **33227912**

(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH

Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207

1030 Wien

Erstellungsdatum: 09.04.2024

Landesgesellschaft  
Österreich

**Fiat DOBLO MAXI**

**Fahrzeugart: Transporter**

**Kennzeichen: PT 45559**

**FIN: ZFA26300006A77788**



## Fahrzeugdaten

Laufleistung	136.168 km	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Erstzulassung	11.11.2015	HU	11/2023
Hubraum (ccm)	1.248	Motorleistung (kw)	66
Lackierung	Gelb	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	0 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	1

## Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	1 / 1 mm
2. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	4 / 4 mm

## Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Wartungsnachweise	vorhanden / unvollständig
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Fahrzeug dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchspuren Preise geschätzt. Motorkontrolle

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi4559**  
**33227912**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 09.04.2024

Landesgesellschaft  
Österreich

## Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Fangband / Feststeller - Geräusch - erneuern
2	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - erneuern
3	Kotflügel links	Innenkotflügel - beschädigt - erneuern
4	Tür vorn links	Türdichtung - verschlissen - erneuern
5	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - beschädigt - erneuern
6	Rad/Reifen	Reifen vorn - verschlissen - erneuern
7	Motor	Motor (Motorkontrolle, keine Leistung) - Befund festlegen - Diagnose durchführen
8	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - beschädigt - instandsetzen und lackieren
9	Kotflügel links	Kotflügel links - beschädigt - instandsetzen und lackieren
10	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - beschädigt - erneuern
11	Lenkanlage	Lenkrad - verschlissen - erneuern
12	Seitenwand links	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren
13	Seitenwand rechts	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren
14	Schiebetür rechts	Schiebetür - beschädigt - erneuern

## Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeistungentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi4559**  
**33227912**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 09.04.2024

Landesgesellschaft  
Österreich

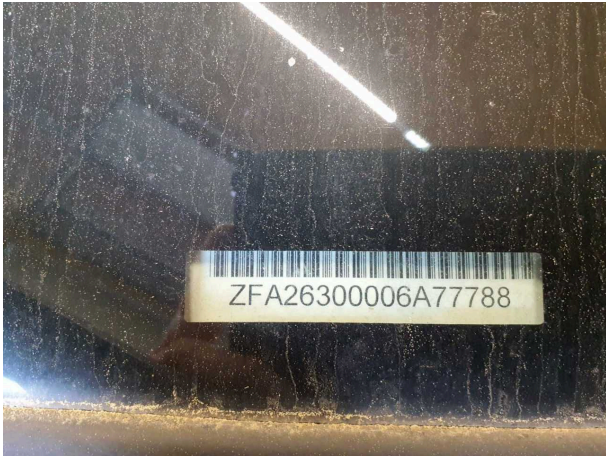


Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Schräg hinten

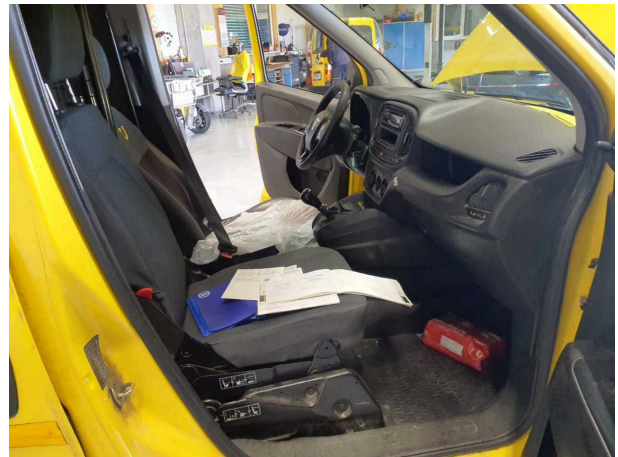


Abbildung 4: Innenraum

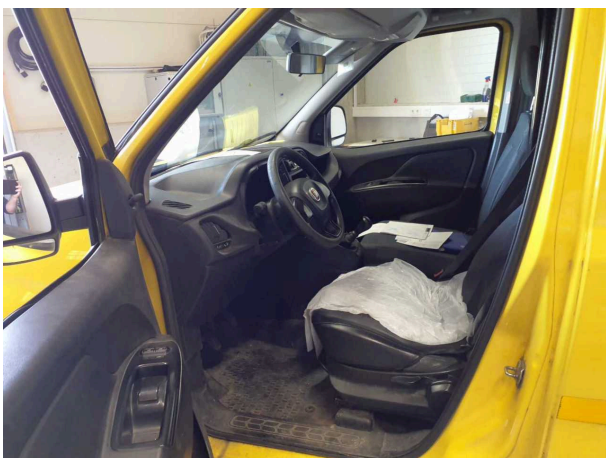


Abbildung 5: Innenraum

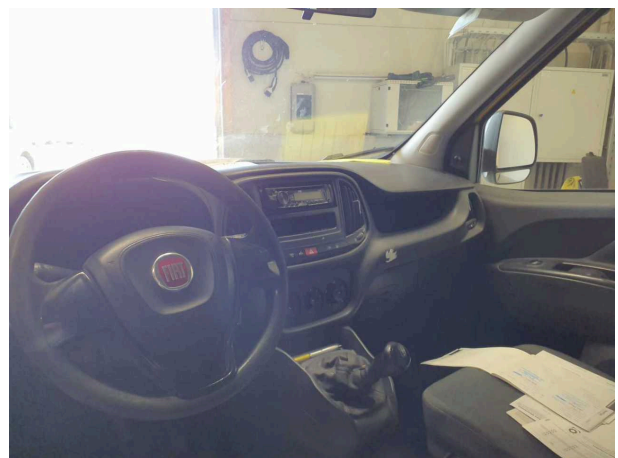


Abbildung 6: Innenraum

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi4559**  
**33227912**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 09.04.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges

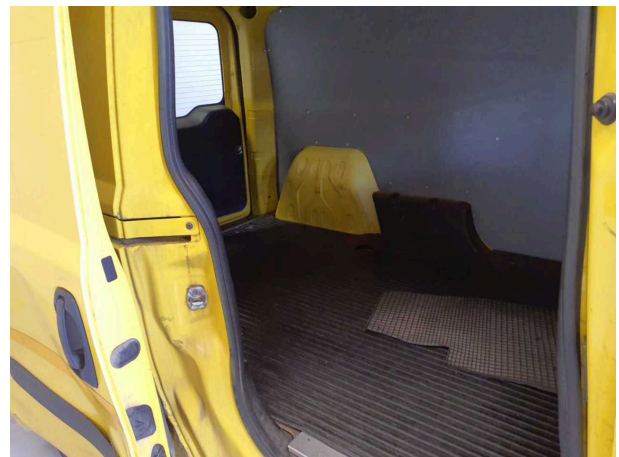


Abbildung 10: Sonstiges

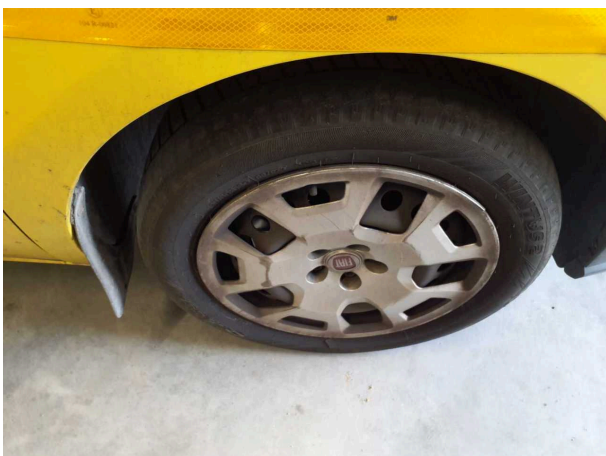


Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges

Doblo  
Erzeuger: FIAT  
FG-Nr.: ZFA2630006A77788  
Eigengew.: 1.385 kg 1. Achse: 1.120 kg  
Nutzlast: 960 kg 2. Achse: 1.450 kg  
Gesamtgew.: 2.240 kg

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi4559**  
**33227912**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 09.04.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



Abbildung 13: Sonstiges

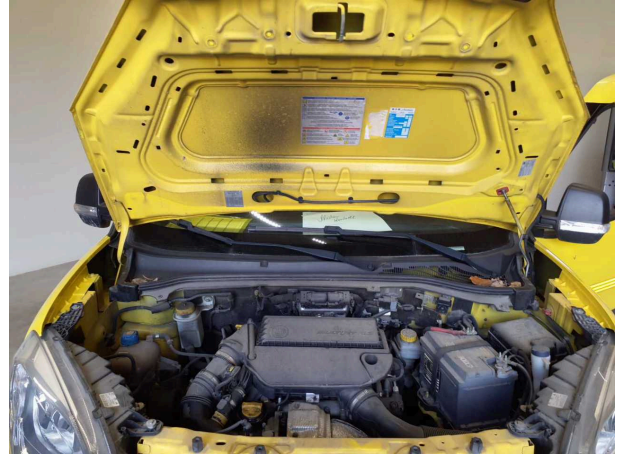


Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges

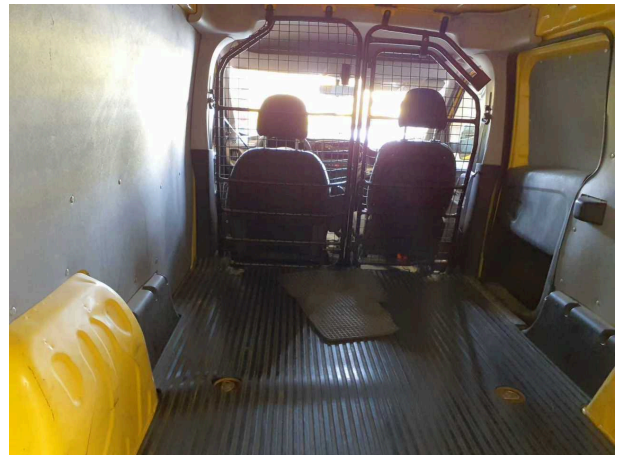


Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges

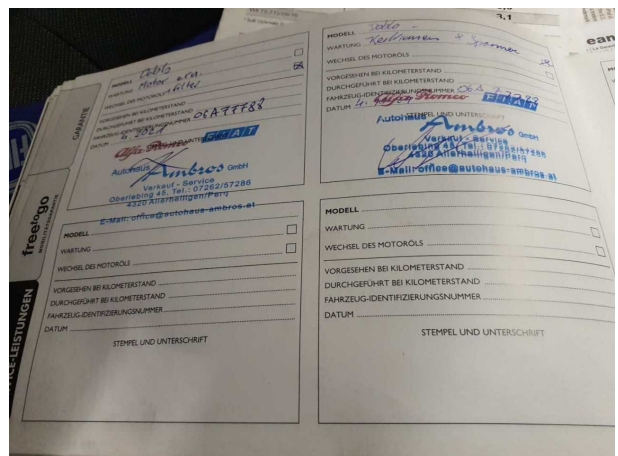


Abbildung 18: Sonstiges

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi4559**  
**33227912**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 09.04.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



**Beschädigung 1:** Tür vorn links: Fangband / Feststeller - Geräusch - erneuern




**Beschädigung 3:** Kotflügel links: Innenkotflügel - beschädigt - erneuern




**Beschädigung 4:** Tür vorn links: Türdichtung - verschlissen - erneuern



**Beschädigung 5:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern

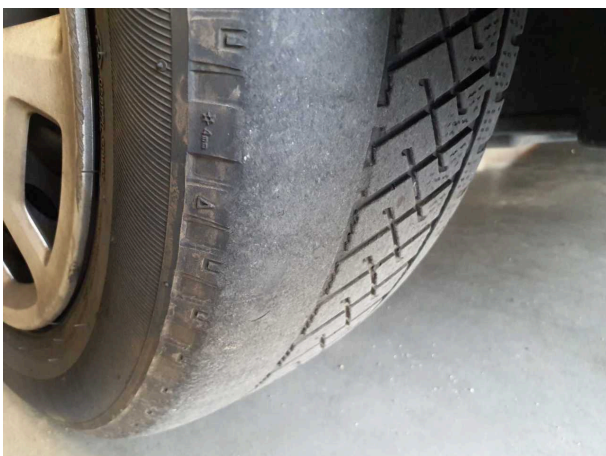

**Beschädigung 6:** Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - erneuern

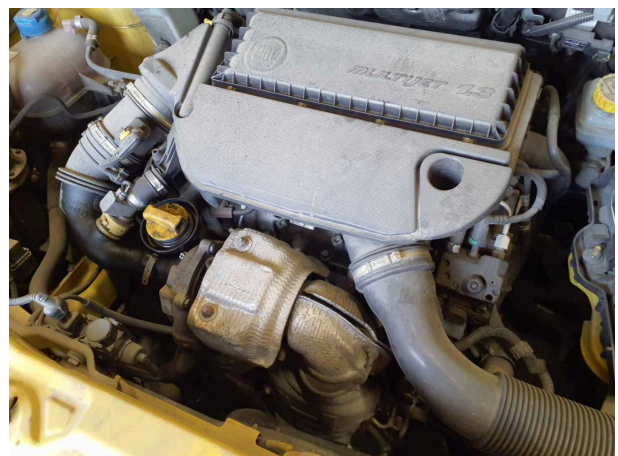

**Beschädigung 7:** Motor: Motor (Motorkontrolle, keine Leistung) - Befund festlegen - Diagnose durchführen

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi4559**  
**33227912**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 09.04.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



**Beschädigung 7:** Motor: Motor (Motorkontrolle, keine Leistung)  
- Befund festlegen - Diagnose durchführen




**Beschädigung 8:** Kotflügel rechts: Kotflügel rechts -  
beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 9:** Kotflügel links: Kotflügel links - beschädigt -  
instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 10:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn -  
beschädigt - erneuern

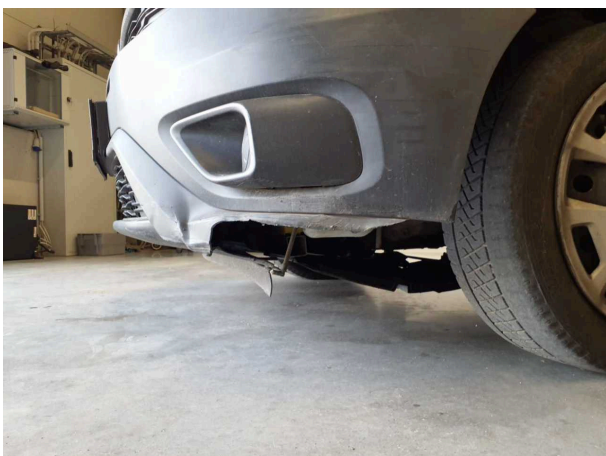

**Beschädigung 10:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn -  
beschädigt - erneuern



**Beschädigung 11:** Lenkanlage: Lenkrad - verschlissen -  
erneuern

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Landesgesellschaft  
Österreich

Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi4559**  
**33227912**


TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 09.04.2024



**Beschädigung 12:** Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 13:** Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren

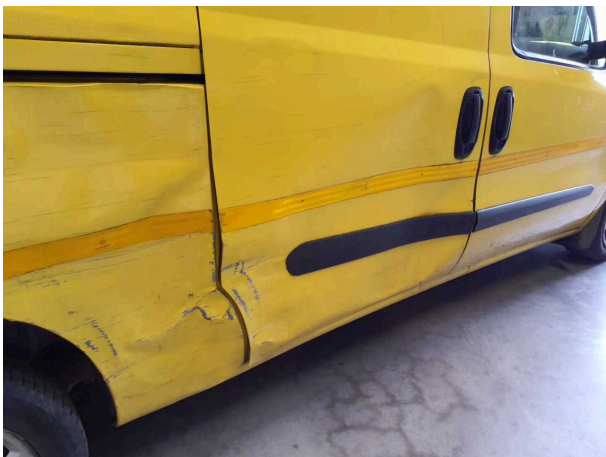

**Beschädigung 14:** Schiebetür rechts: Schiebetür - beschädigt - erneuern