

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi46335**  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer **32571643**  
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 29.02.2024

Landesgesellschaft  
Österreich

**Fiat DOBLO MAX**  
**Fahrzeugart: Transporter**

**Kennzeichen: PT 46335**  
**FIN: ZFA26300006C48631**



## Fahrzeugdaten

Laufleistung	101.695 km	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Erstzulassung	16.06.2016	HU	06/2024
Hubraum (ccm)	1.248	Motorleistung (kw)	66
Lackierung	Gelb	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	nicht fahrbereit	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	0 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	1

## Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	8 / 8 mm
2. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	7 / 7 mm

## Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht fahrbereit.
Wartungsnachweise	vorhanden / unvollständig
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Fahrzeug dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchspuren Preise geschätzt. Turboschaden Motorschaden

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)

**BMi46335**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207

Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**32571643**

1030 Wien  
Erstellungsdatum: 29.02.2024

Landesgesellschaft  
Österreich

## Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Gurtsystem vorn	Gurtschloss rechts - beschädigt - erneuern
2	Kotflügel links	Innenkotflügel - beschädigt - erneuern
3	Tür vorn links	Türdichtung - verschlissen - erneuern
4	Sitz vorn	Lehnenbezug links - verschlissen - erneuern
5	Sitz vorn	Sitzbezug links - verschlissen - erneuern
6	Sitz vorn	Lehnpolster links - beschädigt - erneuern
7	Heckklappe/-tür	Hecktür links - beschädigt - instandsetzen und lackieren
8	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - beschädigt - erneuern
9	Verkleidungen/ Abdeckungen	Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern
10	Lenkanlage	Lenkrad - verschlissen - erneuern
11	Motorhaube	Motorhaube - beschädigt - instandsetzen und lackieren
12	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
13	Schweller links	Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren
14	Schweller rechts	Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren
15	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - beschädigt - erneuern
16	Seitenwand links	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren
17	Seitenwand rechts	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren
18	Motor	Turbolader - beschädigt - erneuern
19	Motor	Motor - beschädigt - erneuern

## Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi46335**  
**32571643**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 29.02.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi46335**  
**32571643**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 29.02.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges

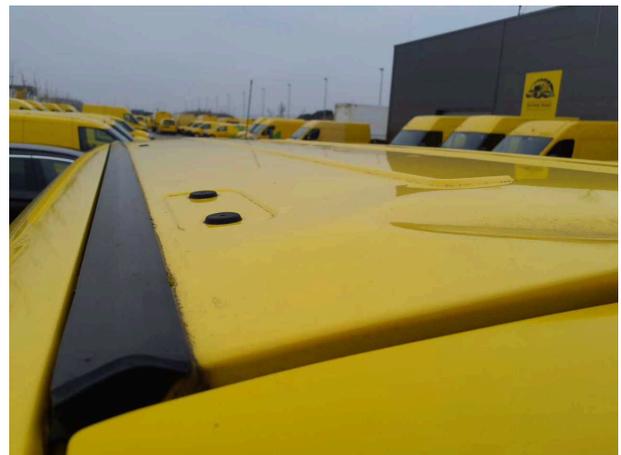


Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi46335**  
**32571643**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 29.02.2024


Landesgesellschaft  
Österreich



**Abbildung 13:** Sonstiges



**Abbildung 14:** Sonstiges

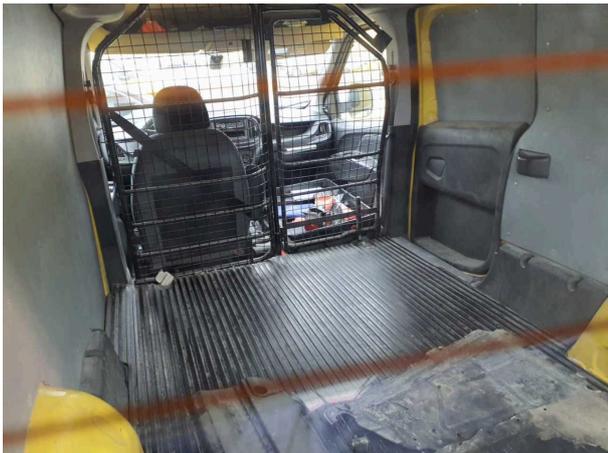

**Abbildung 15:** Sonstiges



**Beschädigung 1:** Gurtsystem vorn: Gurtschloss rechts - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 2:** Kotflügel links: Innenkotflügel - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 3:** Tür vorn links: Türdichtung - verschlissen - erneuern

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi46335**  
**32571643**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 29.02.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



**Beschädigung 4:** Sitz vorn: Lehnbezug links - verschlissen - erneuern



**Beschädigung 5:** Sitz vorn: Sitzbezug links - verschlissen - erneuern



**Beschädigung 6:** Sitz vorn: Lehnpolster links - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 7:** Heckklappe/-tür: Hecktür links - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 8:** Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 8:** Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn - beschädigt - erneuern

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi46335**  
**32571643**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 29.02.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



**Beschädigung 9:** Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern



**Beschädigung 10:** Lenkanlage: Lenkrad - verschlissen - erneuern



**Beschädigung 11:** Motorhaube: Motorhaube - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 11:** Motorhaube: Motorhaube - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 11:** Motorhaube: Motorhaube - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 13:** Schweller links: Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi46335**  
**32571643**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 29.02.2024


Landesgesellschaft  
Österreich



**Beschädigung 14:** Schweller rechts: Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 15:** Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - beschädigt - erneuern

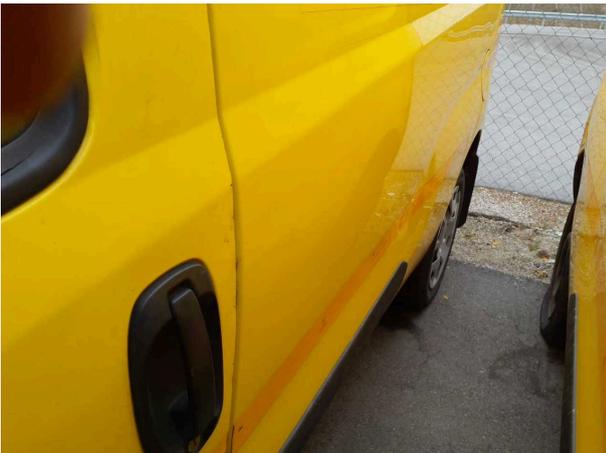

**Beschädigung 16:** Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 17:** Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 17:** Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 18:** Motor: Turbolader - beschädigt - erneuern

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi46335**  
**32571643**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 29.02.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



**Beschädigung 19:** Motor: Motor - beschädigt - erneuern