

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi45667**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer **33684108**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 06.05.2024

Landesgesellschaft
Österreich

Fiat DOBLO MAXI
Fahrzeugart: Transporter

Kennzeichen: PT 45667
FIN: ZFA26300006A64120



Fahrzeugdaten

Laufleistung	103.328 km	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Erstzulassung	02.07.2015	HU	07/2024
Hubraum (ccm)	1.248	Motorleistung (kw)	66
Lackierung	Gelb	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	03/2023, 93.197 km	Restlauf bis Service	0 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	1

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	4 / 4 mm
2. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	4 / 4 mm

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Wartungsnachweise	vorhanden / unvollständig
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Fahrzeug dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchspuren Preise geschätzt. Motorschaden

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi45667**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer **33684108**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 06.05.2024

Landesgesellschaft
Österreich

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Blinkleuchte	Spiegel links - undicht - erneuern
2 Rad/Reifen	Radblende vorn links - beschädigt - erneuern
3 Heckklappe/-tür	Emblem - fehlt - erneuern
4 Kotflügel rechts	Innenkotflügel - beschädigt - erneuern
5 Tür vorn links	Türdichtung - verschlissen - erneuern
6 Tür vorn links	Schachtleiste außen - beschädigt - erneuern
7 Sitz vorn	Lehnenbezug links - verschlissen - erneuern
8 Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - beschädigt - instandsetzen und lackieren
9 Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern
10 Verkleidungen/ Abdeckungen	Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern
11 Schweller rechts	Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren
12 Lenkanlage	Lenkrad - verschlissen - erneuern
13 Schiebetür rechts	Schiebetür - beschädigt - instandsetzen und lackieren
14 Seitenwand rechts	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren
15 Seitenwand links	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren
16 Motor	Motor (Lagerschaden) - beschädigt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi45667
33684108

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 06.05.2024

Landesgesellschaft
Österreich

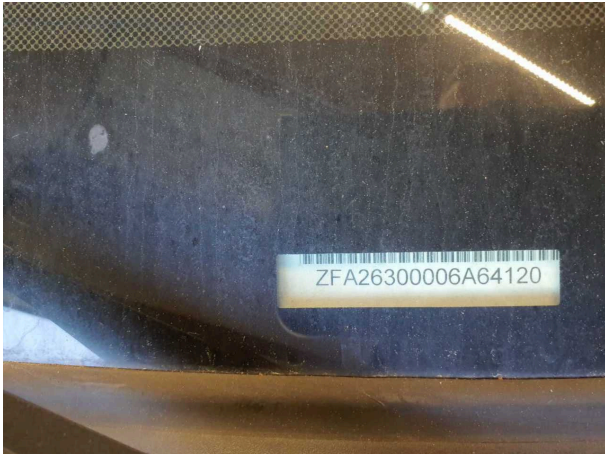


Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Innenraum

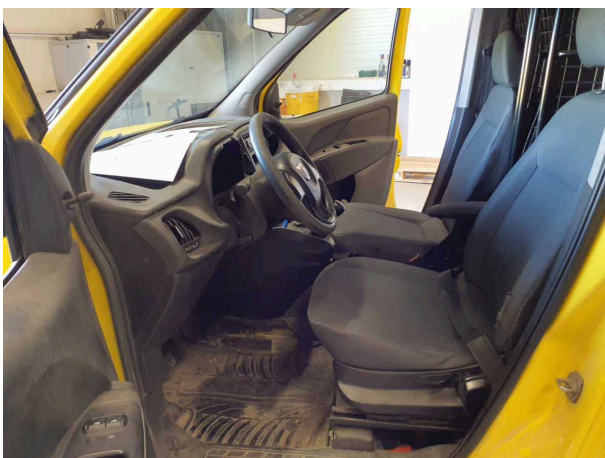


Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMI45667
33684108

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 06.05.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Sonstiges

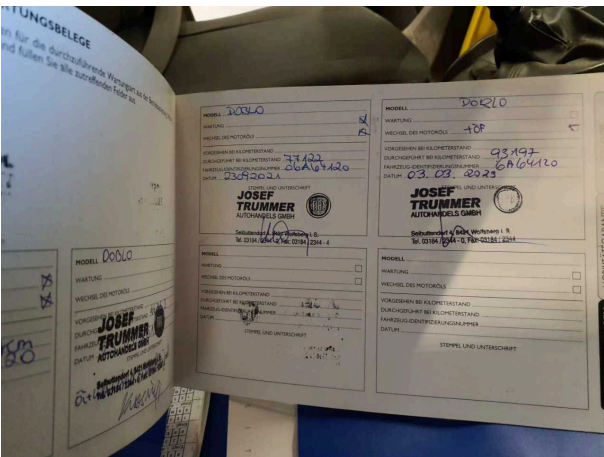


Abbildung 9: Sonstiges

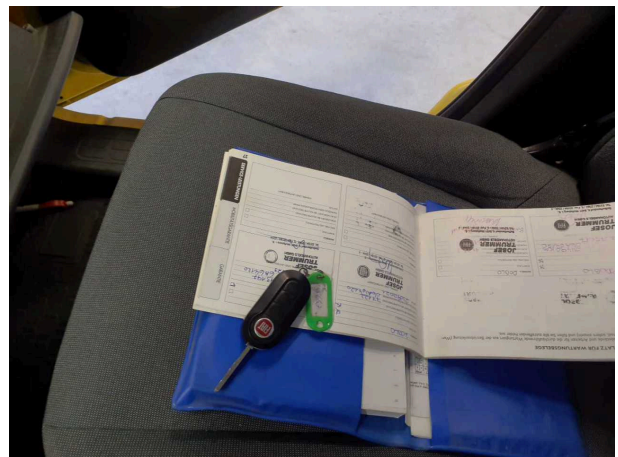


Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges

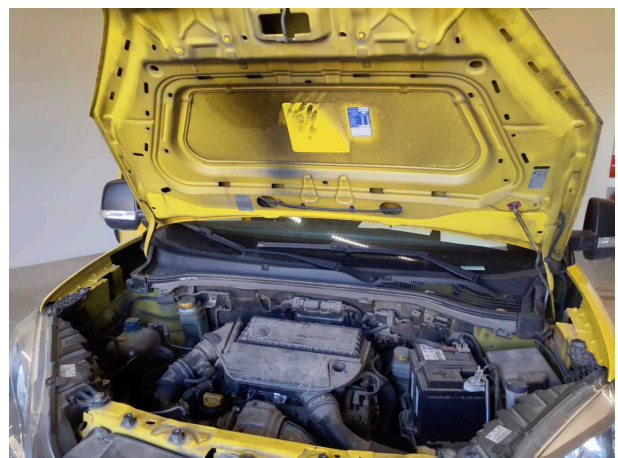


Abbildung 12: Sonstiges

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi45667
33684108

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 06.05.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges

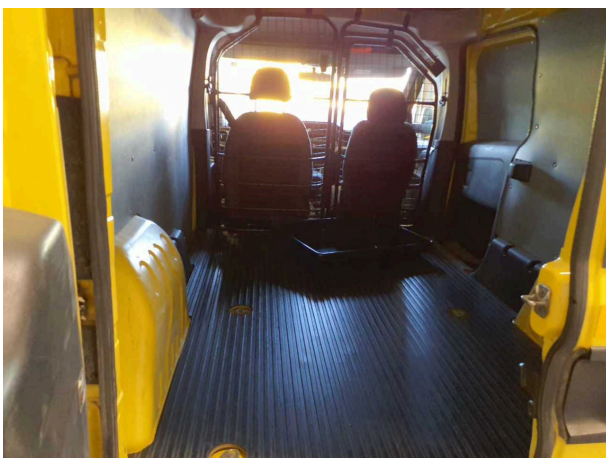


Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Landesgesellschaft
Österreich

Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi45667
33684108

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 06.05.2024




Beschädigung 1: Blinkleuchte: Spiegel links - undicht - erneuern



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Radblende vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 3: Heckklappe/-tür: Emblem - fehlt - erneuern

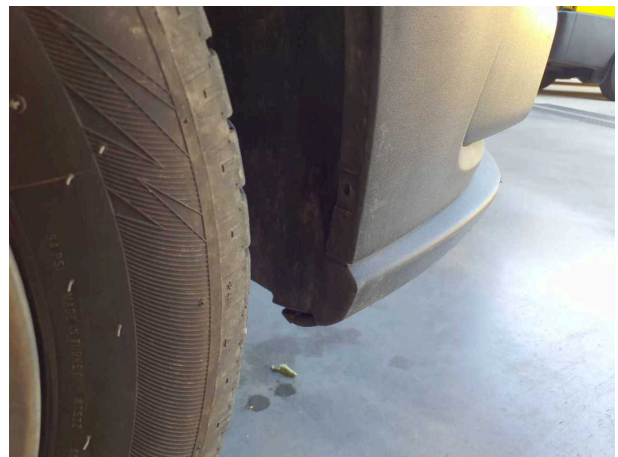

Beschädigung 4: Kotflügel rechts: Innenkotflügel - beschädigt - erneuern



Beschädigung 5: Tür vorn links: Türdichtung - verschlissen - erneuern



Beschädigung 6: Tür vorn links: Schachtleiste außen - beschädigt - erneuern

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi45667
33684108

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 06.05.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 7: Sitz vorn: Lehnenbezug links - verschlissen - erneuern



Beschädigung 8: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - beschädigt - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 8: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung 10: Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern

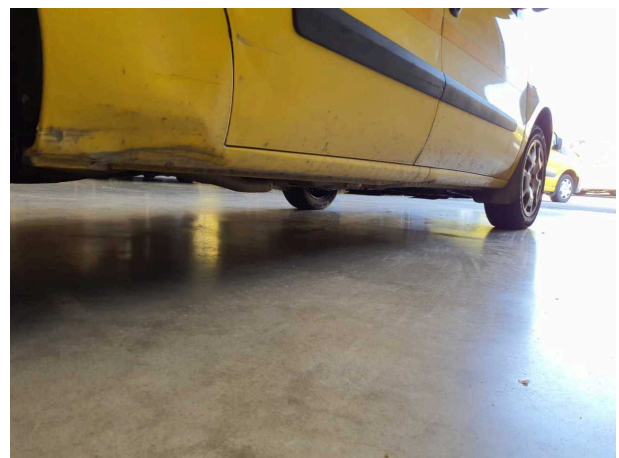

Beschädigung 11: Schweller rechts: Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi45667
33684108

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 06.05.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 12: Lenkanlage: Lenkrad - verschlissen - erneuern



Beschädigung 13: Schiebetür rechts: Schiebetür - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 14: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 15: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 15: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 16: Motor: Motor (Lagerschaden) - beschädigt - erneuern

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi45667
33684108

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 06.05.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Gebrauchsspur 1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug