

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi46416**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer **31943502**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 23.01.2024

Landesgesellschaft
Österreich

Fiat DOBLO MAX
Fahrzeugart: Transporter

Kennzeichen: PT 46416
FIN: ZFA26300006C43071



Fahrzeugdaten

Laufleistung	110.618 km	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Erstzulassung	19.04.2016	HU	04/2024
Hubraum (ccm)	1.248	Motorleistung (kw)	66
Lackierung	Gelb	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	nicht fahrbereit	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	02/2023, 109.220 km	Restlauf bis Service	1 Monat(e)
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	1

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	5 / 5 mm
2. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	7 / 7 mm

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht fahrbereit.
Wartungsnachweise	vorhanden / unvollständig
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Fahrzeug dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchspuren. Preise geschätzt. Motorschaden

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi46416**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer **31943502**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 23.01.2024

Landesgesellschaft
Österreich

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Rad/Reifen	Radblende vorn links - fehlt - erneuern
2 Rad/Reifen	Radblende hinten rechts - fehlt - erneuern
3 Verkleidungen/ Abdeckungen	Türverkleidung vorn links - lose - instandsetzen
4 Tür vorn links	Türdichtung - verschlissen - erneuern
5 Sitz vorn	Sitzpolster links - verschlissen - erneuern
6 Rad/Reifen	Felge hinten rechts - beschädigt - erneuern
7 Kotflügel links	Kotflügel links - beschädigt - instandsetzen und lackieren
8 Tür vorn links	Tür - beschädigt - instandsetzen und lackieren
9 Verkleidungen/ Abdeckungen	Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern
10 Lenkanlage	Lenkrad - verschlissen - erneuern
11 Motor	Motor (Zerlegt und Motorschaden laut Post KV) - beschädigt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2 Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und lauleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi46416
31943502

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 23.01.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

Zustandsbericht

Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi46416
31943502

ohne Angabe des Verkehrswertes

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 23.01.2024



Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges

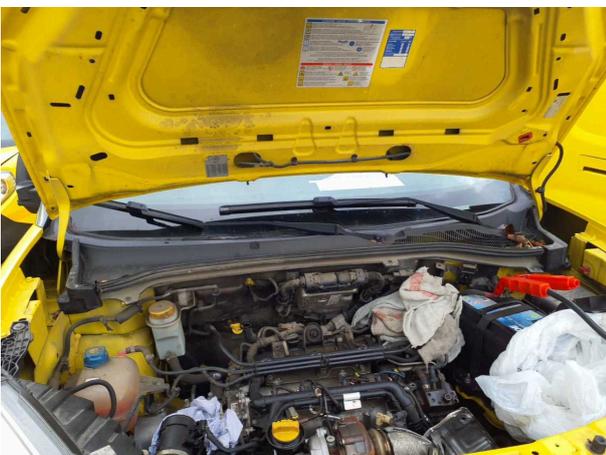


Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi46416
31943502

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 23.01.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges



Beschädigung 1: Rad/Reifen: Radblende vorn links - fehlt - erneuern



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Radblende hinten rechts - fehlt - erneuern

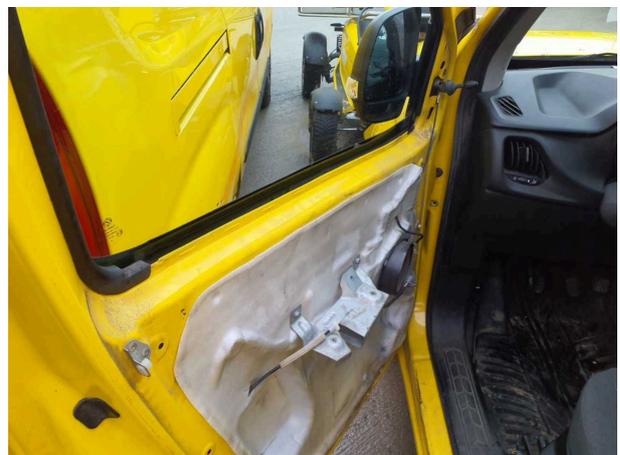

Beschädigung 3: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - lose - instandsetzen

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi46416
31943502

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 23.01.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 3: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - lose - instandsetzen



Beschädigung 4: Tür vorn links: Türdichtung - verschlissen - erneuern



Beschädigung 5: Sitz vorn: Sitzpolster links - verschlissen - erneuern



Beschädigung 6: Rad/Reifen: Felge hinten rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 7: Kotflügel links: Kotflügel links - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Kotflügel links: Kotflügel links - beschädigt - instandsetzen und lackieren

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi46416
31943502

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 23.01.2024


Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 8: Tür vorn links: Tür - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 8: Tür vorn links: Tür - beschädigt - instandsetzen und lackieren

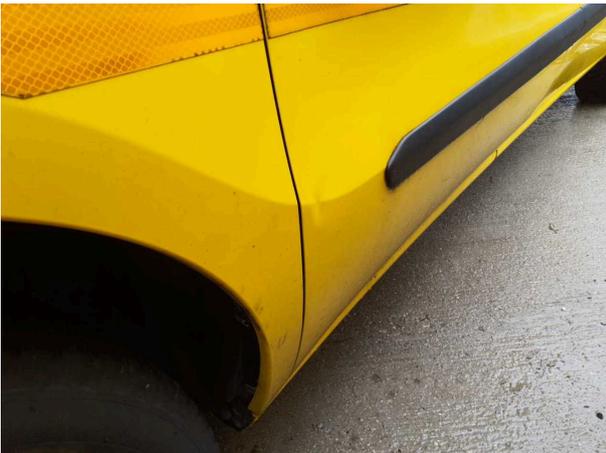

Beschädigung 8: Tür vorn links: Tür - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 9: Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern



Beschädigung 10: Lenkanlage: Lenkrad - verschlissen - erneuern



Beschädigung 11: Motor: Motor (Zerlegt und Motorschaden laut Post KV) - beschädigt - erneuern

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Landesgesellschaft
Österreich

Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi46416
31943502

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 23.01.2024



Beschädigung 11: Motor: Motor (Zerlegt und Motorschaden laut Post KV) - beschädigt - erneuern



Gebrauchsspur 1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug