

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi47820**  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer **33758162**  
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 10.05.2024

Landesgesellschaft  
Österreich

**Fiat DOBLO MAXI**  
**Fahrzeugart: Transporter**

**Kennzeichen: PT 47820**  
**FIN: ZFA26300006F87211**



## Fahrzeugdaten

Laufleistung	63.438 km	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Erstzulassung	25.04.2017	HU	04/2024
Hubraum (ccm)	1.248	Motorleistung (kw)	70
Lackierung	Gelb	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	04/2022, 46.521 km	Restlauf bis Service	0 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	3

## Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	3 / 3 mm
2. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	8 / 8 mm

## Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Wartungsnachweise	vorhanden / unvollständig
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Fahrzeug dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchspuren Preise geschätzt.

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi47820**  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer **33758162**  
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 10.05.2024

Landesgesellschaft  
Österreich

## Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Sitz vorn	Sitzbezug links - verschlissen - erneuern
2 Blinkleuchte	Spiegel rechts - undicht - erneuern
3 Rad/Reifen	Radblende hinten rechts - beschädigt - erneuern
4 Sonstiges	Hauptuntersuchung - fehlt - erneuern
5 Kotflügel links	Innenkotflügel - beschädigt - erneuern
6 Sitz vorn	Lehnenbezug links - verschlissen - erneuern
7 Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern
8 Rad/Reifen	Reifen vorn - verschlissen - erneuern
9 Motor	Motor (Keine Leistung) - Befund festlegen - Diagnose durchführen
10 Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern
11 Verkleidungen/ Abdeckungen	Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern
12 Lenkanlage	Lenkrad - verschlissen - erneuern
13 Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
14 Seitenwand rechts	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren
15 Seitenwand links	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren
16 Schiebetür rechts	Schiebetür - beschädigt - erneuern

## Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und leistungentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi47820**  
**33758162**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 10.05.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Schräg hinten

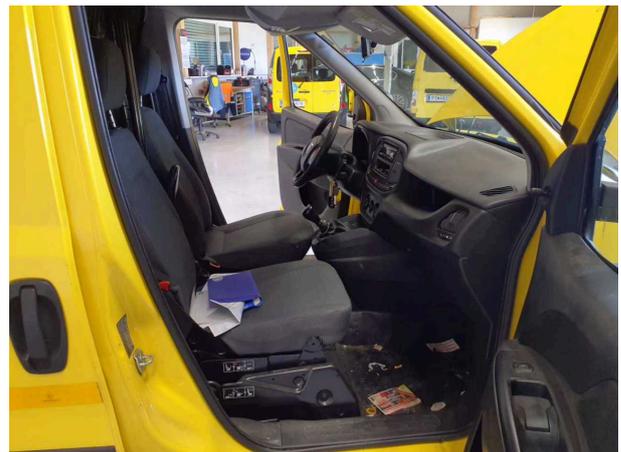


Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi47820**  
**33758162**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 10.05.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges

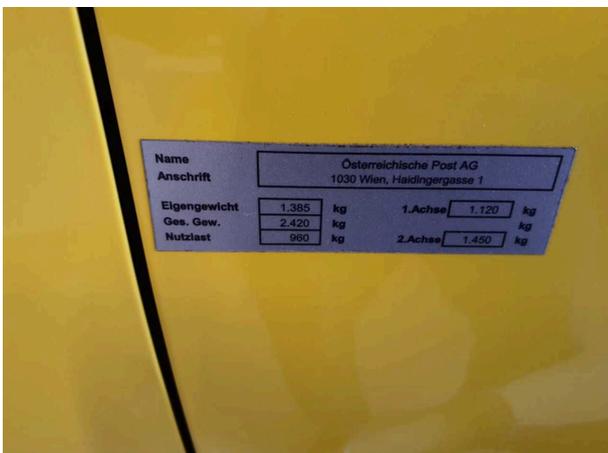


Abbildung 11: Sonstiges

Name	Österreichische Post AG				
Anschrift	1030 Wien, Haidingergasse 1				
Eigengewicht	1.385	kg	1.Achse	1.120	kg
Ges. Gew.	2.420	kg			
Nutzlast	960	kg	2.Achse	1.450	kg



Abbildung 12: Sonstiges

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi47820**  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer **33758162**  
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 10.05.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMI47820**  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer **33758162**  
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 10.05.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

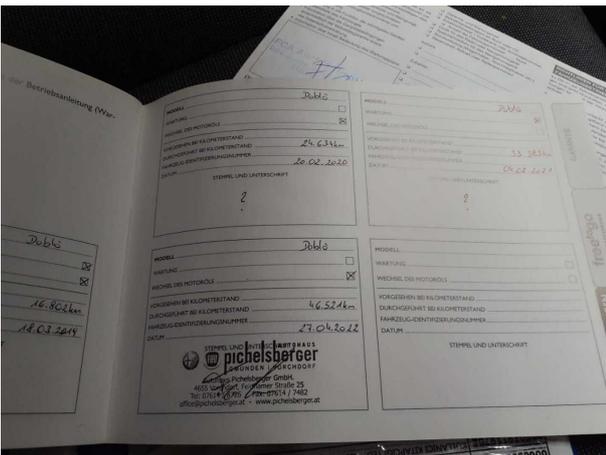


Abbildung 21: Sonstiges



Beschädigung 1: Sitz vorn: Sitzbezug links - verschlissen - erneuern



Beschädigung 2: Blinkleuchte: Spiegel rechts - undicht - erneuern



Beschädigung 3: Rad/Reifen: Radblende hinten rechts - beschädigt - erneuern

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi47820**  
**33758162**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 10.05.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



**Beschädigung 5:** Kotflügel links: Innenkotflügel - beschädigt - erneuern




**Beschädigung 6:** Sitz vorn: Lehnenbezug links - verschlissen - erneuern



**Beschädigung 7:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 7:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern

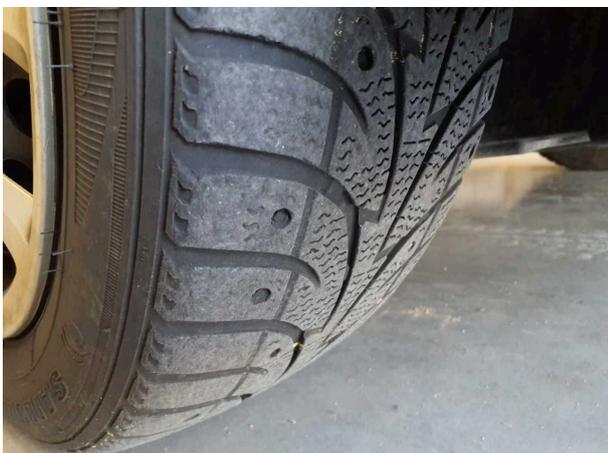

**Beschädigung 8:** Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - erneuern



**Beschädigung 10:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi47820**  
**33758162**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 10.05.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



**Beschädigung 11:** Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern



**Beschädigung 12:** Lenkanlage: Lenkrad - verschlissen - erneuern



**Beschädigung 12:** Lenkanlage: Lenkrad - verschlissen - erneuern



**Beschädigung 14:** Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 15:** Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 15:** Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)

**BMi47820**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207

Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**33758162**

1030 Wien  
Erstellungsdatum: 10.05.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



**Beschädigung 16:** Schiebetür rechts: Schiebetür - beschädigt - erneuern